



HOLZMANN MASCHINEN GmbH
Marktplatz 4 · A-4170 Haslach
Tel. +43 7289 71 562-0
info@holzmann-maschinen.at
www.holzmann-maschinen.at

Originalfassung

DE BETRIEBSANLEITUNG

Übersetzung / Translation

EN USER MANUAL

ES INSTRUCCIONES DE SERVICIO

FR MODE D'EMPLOI

PT MANUAL

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

TISCHKREISSÄGE

TABLE SAW

SIERRA CIRCULAR DE MESA

SCIÉS À CIRCUIT DE TABLE

SERRA DE MESA

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA



TKS500S_400V





1 INHALT / INDEX

1	INHALT / INDEX	2
2	SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS	6
3	TECHNIK / TECHNICS	7
3.1	Lieferumfang / delivery content	7
3.2	Komponenten / components	8
3.3	Technische Daten / technical data	8
4	VORWORT (DE)	10
5	SICHERHEIT	11
5.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	11
5.1.1	Technische Einschränkungen	11
5.1.2	Verbotene Anwendungen / Gefährliche Fehlanwendungen	11
5.2	Anforderungen an Benutzer	11
5.3	Sicherheitseinrichtungen	11
5.4	Allgemeine Sicherheitshinweise	12
5.5	Elektrische Sicherheit	13
5.6	Spezielle Sicherheitshinweise für diese Maschine	13
5.7	Gefahrenhinweise	13
6	TRANSPORT	14
7	MONTAGE	14
7.1	Lieferumfang prüfen	14
7.2	Der Arbeitsplatz	14
7.3	Zusammenbau der Maschine	15
7.4	Elektrischer Anschluss	18
7.4.1	400 V-Anschluss herstellen	18
7.5	Anschließen an ein Späne und Staub-Absaugsystem	18
8	BETRIEB	19
8.1	Kontrolle vor der Inbetriebnahme	19
8.2	Bedienung	19
8.2.1	Maschine ein- und ausschalten	19
8.3	Hinweise zur Anwendung der Tischkreissäge	19
8.3.1	Längsschnitte	19
8.3.2	Gehrungsschnitte (Querschnitte/Winkelschnitte) und Keilschnitte	19
9	REINIGUNG, WARTUNG, LAGERUNG, ENTSORGUNG	20
9.1	Reinigung	20
9.2	Wartung	20
9.2.1	Wartungsplan	21
9.2.2	Werkzeugwechsel	21
9.3	Lagerung	21
9.4	Entsorgung	22
10	FEHLERBEHEBUNG	22
11	PREFACE (EN)	23
12	SAFETY	24
12.1	Intended Use of the Machine	24
12.1.1	Technical Restrictions	24
12.1.2	Prohibited Use / Forseeable Misuse	24
12.2	User Requirements	24
12.3	Safety Devices	24
12.4	General Safety Instructions	25
12.5	Electrical Safety	25
12.6	Special Safety Instructions for Woodworking machines	26
12.7	Hazard Warnings	26
13	TRANSPORT	27
14	ASSEMBLY	27
14.1	Check delivery content	27
14.2	The workplace	27
14.3	Assembling the machine	27
15	ELECTRICAL CONNECTION	31
15.1	Establishing a 400 V connection	31
15.2	Connecting to a dust collection system	31
16	OPERATION	31
16.1	Initial check before start	31
16.2	Operation	32
16.2.1	Switch the machine on and off	32
16.3	Notes on using the table saw	32
16.3.1	Longitudinal cuts	32
16.3.2	Mitre cuts (cross-cuts) and wedge-cutting	32
17	CLEANING, MAINTENANCE, STORGE, DISPOSAL	33
17.1	Cleaning	33



17.2	Maintenance.....	33
17.21	Maintenance schedule.....	33
17.22	Saw blade exchange.....	34
17.3	Storage	34
17.4	Disposal.....	34
18	TROUBLESHOOTING.....	35
19	PRÓLOGO (ES)	36
20	SEGURIDAD	37
20.1	Uso conforme a las especificaciones.....	37
20.11	Limitaciones técnicas	37
20.12	Aplicaciones prohibidas / aplicaciones indebidas peligrosas.....	37
20.2	Requisitos del usuario	37
20.3	Dispositivos de seguridad.....	37
20.4	Indicaciones generales de seguridad	38
20.5	Seguridad eléctrica	39
20.6	Indicaciones especiales de seguridad para esta máquina	39
20.7	Advertencias de peligro	39
21	TRANSPORTE	40
22	MONTAJE.....	40
22.1	Comprobación del volumen de suministro	40
22.2	El lugar de trabajo.....	40
22.3	Montaje de la máquina	40
22.4	Conexión eléctrica	44
22.4.1	Establecimiento de la conexión de 400 V.....	44
22.5	Conexión a un sistema de aspiración de virutas y polvo.....	44
23	FUNCIONAMIENTO	45
23.1	Comprobaciones antes de la puesta en marcha	45
23.2	Manejo.....	45
23.2.1	Arranque la máquina / Parada de la máquina.....	45
23.3	Indicaciones sobre el uso de la sierra circular de mesa	45
23.3.1	Cortes longitudinales	45
23.3.2	Cortes de inglete (cortes transversales/cortes angulares) y cortes en cuña.....	45
24	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	46
24.1	Limpieza	46
24.2	Mantenimiento	46
24.2.1	Plan de mantenimiento	47
24.2.2	Sustitución de la herramienta	47
24.3	Almacenamiento	47
24.4	Eliminación de residuos	48
25	SUBSANACIÓN DE ERRORES	48
26	AVANT-PROPOS (FR)	49
27	SÉCURITÉ	50
27.1	Utilisation conforme	50
27.1.1	Restrictions techniques	50
27.1.2	Applications interdites / Mauvaises applications dangereuses	50
27.2	Exigences des utilisateurs	50
27.3	Dispositifs de sécurité	50
27.4	Consignes générales de sécurité	51
27.5	Sécurité électrique	52
27.6	Instructions spéciales de sécurité pour cette machine	52
27.7	Mise en garde contre les dangers	52
28	TRANSPORT	53
29	MONTAGE	53
29.1	Vérifier l'étendue de la livraison	53
29.2	Le lieu de travail	53
29.3	Assemblage de la machine	54
29.4	Raccordement électrique	57
29.4.1	Établissement d'une connexion 400 V	57
29.5	Raccordement sur un système d'aspiration des copeaux et de la poussière	57
30	FONCTIONNEMENT	58
30.1	Contrôles avant la mise en service	58
30.2	Utilisation	58
30.2.1	Démarrage de la machine / Arrêter la machine	58
30.3	Remarques relatives à l'utilisation de la scie circulaire à table	58
30.3.1	Coupe longitudinale	58
30.3.2	Coupes en biais (coupes transversales/coupes d'angle) et coupes de coin	58
31	NETTOYAGE, ENTRETIEN, ENTREPOSAGE, ÉLIMINATION	59
31.1	Nettoyage	59
31.2	Maintenance	59
31.2.1	Plan de maintenance	60



31.2.2	Changement d'outil	60
31.3	Entreposage	60
31.4	Élimination	61
32	RÉSOLUTION DE PANNE	61
33	PREFÁCIO (PT)	62
34	SEGURANÇA.....	63
34.1	Uso pretendido da máquina.....	63
34.1.1	Restrições Técnicas.....	63
34.1.2	Uso proibido / Uso indevido previsível.....	63
34.2	Requisitos do usuário	63
34.3	Dispositivos de segurança.....	63
34.4	Instruções gerais de segurança	64
34.5	Segurança eléctrica	65
34.6	Instruções especiais de segurança para máquinas de trabalhar madeira	65
34.7	Advertências de perigo	65
35	TRANSPORTE.....	66
36	MONTAGEM	66
36.1	Verificação das peças fornecidas	66
36.2	Local de trabalho	66
36.3	Montagem da máquina	67
37	LIGAÇÃO ELÉTRICA.....	70
37.1.1	Estabelecer ligação a 400 V	70
37.2	Conexão a um sistema de aspiração	70
38	OPERAÇÃO.....	70
38.1	Verificação inicial antes do arranque	70
38.2	Operação.....	71
38.2.1	Ligar a máquina / Desligar a máquina	71
38.3	Notas no uso da serra de mesa	71
38.3.1	Cortes longitudinais	71
38.3.2	Cortes de esquadria (cortes transversais) e corte em cunha	71
39	LIMPEZA, MANUTENÇÃO, ARMAZENAMENTO, DESCARTE	72
39.1	Limpeza	72
39.2	Manutenção.....	72
39.2.1	Mapa de manutenção	72
39.2.2	Troca dda serra de corte	73
39.3	Armazenamento	73
39.4	Descarte	73
40	RÉSOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	74
41	PŘEDMLUVA (CZ)	75
42	BEZPEČNOST	76
42.1	Účel použití	76
42.1.1	Technická omezení	76
42.1.2	Zakázané použití / Nebezpečné použití	76
42.2	Požadavky na obsluhu	76
42.3	Bezpečnostní výbava	76
42.4	Všeobecné bezpečnostní pokyny	77
42.5	Elektrická bezpečnost	78
42.6	Speciální bezpečnostní pokyny pro tento stroj	78
42.7	Výstrahy	78
43	TRANSPORT	79
44	MONTÁŽ	79
44.1	Kontrola obsahu dodávky	79
44.2	Pracoviště	79
44.3	Sestavení stroje	79
44.4	Elektrické připojení	83
44.4.1	Vytvoření přípojky 400 V	83
44.5	Připojení k systému odsávání třísek a prachu	83
45	PROVOZ	83
45.1	Kontrola před uvedením do provozu	83
45.2	Obsluha	84
45.2.1	Spuštění stroje	84
45.3	Pokyny k použití stolní kotoučové pily	84
45.3.1	Podélné řezy	84
45.3.2	Úhlové řezy (príčné řezy/ řezy pod úhlem) a klínové řezy	84
46	ČIŠTĚNÍ, UDRŽBA, SKLADOVÁNÍ, LIKVIDACE	85
46.1	Čištění	85
46.2	Wartung	85
46.2.1	Plán údržby	85
46.2.2	Výměna nástroje	86
46.3	Skladování	86
46.4	Likvidace	86



47	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	87
49	SCHALTPLAN / WIRING DIAGRAM	88
50	ERSATZTEILE / SPARE PARTS	88
50.1	Ersatzteilbestellung / spare parts order	88
51	ZUBEHÖR / ACCESSORIES	90
51.1	Explosionszeichnungen / Exploded View	91
52	EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG/ CE-CERTIFICATE OF CONFORMITY	93
53	GARANTIEERKLÄRUNG (DE)	94
54	GUARANTEE TERMS (EN)	95
55	DECLARACIÓN DE GARANTÍA (ES)	96
56	DÉCLARATION DE GARANTIE (FR)	97
57	TERMOS DE GARANTIA (PT)	98
58	PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE (CZ)	99
59	PRODUKTBEOBACHTUNG PRODUCT MONITORING	100



2 SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS

SEÑALES DE SEGURIDAD / SYMBOLES DE SÉCURITÉ / SINAS DE SEGURANÇA / BEZPEČNOSTNÍ ZNACKY

DE SICHERHEITSZEICHEN
BEDEUTUNG DER SYMBOLE

FR SYMBOLES DE SÉCURITÉ
SIGNIFICATION DES SYMBOLES

EN SAFETY SIGNS
DEFINITION OF SYMBOLS

PT SINAIS DE SEGURANÇA
DEFINIÇÃO DOS SÍMBOLOS

ES SEÑALES DE SEGURIDAD
SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS

CZ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY VÝZNAM SYMBOLŮ



DE **CE-KONFORM!** - Dieses Produkt entspricht den EU-Richtlinien.
EN **CE-Conform!** - This product complies with the EC-directives.
ES **¡CONFORMIDAD CE!** - Este producto cumple con las directivas CE.
FR **CONFORMITÉ CE** - Ce produit répond aux directives CE.
PT **CE-Conform!** - Este produto está em conformidade com as diretivas da CE.
CZ **CE SHODA:** Tento výrobek vyhovuje směrnicím EU.

BETRIEBSANLEITUNG LESEN! Lesen Sie die Betriebs- und Wartungsanleitung Ihrer Maschine aufmerksam durch und machen Sie sich mit den Bedienelementen der Maschine gut vertraut, um die Maschine ordnungsgemäß zu bedienen und so Schäden an Mensch und Maschine vorzubeugen.

READ THE MANUAL! Read the user and maintenance carefully and get familiar with the controls in order to use the machine correctly and to avoid injuries and machine defects.

ES **¡LEA EL MANUAL!** Lea el manual de uso y mantenimiento cuidadosamente y familiarícese con los controles con el fin de utilizar la máquina correctamente, para evitar lesiones y defectos de la máquina.

FR **LIRE LE MANUEL!** Lire le manuel d'utilisation et de maintenance avec soin et vous familiariser avec les contrôles en vue d'utiliser la machine correctement et pour éviter les blessures et les défauts de l'appareil.

PT **LEIA O MANUAL!** Leia atentamente estas instruções de operação e familiarize-se bem com os elementos operacionais de sua máquina para poder operá-la e mantê-la adequadamente e, assim, evitar danos ao homem e à máquina.

CZ **PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE!** Přečtěte si pozorně návod k použití a údržbě stroje a dobře se seznámte s jeho ovládacími prvky, abyste mohli stroj správně ovládat, čímž zabráníte škodám na zdraví osob i poškození stroje.

DE Maschine vor Wartung und Pausen ausschalten und Netzstecker ziehen!
EN Switch off the machine before maintenance and breaks and pull out the mains plug!

ES ¡Pare la máquina y desconéctela de la red eléctrica antes de llevar a cabo trabajos de mantenimiento y antes de las pausas!

FR Éteindre la machine avant la maintenance et les pauses et débrancher la fiche secteur!
PT Desligue a máquina antes da manutenção e das interrupções e retire a ficha da rede!

CZ Stroj před úkonem údržby nebo před přestávkou v práci vypněte a odpojte ze sítě!

DE Persönliche Schutzausrüstung
EN Personal Protection Equipment
ES Equipo de protección individual
FR Équipement de protection individuelle
PT Equipamento de proteção pessoal
CZ Osobní ochranné pomůcky



DE Warnung vor spitzen Gegenständen!
EN Warning of sharp objects!
ES ¡Advertencia frente a objetos puntaagudos!
FR Avertissement contre les objets pointus !
PT Aviso de objetos pontiagudos!
CZ Varování před ostrými předměty!
DE Benutzen von Handschuhen verboten!
EN Do not use wearing gloves !
ES ¡Prohibido utilizar guantes!
FR Défense utilisait des gants !
PT Não use luvas!
CZ Používání rukavic je zakázané!

DE Schutzhölze Tischkreissäge benutzen
EN Use table saw adjustable guard
ES Use la cubierta protectora de la sierra circular de mesa
FR Utiliser le capot de protection de la scie circulaire à table
PT Use proteção ajustável para serra de mesa
CZ Používejte ochranný kryt stolní kotoučové pily





- DE** Warnschilder und/oder Aufkleber an der Maschine, die unleserlich sind oder die entfernt wurden, sind umgehend zu erneuern!
- EN** Missing or non-readable safety stickers have to be replaced immediately!
- ES** ¡Deben sustituirse inmediatamente los letreros de advertencia y/o las pegatinas que haya en la máquina, que se hayan vuelto ilegibles o se hayan retirado!
- FR** Les panneaux d'avertissement et/ou autocollants d'avertissement illisibles ou retirés sur la machine doivent être remplacés immédiatement!
- PT** Os adesivos de segurança ausentes ou ilegíveis devem ser substituídos imediatamente!
- CZ** Nečitelné nebo odstraněné výstražné štítky nebo nálepky na stroji musí být okamžitě obnoveny!

3 TECHNIK / TECHNICS TÉCNICA / TECHNIQUE / TÉCNICA / TECHNIKA

3.1 Lieferumfang / delivery content Volumen de suministro / Contenu de la livraison / conteúdo / Rozsah dodávky




#	Beschreibung / Description
1	Maschine / machine / Máquina / Machine / máquina / Stroj
2	Spaltkeil mit Sägeblattabdeckung / riving knife with saw blade protection cover / Cuña de separación con cubierta de la hoja de sierra / Coin à refendre avec couvercle de lame de scie / faca separadora com tampa de proteção da lâmina de serra / Rozvírací klín s krytem pilového kotouče
3	Räder-Fahreinrichtung / wheels; transport-device / Dispositivo de desplazamiento con ruedas / Roues du mécanisme de transport / rodas; dispositivo de transporte / Kola-transportní zařízení
4	Gehrungsanschlag / miter gauge / Tope de ingletes / Butée à onglet / medidor de esquadria / Úhlové pravítka
5	Schiebestock / push stick / Bastón de corredera / Bâton d'insertion / bastão / Posuvná tyč
6	Schiebeholz / sliding wood / Madera de empuje / Cale coulissante / madeira deslizante / Posunovač dřeva
7	Schlüssel / key / Llave / Clé / chave / Klíč
8	Fixierknopf Gehrungsanschlag / fixation knob miter gauge / Tirador de fijación tope de ingletes / Bouton de blocage de la butée à onglet / medidor de esquadria de botão de fixação / Zajišťovací hlavice úhlového pravítka
9	Haken Schiebeholz-Schiebestock / hook for push stick and sliding wood / Gancho bastón de corredera y empuje / Crochet de la cale coulissante et du bâton d'insertion / gancho para bastão de empurrar e madeira deslizante / Hák pro posunovač dřeva-posuvnou tyč
10	Streben Untergestell kurz / support base frame short / Traversas bastidor corto / Entretoises de châssis courtes / suporte base curta / Podpěry podstavce krátke
11	Vorrichtung Parallelanschlag / rip-fence device / Dispositivo tope paralelo / Dispositif du guide longitudinal / dispositivo de vedação / Přípravek podélného pravítka
12	Verlängerungstisch / extension table / Mesa de extensión / Prolongement de table / mesa de extensão / Prodloužení stolu
13	Sägeblatt / saw blade / Hoja de la sierra / Lame de scie / lâmina de serra / Pilový kotouč
14	Kleinteile / hardware / Piezas pequeñas / Petit matériel / Peças pequenas / Drobné díly
15	Parallelanschlag / rip-fence / Tope paralelo / Guide longitudinal / régua paralela / Podélné pravítko
16	Gewindestange / threaded rod / varilla roscada / tige filetée / haste roscada / Závitová tyč
17	Bedienungsanleitung / manual / Instrucciones de uso / Mode d'emploi / manual / Návod k použití



3.2 Komponenten / components

Componentes / Composants / componentes / Komponenty

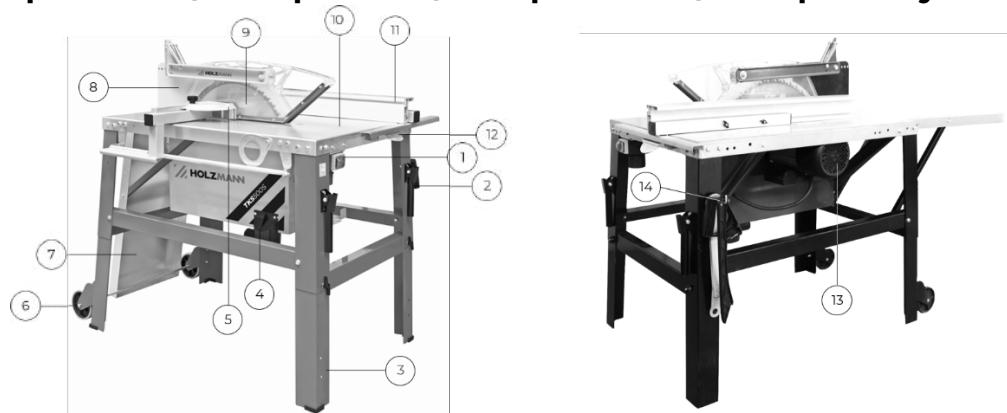

#	Beschreibung / Description
1	EIN-AUS-Schalter / ON-OFF-switch / Interruptor O-Off / Interrupteur MARCHE-ARRÊT / botão ligar – desligar / Hlavní vypínač ZAP-VYP
2	Transportgriffe / transport handles / Asas de transporte / Poignées de transport / pegas de transporte / Transportní rukojeti
3	Untergestell / base frame / Bastidor / Support / estrutura da base / Podstavec
4	Absauganschluss / dust port collector / Conexión del sistema de aspiración / Raccord d'aspiration / porta de aspiração de poeiras / Přípojka odsávání
5	Gehrungsanschlag / miter gauge / Tope de ingletes / Butée à onglet / medidor de esquadria / Úhlové pravítko
6	Räder-Transportvorrichtung / wheels; transport device / Dispositivo de transporte con ruedas / Roues du dispositif de transport / rodas; dispositivo de transporte / Kola - transportní zařízení
7	Verlängerungstisch klappbar/ extension table foldable / Mesa de extensión plegable / Prolongement de table repliable / mesa de extensão / Prodloužení stolu sklopné
8	Spaltkeil mit Sägeblattabdeckung / Riving knife with saw blade protection cover / Cuña de separación con cubierta de la hoja de sierra / Coin à refendre avec couvercle de lame de scie / Faca separadora com tampa de proteção da lâmina de serra / Rozvírací klín s krytem pilového kotouče
9	Sägeblatt / saw blade / Hoja de la sierra / Lame de scie / lâmina de serra / Pilový kotouč
10	Haupttisch / main table / Mesa principal / Table principale / mesa principal / Hlavní stůl
11	Parallelanschlag / rip fence / Tope paralelo / Guide longitudinal / régua paralela / Podélné pravítko
12	Parallelanschlagsfixierung / rip fence fixation / Fijación del tope paralelo / Blocage du guide longitudinal / Bloquear a régua paralela / Zajištění podélného pravítka
13	Motor / motor / Motor / Moteur / motor
14	Werkzeughalter für Schiebestock-, Gabelschlüssel,.../ Tool holder for push-stick, fork-wrench,../ Portaherramientas para bastón de corredera, llave fija,... / Porte-outils pour bâton d'insertion, clés à fourche,.../ porta-ferramentas para bastão, chave,... / Držák nástroje pro posuvnou tyč, plochý klíč....

3.3 Technische Daten / technical data

Datos técnicos / Données techniques / dados técnicos / Technické údaje

Spezifikation / Specification	
Spannung / voltage / Tensión / Tension / voltagem / Napětí	400 V / 3 / 50 Hz
Motorleistung /motor power / Potencia del motor / Puissance du moteur / potência do motore / Výkon motoru	4.2 kW S6(40%)
Sägeblatt Ø / saw blade Ø / Hoja de la sierra Ø / Lame de scie Ø / disco Ø / Pilový kotouč Ø	450-500 mm
Sägeblattbohrung Ø / saw blade bore Ø / Ø orificios de la hoja de la sierra / Trou de lame de scie Ø / furo do disco Ø / Otvor pilového kotouče Ø	30 mm
Sägeblattdicke / saw blade thickness / Grosor de la hoja de la sierra / Épaisseur de la lame de scie / espessura do disco / Tloušťka pilového kotouče	4 mm
Sägeblattgeschwindigkeit / saw blade speed / Velocidad de la hoja de la sierra / Vitesse de la lame de scie / velocidade da lâmina de serra / Rychlosť pilového kotouče	2800 min ⁻¹
max. Schnitthöhe / max. cutting height / Altura máx. de corte / Hauteur de coupe max. / max. altura de corte / Max. výška řezaní	150 mm @ 90°



max. Schnittbreite am Parallelanschlag / max. cutting width on rip fence / Ancho máx. de corte en el tope paralelo / Largeur de coupe max. sur la butée parallèle / max. largura de corte / Max. šířka řezání na podélném pravítku	310 mm
Arbeitstischgröße / work table size / Tamaño de la mesa de trabajo / Taille de la table de travail / dimensões mesa trabalho / Velikost pracovního stolu	1000 x 660 mm
Tischverbreiterung / table extention / Ancheamiento de la mesa / Élargissement de table / extensão da mesa / Rozšíření stolu	800 x 400 mm
Tischhöhe / table height / Altura de la mesa / Hauteur de table / altura da mesa / Výška stolu	850 mm
notwendiger Luftvolumenstrom Absauganlage / necessary air volume / Volumen de aire necesario para el extractor / Débit d'air nécessaire de l'installation d'aspiration / volume ar necessário / Sací výkon odsávacího zařízení	2000 m ³ /h
notwendiger Unterdruck Absauganlage / vacuum dust collector / presión negativa necesaria extractor / Dépression nécessaire de l'installation d'aspiration / aspirador de pó / Podtlak odsávacího zařízení	1000 Pa
Absauganschluss ø / dust collector port-ø / Ø del sistema de aspiración / Raccord d'aspiration ø / porta coletor de poeira-ø / Přípojka odsávání ø	ø 100 mm
Nettogewicht / net weight / Peso neto / Poids net / peso líquido / Hmotnost netto	96 kg
Bruttogewicht / gross weight / Peso bruto / Poids brut / peso bruto / Hmotnost brutto	119 kg
Verpackungsmaße / packing dimensions / Dimensiones del embalaje / Dimensions d'emballage / dimensões da embalagem / Rozměr balení	1285 x 825 x 610 mm
Maschinenmaße (LxBxH) / machine dimension (LxWxH) / Medidas de la máquina (LxAxH) / Dimensions de la machine (LxlxH) / dimensão da máquina (LxWxH) / Rozměr stroje (DxŠ)	1075 x 790 x 1035 mm
Garantierter Schallleistungpegel / guaranteed sound power level / Nivel de potencia acústica garantizado / Niveau de puissance acoustique garanti / nível de potência sonora garantido / Zaručená hladina akustického výkonu	L _{WA} : 110 dB(A)

(DE) Hinweis Geräuschangaben: Die angegebenen Werte sind Emissionswerte und müssen damit nicht zugleich auch sichere Arbeitsplatzwerte darstellen. Obwohl es eine Korrelation zwischen Emissions- und Immissionspegeln gibt, kann daraus nicht zuverlässig abgeleitet werden, ob zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind oder nicht. Faktoren, welche den am Arbeitsplatz tatsächlich vorhandenen Immissionspegel beeinflussen, beinhalten die Eigenart des Arbeitsraumes und andere Geräusquelle, d. h. die Zahl der Maschinen und anderer benachbarter Arbeitsvorgänge. Die zulässigen Arbeitsplatzwerte können ebenso von Land zu Land variieren. Diese Information soll jedoch den Anwender befähigen, eine bessere Abschätzung von Gefährdung und Risiko vorzunehmen.

(EN) Notice noise emission: The values given are emission values and therefore do not have to represent safe workplace values at the same time. Although there is a correlation between emission and immission levels, it cannot be reliably deduced whether additional precautions are necessary or not. Factors influencing the actual immission level at the workplace include the nature of the workspace and other noise sources, i.e. the number of machines and other adjacent operations. The permissible workplace values may also vary from country to country. However, this information should enable the user to make a better assessment of hazard and risk.

(ES) Aviso sobre los valores de ruido: Los valores indicados son valores de emisión y, por lo tanto, no representan necesariamente al mismo tiempo valores seguros en el lugar de trabajo. Aunque hay una correlación entre los niveles de emisión y los de inmisión, no se puede deducir con certeza si es necesario adoptar medidas de precaución adicionales o no. Entre los factores que influyen en el nivel de inmisión real en el lugar de trabajo, se encuentran la naturaleza del espacio de trabajo y otras fuentes de ruido, es decir, el número de máquinas y otros procesos de trabajo adyacentes. Asimismo, los valores admisibles en el lugar de trabajo pueden variar de un país a otro. No obstante, esta información debe capacitar al usuario a evaluar mejor los peligros y los riesgos.

(FR) Avis Données sur le bruit : Les valeurs indiquées sont des valeurs d'émission et ne représentent donc pas nécessairement des valeurs de sécurité sur le lieu de travail. Bien qu'il existe une corrélation entre les niveaux d'émission et d'immission, il est impossible de déduire de manière fiable si des mesures de précaution supplémentaires sont nécessaires ou non. Les facteurs influençant le niveau d'immission réellement présent sur le lieu de travail comprennent les caractéristiques de la salle de travail et d'autres sources de bruit, c'est-à-dire le nombre de machines et d'autres processus de travail adjacents. Les valeurs autorisées sur le lieu de travail peuvent également varier d'un pays à l'autre. Toutefois, ces informations devraient permettre à l'utilisateur de mieux évaluer le danger et le risque.

(PT) Aviso de emissão de ruído: Os valores fornecidos são valores de emissão e, portanto, não precisam representar valores de local de trabalho seguro ao mesmo tempo. Embora haja uma correlação entre os níveis de emissão e imissão, não pode ser deduzido com segurança se precauções adicionais são necessárias ou não. Fatores que influenciam o nível de imissão real no local de trabalho incluem a natureza do espaço de trabalho e outras fontes de ruído, ou seja, o número de máquinas e outras operações adjacentes. Os valores permitidos para o local de trabalho também podem variar de país para país. No entanto, essas informações devem permitir ao usuário fazer uma avaliação melhor do perigo e do risco.

(CZ) Oznamení - údaje o hlučnosti: Uvedené hodnoty jsou emisní hodnoty, a proto nemusejí současně představovat i bezpečné hodnoty na pracovišti. Přestože existuje korelace mezi hladinami emisí a imisí, nelze z ní spolehlivě odvodit, zda jsou nutná další preventivní opatření, či nikoli. Mezi faktory, které ovlivňují skutečnou hladinu imisí na pracovišti, patří charakter pracovního prostoru a další zdroje hluku, tj. počet strojů a dalších sousedních pracovních procesů. Připustné hodnoty na pracovišti se rovněž mohou v jednotlivých zemích lišit. Tato informace však má uživateli umožnit lépe posoudit ohrožení a riziko.



4 VORWORT (DE)

Sehr geehrter Kunde!

Diese Betriebsanleitung enthält Informationen und wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung der Tischkreissäge TKS500S_400V, nachfolgend als „Maschine“ in diesem Dokument bezeichnet.



Die Betriebsanleitung ist Bestandteil der Maschine und darf nicht entfernt werden. Bewahren Sie sie für spätere Zwecke an einem geeigneten, für Nutzer (Betreiber) leicht zugänglichen Ort auf und legen Sie sie der Maschine bei, wenn sie an Dritte weitergegeben wird!

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Halten Sie sich an die Sicherheits- und Gefahrenhinweise. Missachtung kann zu ernsten Verletzungen führen.

Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte können Abbildungen und Inhalte ge ringfügig abweichen. Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte.

Technische Änderungen vorbehalten!

Kontrollieren Sie die Ware nach Erhalt unverzüglich und vermerken Sie etwaige Beanstandungen bei der Übernahme durch den Zusteller auf dem Frachtbrief!

Transportschäden sind innerhalb von 24 Stunden separat bei uns zu melden.

Für nicht vermerkte Transportschäden kann HOLZMANN MASCHINEN GmbH keine Gewährleistung übernehmen.

Urheberrecht

© 2023

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bleiben vorbehalten! Insbesondere der Nachdruck, die Übersetzung und die Entnahme von Fotos und Abbildungen werden gerichtlich verfolgt.

Als Gerichtsstand gilt das Landesgericht Linz oder das für 4170 Haslach zuständige Gericht als ver einbart.

Kundendienstadresse

HOLZMANN MASCHINEN GmbH

4170 Haslach, Marktplatz 4
AUSTRIA

Tel +43 7289 71562 - 0
info@holzmann-maschinen.at



5 SICHERHEIT

Dieser Abschnitt enthält Informationen und wichtige Hinweise zur sicheren Inbetriebnahme und Handhabung der Maschine.



Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch. Das ermöglicht Ihnen den sicheren Umgang mit der Maschine, und Sie beugen damit Missverständnissen sowie Personen- und Sachschäden vor. Beachten Sie außerdem die an der Maschine verwendeten Symbole und Piktogramme sowie die Sicherheits- und Gefahrenhinweise!

5.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine ist ausschließlich für folgende Tätigkeiten bestimmt:

Längs-Querschneiden von Holz und Werkstoffen mit ähnlichen physikalischen Eigenschaften wie Holz im Freien oder in ausreichend belüfteten Räumen oder/und unter Verwendung einer wirksamen Absaugeinrichtung lt. Technischen Vorgaben und innerhalb der technischen Grenzen.

HINWEIS



HOLZMANN MASCHINEN GmbH übernimmt keine Verantwortung oder Gewährleistung für eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung und daraus resultierende Sach- oder Personenschäden.

5.1.1 Technische Einschränkungen

Die Maschine ist für den Einsatz unter folgenden Umgebungsbedingungen bestimmt:

Rel. Feuchtigkeit:	max. 65 %
Temperatur (Betrieb)	+5° C bis +40° C
Temperatur (Lagerung, Transport)	-20° C bis +55° C

5.1.2 Verbotene Anwendungen / Gefährliche Fehlanwendungen

- Betreiben der Maschine ohne adäquate körperliche und geistige Eignung
- Betreiben der Maschine ohne Kenntnis der Bedienungsanleitung
- Änderungen der Konstruktion der Maschine
- Betreiben der Maschine in explosionsgefährdeter Umgebung (Maschine kann beim Betrieb Zündfunken erzeugen)
- Betrieb der Maschine in geschlossenen Räumen ohne Späne- und Staubabsaugung (ein normaler Haushaltsstaubsauger ist nicht als Absaugvorrichtung geeignet).
- Betreiben der Maschine außerhalb der in dieser Anleitung angegebenen Grenzen
- Entfernen der an der Maschine angebrachten Sicherheitskennzeichnungen
- Verändern, umgehen oder außer Kraft setzen der Sicherheitseinrichtungen der Maschine
- Bearbeitung von Materialien mit Abmessungen außerhalb der in dieser Anleitung angegebenen Grenzen.
- Verwendung von Werkzeugen, die nicht den Sicherheitsanforderungen der Norm für Werkzeugmaschinen für die Holzbearbeitung (EN847-1) entsprechen.

Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung bzw. die Missachtung der in dieser Anleitung dargelegten Ausführungen und Hinweise hat das Erlöschen sämtlicher Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche gegenüber der Holzmann Maschinen GmbH zur Folge.

5.2 Anforderungen an Benutzer

Voraussetzungen für das Bedienen der Maschine sind die körperliche und geistige Eignung sowie Kenntnis und Verständnis der Betriebsanleitung.

Bitte beachten Sie, dass örtlich geltende Gesetze und Bestimmungen das Mindestalter des Bedieners festlegen und die Verwendung dieser Maschine einschränken können!

Legen Sie ihre persönliche Schutzausrüstung vor Arbeiten an der Maschine an.

Arbeiten an elektrischen Bauteilen oder Betriebsmitteln dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt oder unter Anleitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.

5.3 Sicherheitseinrichtungen

Die Maschine ist mit folgenden Sicherheitseinrichtungen ausgestattet:



	<ul style="list-style-type: none">Trennende Schutzeinrichtung (verstellbar) Kreissägeblattschutz
	<ul style="list-style-type: none">Trennende Schutzeinrichtung (feststehend) Zugang zum Motor / Riemenantrieb
Spaltkeil	<ul style="list-style-type: none">Diese Maßnahme soll den Rückschlag des Werkstücks vermeiden. Die Einstellung ist in horizontaler und vertikaler Richtung gegenüber dem Sägeblatt
Schiebestock / Schiebehölz	<ul style="list-style-type: none">Schiebestock: Bei Schnittoperation, bei denen weniger als 120 mm abgeschnitten werden, d.h. weniger als 120 mm Distanz rechts vom Sägeblatt zu Parallelanschlag. Hier das Holz nicht von Hand zuführen, sondern mit dem Schiebestock.

5.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind bei Arbeiten mit der Maschine neben den allgemeinen Regeln für sicheres Arbeiten insbesondere folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Kontrollieren Sie die Maschine vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion. Benutzen Sie die Maschine nur dann, wenn die für die Bearbeitung erforderlichen trennenden Schutzeinrichtungen und andere nicht trennende Schutzeinrichtungen angebracht sind, sich in gutem Betriebszustand befinden und richtig gewartet sind.
- Wählen Sie als Aufstellort einen ebenen, erschütterungsfreien, rutschfesten Untergrund.
- Sorgen Sie für ausreichend Platz rund um die Maschine!
- Sorgen Sie für ausreichende Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz, um stroboskopische Effekte zu vermeiden!
- Achten Sie auf ein sauberes Arbeitsumfeld!
- Verwenden Sie nur einwandfreies Werkzeug, das frei Rissen und anderen Fehlern (z.B. Deformationen) ist.
- Entfernen Sie Einstellwerkzeuge vor dem Einschalten von der Maschine.
- Halten Sie den Bereich rund um die Maschine frei von Hindernissen (z.B. Staub, Späne, abgeschnittene Werkstückteile etc.).
- Überprüfen Sie die Verbindungen der Maschine vor jeder Verwendung auf ihre Festigkeit.
- Lassen Sie die laufende Maschine niemals unbeaufsichtigt. Die Maschine muss stillgesetzt werden falls diese unbeaufsichtigt ist.
- Die Maschine darf nur von Personen betrieben, gewartet oder repariert werden, die mit ihr vertraut sind und die über die im Zuge dieser Arbeiten auftretenden Gefahren unterrichtet sind.
- Stellen Sie sicher, dass Unbefugte einen entsprechenden Sicherheitsabstand zum Gerät einhalten, und halten Sie insbesondere Kinder von der Maschine fern.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung (Augenschutz, Staubmaske, Gehörschutz, Handschuhe beim Umgang mit Werkzeugen) sowie eng anliegende Arbeitsschutzkleidung – niemals lose Kleidung, Krawatten, Schmuck, etc. – Einzugsgefahr!
- Verbergen Sie lange Haare unter einem Haarschutz.
- Entfernen Sie keine Abschnitte oder andere Teile des Werkstücks bei laufender Maschine aus dem schneidenden Bereich!
- Arbeiten Sie immer mit bedacht und der nötigen Vorsicht und wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an.
- Überbeanspruchen Sie die Maschine nicht!
- Unterlassen Sie das Arbeiten an der Maschine bei Müdigkeit, Unkonzentriertheit bzw. unter Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Drogen!



- Verwenden Sie die Maschine nicht in Bereichen, in denen Dämpfe von Farben, Lösungsmitteln oder brennbaren Flüssigkeiten eine potenzielle Gefahr darstellen (Brand- bzw. Explosionsgefahr!).
- Rauchen Sie nicht in unmittelbarer Umgebung der Maschine (Brandgefahr)!
- Achten Sie darauf, dass das Gerät geerdet ist.
- Verwenden Sie nur geeignete Verlängerungskabel.
- Setzen Sie die Maschine vor Umrüst-, Einstell-, Mess-, Reinigungs-, Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten stets still und trennen sie diese für Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten stets vom Stromversorgung. Warten Sie vor der Aufnahme der Arbeit an der Maschine den völligen Stillstand aller Werkzeuge bzw. Maschinenteile ab und sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

5.5 Elektrische Sicherheit

- Achten Sie darauf, dass die Maschine geerdet ist.
- Verwenden Sie nur geeignete Verlängerungskabel.
- Ein beschädigtes oder verheddertes Kabel erhöht die Stromschlaggefahr. Behandeln Sie das Kabel sorgfältig. Benutzen Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Abtrennen des Elektrowerkzeugs. Halten Sie das Kabel vor Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern.
- Vorschriftsmäßige Stecker und passende Steckdosen reduzieren die Stromschlaggefahr.
- Wasser, das in Elektrowerkzeug eindringt, erhöht die Stromschlaggefahr. Setzen Sie die Elektrowerkzeuge keinem Regen oder Nässe aus.
- Der Einsatz der Maschine in feuchter Umgebung ist nur dann statthaft, wenn die Stromquelle mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter geschützt ist.
- Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es sich nicht mit dem EIN-Aus-Schalter ein- und ausschalten lässt.

5.6 Spezielle Sicherheitshinweise für diese Maschine

- Die Arbeit mit Handschuhen an rotierenden Teilen im Betrieb ist nicht zulässig!
- Beim Betrieb der Maschine wird Holzstaub erzeugt. Schließen Sie die Maschine deshalb bei der Installation an eine geeignete Absauganlage für Staub und Späne wenn sie in nicht gut durchlüften Räumen arbeiten an und schalten Sie die Staubabsaugungseinrichtung immer an, bevor Sie mit der Bearbeitung des Werkstückes beginnen!
- Entfernen Sie Abschnitte oder andere Teile des Werkstückes niemals bei laufenden Maschine aus dem schneidenden Bereich.
- Bei der Verwendung von Fräswerkzeugen mit einem Durchmesser ≥ 16 mm und Kreissägeblättern müssen diese EN 847-1:2013 und EN 847-2:2013 entsprechen; Werkzeugträger müssen EN 847-3:2013 entsprechen;
- Übermäßiger Lärm kann zu Gehörschäden und temporären oder dauerhaften Verlust der Hörfähigkeit führen. Tragen Sie einen nach Gesundheits- und Sicherheitsregelungen zertifizierten Gehörschutz, um die Lärmbelastung zu begrenzen.
- Ersetzen Sie gerissene und verformte Sägeblätter sofort, sie können nicht repariert werden.
- Verwenden Sie einen Schiebestock bei Schnittoperation, bei denen weniger als 120 mm abgeschnitten werden, d.h. weniger als 120 mm Distanz rechts vom Sägeblatt zu Parallelanschlag. Hier das Holz nicht von Hand zuführen, sondern mit dem Schiebestock!

5.7 Gefahrenhinweise

Trotz bestimmungsmäßiger Verwendung bleiben bestimmte Restrisiken bestehen.

- Verletzungsgefahr für Finger und Hände durch das rotierende Sägeblatt bei unsachgemäßer Führung des Werkstückes.
- Verletzungen durch das wegschleudernde Werkstück bei unsachgemäßer Halterung oder Führung, wie Arbeiten ohne Anschlag.
- Gefährdung der Gesundheit durch Holzstäube oder Holzspäne. Unbedingt persönliche Schutzausrüstungen wie Augenschutz und Staubmaske tragen. Absauganlage einsetzen!
- Verletzungen durch defektes Sägeblatt. Das Sägeblatt regelmäßig auf Unversehrtheit überprüfen.
- Gefährdung durch Strom, bei Verwendung nicht ordnungsgemäßer Elektroanschlüssen.

Restrisiken können minimiert werden, wenn die „Sicherheitshinweise“ und die „Bestimmungsmäßige Verwendung“, sowie die Bedienungsanweisung insgesamt beachtet werden.



Bedingt durch Aufbau und Konstruktion der Maschine können im Umgang mit den Maschinen Gefährdungssituationen auftreten, die in dieser Bedienungsanleitung wie folgt gekennzeichnet sind:

GEFAHR



Ein auf diese Art gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

WARNUNG



Ein solcherart gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT



Ein auf diese Weise gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS



Ein derartig gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Ungeachtet aller Sicherheitsvorschriften sind und bleiben ihr gesunder Hausverstand und ihre entsprechende technische Eignung/Ausbildung der wichtigste Sicherheitsfaktor bei der fehlerfreien Bedienung der Maschine. **Sicheres Arbeiten hängt in erster Linie von Ihnen ab!**

6 TRANSPORT

WARNUNG



Beschädigte oder nicht ausreichend tragfähige Hebezeuge und Lastanschlagmittel können schwere Verletzungen oder sogar den Tod nach sich ziehen. Prüfen Sie Hebezeuge und Lastanschlagmittel stets auf ausreichende Tragfähigkeit und einwandfreien Zustand, befestigen Sie die Lasten sorgfältig und halten Sie sich niemals unter schwebenden Lasten auf.

Für einen ordnungsgemäßen Transport beachten Sie auch die Anweisungen und Angaben auf der Transportverpackung bezüglich Schwerpunkt, Anschlagstellen, Gewicht, einzusetzende Transportmittel sowie vorgeschrriebene Transportlage etc.

Die Maschine sollte mittels Gabelstapler bzw. Hubwagen zum Aufstellort transportiert werden. Nachdem die Maschine Zusammengebaut wurde, kann diese mit Hilfe ihrer Transporteinrichtung für kurze Strecken transportiert werden bzw. mittels Gurte mit entsprechender Tragfähigkeit und Länge mittels Kran bzw. mit dem Gabelstapler transportiert werden.

7 MONTAGE

7.1 Lieferumfang prüfen

Überprüfen Sie nach Erhalt der Lieferung, ob alle Teile in Ordnung sind. Melden Sie Beschädigungen oder fehlende Teile umgehend Ihrem Händler oder der Spedition. Sichtbare Transportschäden müssen außerdem gemäß den Bestimmungen der Gewährleistung unverzüglich auf dem Lieferschein vermerkt werden, ansonsten gilt die Ware als ordnungsgemäß übernommen.

7.2 Der Arbeitsplatz

Wählen Sie einen passenden Platz für die Maschine. Beachten Sie dabei auf die Sicherheitsanforderungen sowie die Abmessungen der Maschine. Der gewählte Platz muss einen passenden Anschluss an das elektrische Netz gewährleisten als auch die Möglichkeit für den Anschluss an eine Absauganlage. Vergewissern Sie sich, dass die Maschine auf festen und ebenen Untergrund aufgestellt wird und der Boden die Last der Maschine tragen kann. Die Maschine muss an allen Stützpunkten gleichzeitig nivelliert werden. Man muss außerdem einen Abstand von mindestens 0.8 m um die Maschine rundum sichern. Vor und hinter der Maschine muss für notwendigen Abstand für die Zufuhr von langen Werkstücken gesorgt werden.




7.3 Zusammenbau der Maschine

Die Maschine wurde zum Transport zerlegt und muss vor der Inbetriebnahme zusammengesetzt werden. Dazu folgender Anweisungen folgen:

WARNUNG




Das Hantieren an der Maschine bei aufrechter Spannungsversorgung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Maschine daher vor der Fertigstellung des Zusammenbaus nicht an die Spannungsversorgung anschließen.

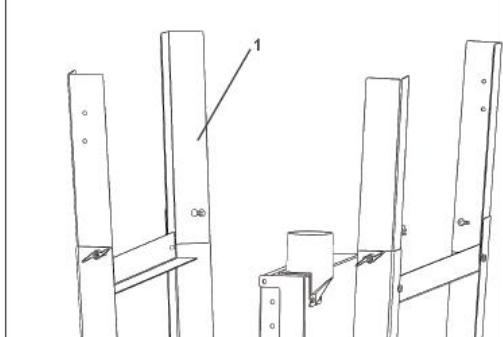

Untergestell/Füße montieren:

- Heben Sie den unteren Stützschenkel (1) an.
- Montieren Sie die kurze Querstütze (2), richten Sie das Montageloch (3) aus und ziehen Sie die halbrunden Kopfschrauben (4) mit Verriegelungsknöpfen (5) an.
- Anschließend stellen Sie die Maschine auf.

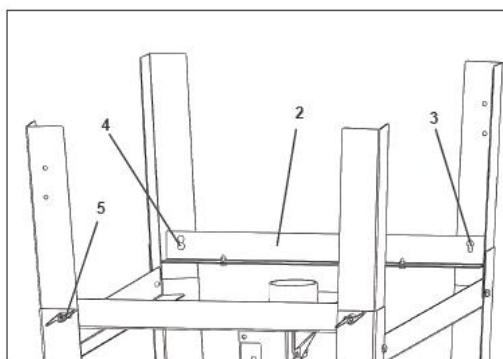

Sägeblatt montieren:

Die beiden Schrauben M8 (S) an der Sägeblattabdeckung (1) herausdrehen.

- Sägeblattabdeckung abschwenken.
- Spannmutter (M20, Linksgewinde) lösen

VORSICHT






Beim Hantieren mit Kreissägeblätter beim Werkzeugwechsel bitte Schnittschutzhandschuhe benutzen um Verletzungsfahr zu vermeiden.

- Sägeblatt einbauen.

HINWEIS: Nur gut geschärfte, rissfreie und nicht verformte Sägeblätter verwenden.

- Spannmutter festziehen, mit Festhalte-Schlüssel gegenhalten (Achtung, Linksgewinde).
- Untere Sägeblattabdeckung hochklappen und die beiden Schrauben M8 wieder eindrehen und festziehen.

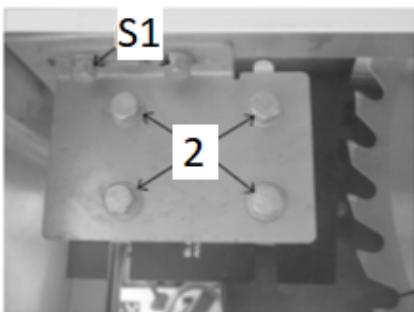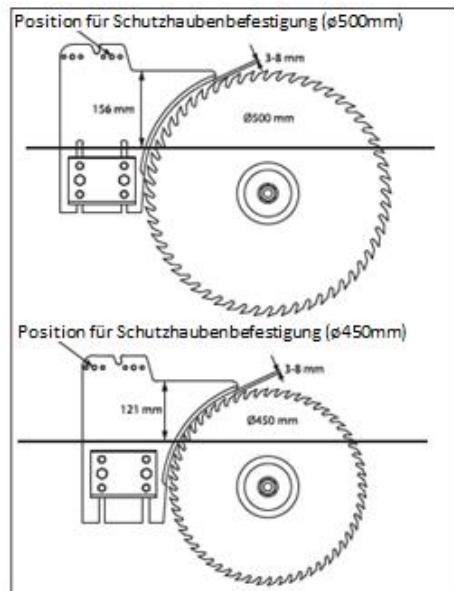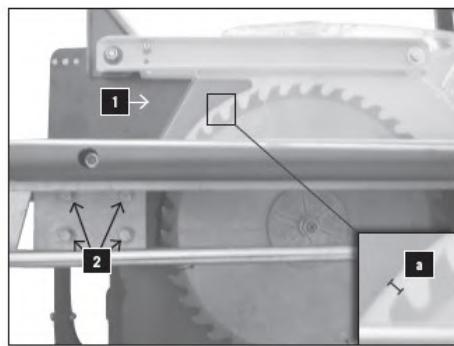

Schutzaube mit Spaltkeil montieren.

- Den montierten Sägeblattschutz mit Spaltkeil von oben zwischen Führungsplatte und Klemmplatte legen.
- Stellen Sie den Abstand zwischen Spaltkeil und Sägeblatt auf 3 - 8 mm (a) ein und ziehen Sie die Klemmplatte mit vier Sechskantschrauben und Scheiben (2) an.

HINWEISE:

- Die Abdeckhaube ist betriebsbereit montiert und darf für den Betrieb nicht entfernt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckhaube immer vom Eigengewicht auf der Tischplatte aufliegt, aber die beiden Schrauben spielfrei angezogen sind.

Einstellung Spaltkeil (Flucht):



Der Spaltkeil muss mit dem Sägeblatt fluchten, ansonsten muss diese korrigiert werden. Dazu beidseitig die 2 Sechskantschrauben (S1) lockern.

Spaltkeil ausrichten.

Sechskantschrauben (S1) leicht anziehen.

Spaltkeil fluchtend zum Sägeblatt ausrichten und die vier Sechskantschrauben (S1) wieder fest anziehen, Spalteinstellung zum Sägeblatt überprüfen.

Der Abstand zwischen Sägeblatt und Spaltkeil darf höchstens 8 mm und muss mindestens 3 mm betragen. Diese Einstellung gehört überprüft und ggf. nachjustiert. Dafür sind die 4 Sechskantschrauben (2) zu lösen und der Spaltkeil in der Höhe einzustellen.

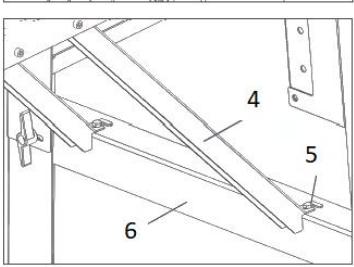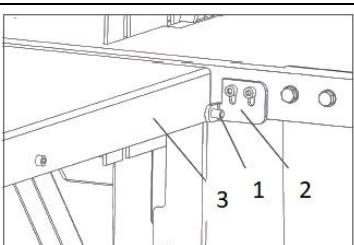


Tischverlängerung montieren

- Die Tischverlängerung (1) rechts und links an der Tischplatte (2) mit je zwei Schrauben (3), Scheiben und Muttern montieren. Muttern leicht von Hand anziehen.
- Abstützbügel (4) für Tischverlängerung ausklappen und Tisch einrasten.

Höheneinstellung Tischverlängerung:

- Lineal auf den Sägetisch und die Tischverlängerung platzieren und Tischverlängerung in der Höhe ausrichten, mit den Schrauben am Sägetisch (3) und an der Abstützung (5) festziehen.


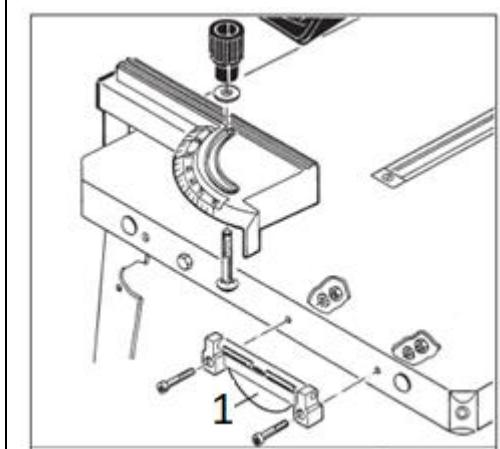


Parallelanschlag montieren

- Klemmvorrichtung (1) für den Längsanschlag mit zwei Zylinderschrauben M6, zwei Scheiben und zwei Muttern an die Tischplatte fixieren.
- Das Befestigungsblech (2) mit zwei Schrauben M6, zwei Scheiben und zwei Muttern an den Anschlagfixierung (3) anschrauben.


HINWEIS: noch nicht festziehen.

- Anschlag einschieben
Hohe Anlagefläche in Stellung (A)
Niedrige Anlagefläche in Stellung (B)
und jetzt festklemmen.
- Parallelanschlag in Klemmvorrichtung einsetzen
Bedienung:
Klemmen = Klappe hochziehen
Lösen = Klappe niederdrücken

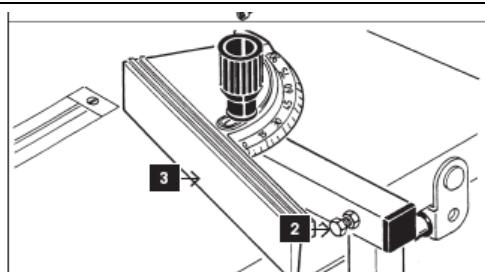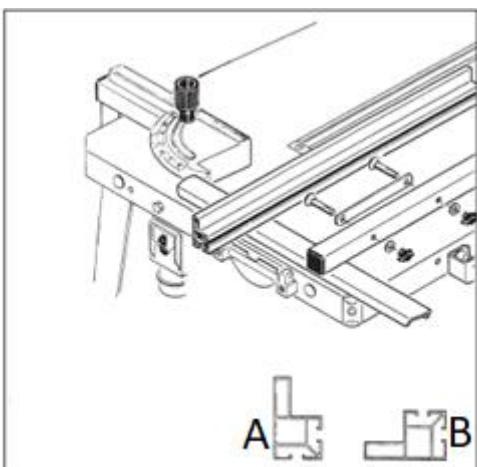

Gehrungsanschlag montieren:

- Eine Flachrundschorube M8 x 70 von unten in den Gehrungsanschlag einstecken, mit Scheibe 8 mm und Handgriff fixieren.
Einstellung vornehmen:
Mit Hilfe der Sechskantschraube (2) den 90° Winkel zwischen Anschlag (3) zum Sägeblatt einstellen.
(Winkelschablone zu Hilfe nehmen...nicht im Lieferumfang enthalten und Anschließend Testschnitt zur Verifizierung).

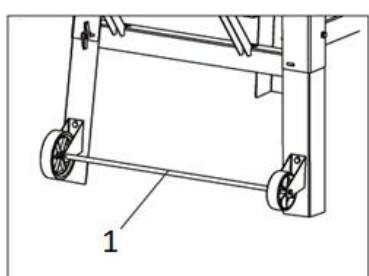

Transporträder montieren

- Montieren Sie die Radgruppe (1) am unteren Stützbein mit Schrauben und Muttern.



Werkzeughalterung / Bedienhilfen-Halterung montieren:

Bedienhilfen-Halterung (Haken) mittels Mutter am Gestell befestigen.



7.4 Elektrischer Anschluss

WARNUNG




Gefährliche elektrische Spannung! Das Anschließen der Maschine an die Spannungsversorgung sowie die damit verbundenen Überprüfungen dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt oder unter Anleitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft vorgenommen werden!

HINWEIS



Überprüfen Sie unmittelbar nach Herstellen des elektrischen Anschlusses die Laufrichtung. Beachten sie dabei den auf der Maschine angebrachten Laufrichtungspfeil. Die Laufrichtung stimmt, wenn die Laufrichtung des Werkzeugs mit jenem am Laufrichtungspfeil übereinstimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, vertauschen sie zwei Phasen, z.B.: L1 und L2, am Netzanschlussstecker oder benutzen sie den Phasenwender am Anschlussstecker

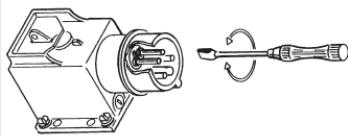

Der elektrische Anschluss erfolgt über eine Schalter-Stecker-Kombination. Dieses Gerät muss über einen Fehlerstromschutzschalter betrieben werden.

7.4.1 400 V-Anschluss herstellen

Um die Maschine an das elektrische Netz anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

- Überprüfen Sie mit einem geeigneten Gerät die Funktionstüchtigkeit der Nullverbindung und der Erdung.
- Prüfen Sie, ob die Speisespannung und die Stromfrequenz den Angaben auf den Maschinenbild entsprechen. Es ist eine Abweichung vom Wert der Speisespannung von $\pm 5\%$ zulässig. Zum Beispiel kann eine Maschine mit Arbeitsspannung von 380 V im Spannungsbereich von 370 bis 400 V arbeiten. Im Speisenetz der Maschine muss eine Kurzschlussicherung vorhanden sein!
- Den erforderlichen Querschnitt des Versorgungskabels entnehmen Sie bitte einer Strombelastbarkeitstabelle.
- Empfohlen wird die Verwendung eines Kabels vom Typ H07RN (WDE0282), wobei Maßnahmen zum Schutz gegen mechanischen Beschädigungen getroffen werden müssen.
- Schließen Sie den Versorgungskabel an die entsprechenden Klemmen im Eingangskasten (L1, L2, L3, N, PE) – siehe nachfolgende Abbildung. Wenn ein CEE Stecker vorhanden ist, erfolgt der Anschluss an das Netz durch eine entsprechend gespeiste CEE Kupplung (L1, L2, L3, N, PE)

7.5 Anschließen an ein Späne und Staub-Absaugsystem

HINWEIS



Die Maschine muss an eine Absaugeinrichtung für Staub und Späne angeschlossen werden sobald diese in nicht gut durchlüfteten Räumen betrieben wird. Die Absaugeeinrichtung muss zeitgleich mit dem Motor der Maschine anfahren. Die Luftschnelligkeit am absaugenden Anschlussstutzen und in den Abluftleitungen muss für Materialien mit einer Feuchtigkeit $<12\%$ mindestens 20 m/s (bei feuchten Spänen mit einer Feuchtigkeit $>12\%$ mindestens 28 m/s) betragen. Die verwendeten Absaugschläuche müssen schwer entflammbar (DIN4102 B1) und permanent antistatisch (oder beidseitig geerdet) sein sowie den jeweiligen Sicherheitsvorschriften entsprechen. Die Angaben bzgl. Luft-Volumenstrom, Unterdruck und Absaugstutzen entnehmen sie den technischen Angaben.



8 BETRIEB

8.1 Kontrolle vor der Inbetriebnahme

- Kontrollieren Sie, dass die Drehzahl der Maschine kleiner als die max. zulässige des verwendeten Sägeblatts ist und die korrekte Drehrichtung vorliegt.
- Nur Sägeblätter mit einem Durchmesser zwischen 450-500 mm aufgespannt sind
- Spaltkeil ordnungsgemäß eingestellt ist.
- Sägeblatt keine Beschädigung aufweist.
- Alle Schutzeinrichtungen angebracht und funktionstüchtig sind.
- Ggf. Kontrolle, ob der Anschluss an ein Absaugsystem vorhanden ist.

8.2 Bedienung

8.2.1 Maschine ein-und ausschalten



	Kreissägeblatt einschalten mittels Taster (1). <u>Normaler Stopp:</u> Betätigen des Aus-Tasters (2). Antrieb wird gestoppt.
---	---

8.3 Hinweise zur Anwendung der Tischkreissäge

8.3.1 Längsschnitte

Bei der Durchführung dieser Operation müssen folgende Einrichtungen zur sicheren Arbeit benutzt werden:

- Parallelanschlag
- die Schutzhölle des Kreissägeblattes
- der Spaltkeil
- die Einlage im Tisch
- Schiebestock/Schiebehölz beim Schneiden von kleinen/schmalen Werkstücken (<120 mm) und Parallelanschlag mit schmalen Querschnitt verwenden.

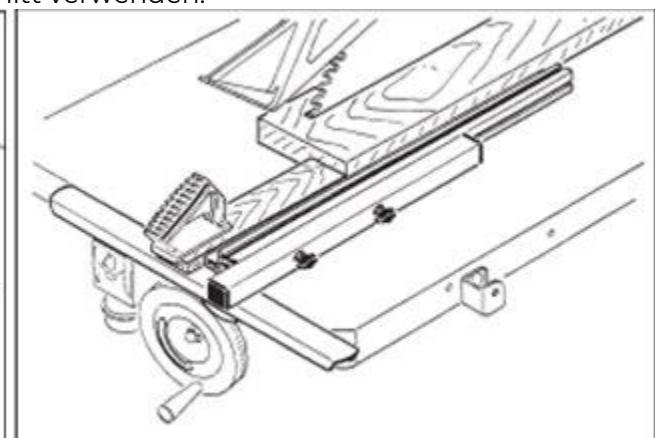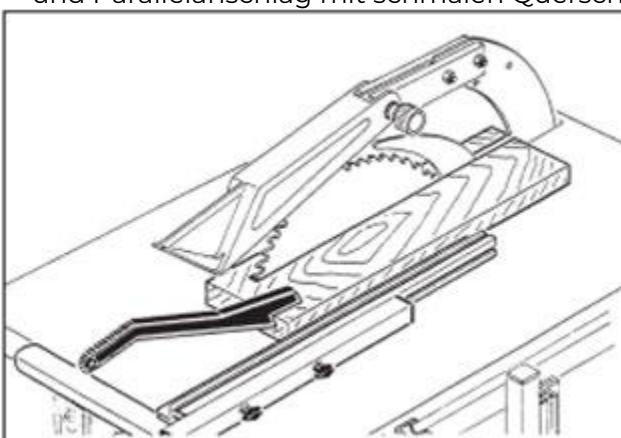

HINWEIS



Beim Schneiden von Rundholz ist eine Schablone oder eine Haltevorrichtung notwendig die das Werkstück gegen Verdrehen sichert und die Verwendung eines geeigneten Sägeblatt notwendig.

8.3.2 Gehrungsschnitte (Querschnitte/Winkelschnitte) und Keilschnitte

Bei der Durchführung dieser Operation müssen folgende Einrichtungen zur sicheren Arbeit benutzt werden:

- Gehrungsanschlag (durch Hochklappen auf den Sägetisch einsatzfähig)
- die Schutzhölle des Kreissägeblattes
- der Spaltkeil
- die Einlage im Tisch

Querschnitte:




Gehrungsschnitte im Bereich 0-90° können durchgeführt werden, dazu das zu schneidende Werkstück fest gegen die Anschlagfläche des Gehrungsanschlags drücken.

Keilschnitte:

Hierfür das Schwenkteil auf 0° stellen um mit dem Verstellgriff sicheren. Werkstück in die Aussparung legen und mit gleichmäßigen Druck durchsägen.

Gehrungsschnitte (Querschnitte/Winkelschnitte)

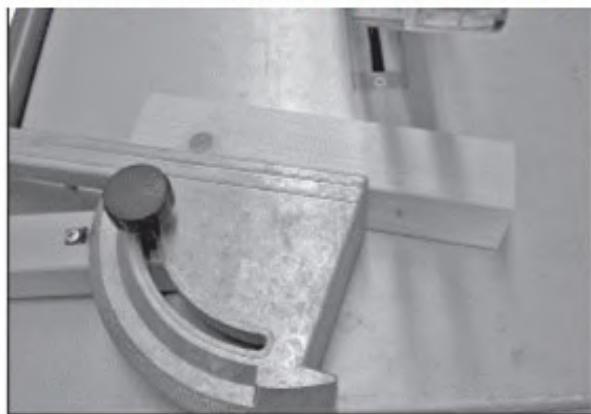

Keilschnitte



VORSICHT



Vorschub nur mit der Hand auf dem Gehrungsanschlag ausüben (Hände weg vom Holz).

WARNUNG



Werkstücke (Keile) erst nach Stillstand der Maschine entfernen. Dazu Maschine ausschalten und Stillstand des Sägeblatts abwarten.

9 REINIGUNG, WARTUNG, LAGERUNG, ENTSORGUNG

WARNUNG



Das Hantieren an der Maschine bei aufrechter Spannungsversorgung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Maschine vor Reinigungs-, Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten immer von der Spannungsversorgung trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

9.1 Reinigung

HINWEIS



Falsche Reinigungsmittel können den Lack der Maschine angreifen. Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel, Nitroverdünnung oder andere Reinigungsmittel, die den Lack der Maschine beschädigen könnten. Beachten Sie die Angaben und Hinweise des Reinigungsmittelherstellers!

In weiterer Folge ist regelmäßige Reinigung Voraussetzung für den sicheren Betrieb der Maschine sowie eine lange Lebensdauer derselben. Reinigen Sie das Gerät deshalb nach jedem Einsatz, und entfernen Sie Staub und Schmutz.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden (Handschuhe und Augenschutz bei Verwendung von Druckluft). Achten Sie darauf, dass der Sägeblattschutz vor Holzrückständen und Sägemehlverstopfung frei ist. Das Reinigen erfolgt am besten mit Druckluft oder einem Handbesen.

ACHTEN Sie auch darauf, dass Sie die Tischoberfläche harzfrei halten.

9.2 Wartung

Die Maschine ist wartungsarm und nur wenige Teile müssen gewartet werden. Ungeachtet dessen sind Störungen oder Defekte, die geeignet sind, die Sicherheit des Benutzers zu beeinträchtigen, umgehend zu beseitigen!



- Prüfen Sie vor jedem Betrieb den einwandfreien Zustand der Sicherheitseinrichtungen.
- Kontrollieren Sie die Verbindungen zumindest wöchentlich auf festen Sitz.
- Überprüfen Sie regelmäßig den einwandfreien und lesbaren Zustand der Warn- und Sicherheitsaufkleber der Maschine.

9.2.1 Wartungsplan

Art und Grad des Maschinenverschleisses hängen in hohem Maß von den Betriebsbedingungen ab. Die nachfolgend angeführten Intervalle gelten bei Verwendung der Maschine innerhalb der festgelegten Grenzen:

Schutzeinrichtungen:

Intervall	Komponente	Aktivität
Vor Arbeitsbeginn	Maschine	Reinigung der Maschine von Staub
Vor Arbeitsbeginn	Maschine	Entfernen aller losen Teile / Werkzeuge
1x Monat	Bewegliche Teile	Fetten / Schmieren von Führungen / Zahnstangen/Räder
1x Monat	Bremse	Funktionsprüfung, um festzustellen, dass die Spindeln innerhalb der angegebenen Zeit zum Stillstand kommen (<10 s).

9.2.2 Werkzeugwechsel

VORSICHT



Vor jeglichem Werkzeugwechsel von Hand die Spindeln stillsetzen, Stillstand von allen Werkzeugen abwarten und ein unbeabsichtigter Wiederanlauf verhindern = Netzstecker ziehen.

VORSICHT



Beim Hantieren mit Kreissägeblätter beim Werkzeugwechsel bitte Schnittschutzhandschuhe benutzen um Verletzungsgefahr zu vermeiden.

Montage/Demontage des Sägeblattes

	<p>Die beiden Schrauben M8 (S) an der Sägeblattabdeckung (1) herausdrehen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sägeblattabdeckung abschwenken.• Spannmutter (M20, Linksgewinde) lösen• Sägeblatt entfernen und neues einbauen.
	<p>HINWEIS: Nur gut geschärzte, rissfreie und nicht verformte Sägeblätter verwenden.</p> <ul style="list-style-type: none">• Spannmutter festziehen, mit Festhalteschlüssel <p>ACHTUNG: Spaltkeileinstellung überprüfen.</p>

9.3 Lagerung

HINWEIS



Bei unsachgemäßer Lagerung können wichtige Bauteile beschädigt und zerstört werden. Lagern Sie verpackte oder bereits ausgepackten Teile nur unter den vorgesehenen Umgebungsbedingungen!



9.4 Entsorgung



Beachten Sie die nationalen Abfallbeseitigungs-Vorschriften. Entsorgen Sie die Maschine, Maschinenkomponenten oder Betriebsmittel niemals im Restmüll. Kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihre lokalen Behörden für Informationen bezüglich der verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten.

Wenn Sie bei Ihrem Fachhändler eine neue Maschine oder ein gleichwertiges Gerät kaufen, ist dieser in bestimmten Ländern verpflichtet, Ihre alte Maschine fachgerecht zu entsorgen.

10 FEHLERBEHEBUNG

WARNUNG



Gefahr durch elektrische Spannung!

Das Manipulieren an der Maschine bei aufrechter Spannungsversorgung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen!

- Trennen Sie die Maschine von der Spannungsversorgung, bevor Sie mit den Arbeiten zur Beseitigung von Defekten beginnen!

Viele mögliche Fehlerquellen können bei ordnungsgemäßem Anschluss der Maschine an die Spannungsversorgung bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden.

Sollten sie sich außer Stande sehen, erforderliche Reparaturen ordnungsgemäß zu verrichten, und/oder besitzen sie die vorgeschrriebene Ausbildung dafür nicht, ziehen sie immer einen Fachmann zum Beheben des Problems hinzu.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Maschine läuft nicht an	<ul style="list-style-type: none">• Schalter oder eine Phase ist gebrochen• Überlastschutz ist ausgelöst• Sicherheits- Sicherung ist durchgebrannt	<ul style="list-style-type: none">• Reparieren Sie den defekten Schaltung oder die defekte Phase• Warten bis der Motor abgekühlt ist.• Ersetzen Sie die Sicherung
Brandflecken auf dem Werkstück	<ul style="list-style-type: none">• Das Sägeblatt ist stumpf• Falsches Sägeblatt• Parallelanschlag nicht parallel zum Sägeblatt	<ul style="list-style-type: none">• Tauschen Sie das Sägeblatt
Leistungsmangel / bzw. Motorabschaltung	<ul style="list-style-type: none">• Stumpfes Sägeblatt• Nur 2 Phasen angeschlossen	<ul style="list-style-type: none">• Tausch Sägeblatt• Phasen kontrollieren.
Sägeblatt löst sich nach Abschalten des Motors	<ul style="list-style-type: none">• Befestigungsmutter zu leicht angezogen	<ul style="list-style-type: none">• Befestigungsmutter anziehen
Werkstück klemmt beim Vorschlieben	<ul style="list-style-type: none">• Stumpfes Sägeblatt• Spaltkeildicke passt nicht zum verwendeten Sägeblatt	<ul style="list-style-type: none">• Mit scharfen Sägeblatt erneuern• Spaltkeildicke muss gleich oder größer als Sägeblattdicke sein
Sägeblatt läuft in falsche Richtung	<ul style="list-style-type: none">• Phasen vertauscht	<ul style="list-style-type: none">• Tausch einer Phase (Phasenwender an Steckdose)



11 PREFACE (EN)

Dear Customer!

This manual contains information and important notes for safe commissioning and handling of the table saw TKS500S_400V, hereinafter referred to as "machine" in this document.



This manual is part of the machine and must not be removed. Save it for later reference and if you let other people use the machine, add this manual to the machine.

Please read and note the safety instructions!

Before first use read this manual carefully. It eases the correct use of the machine and prevents misunderstanding and damages of machine.

Due to constant advancements in product design, construction, illustrations and contents may deviate slightly. If you notice any errors, please inform us.

We reserve the right to make technical changes!

Check the goods immediately after receipt and note any complaints on the consignment note when taking over the goods from the deliverer!

Transport damage must be reported to us separately to us within 24 hours.

HOLZMANN MASCHINEN GmbH cannot accept any liability for transport damage that has not been reported.

Copyright

© 2023

This documentation is protected by copyright. All rights reserved! In particular, the reprint, translation and extraction of photos and illustrations will be prosecuted.

The place of jurisdiction is the regional court Linz or the court responsible for 4170 Haslach is valid.

Customer service contact

HOLZMANN MASCHINEN GmbH

4170 Haslach, Marktplatz 4
AUSTRIA

Tel +43 7289 71562 - 0
info@holzmann-maschinen.at



12 SAFETY

This section contains information and important notes on safe commissioning and handling of the machine.



For your personal safety, please read these operating instructions carefully before commissioning. This will enable you to handle the machine safely and prevent misunderstandings as well as personal injury and damage to property. Also observe the symbols and pictograms used on the machine as well as the safety and danger information!

12.1 Intended Use of the Machine

The machine is intended exclusively for the following activities:

Longitudinal cross-cutting of wood and materials with similar physical properties to wood, outdoors or in sufficiently ventilated rooms or/and using an effective dust collection system according to technical specifications and within technical limits of the machine.

NOTE



HOLZMANN MASCHINEN GmbH assumes no responsibility or warranty for any other use or use beyond this and for any resulting damage to property or injury.

12.1.1 Technical Restrictions

The machine is intended for use under the following ambient conditions:

Rel. Humidity:	max. 65 %
Temperature (operational)	+5° C to +40° C
Temperature (Storage, Transport)	-20° C to +55° C

12.1.2 Prohibited Use / Foreseeable Misuse

- Operation of the machine without adequate physical and mental aptitude
- Operating the machine without knowledge of the operating instructions
- Changes in the design of the machine
- Operating the machine in a potentially explosive environment (machine can generate ignition sparks during operation)
- Operation of the machine in closed rooms without chip and dust collection system (a normal household vacuum cleaner is not a suitable dust collection system device).
- Operating the machine outside the limits specified in this manual
- Remove the safety markings attached to the machine.
- Modify, circumvent or disable the safety devices of the machine.
- Cutting of materials with dimensions outside the limits specified in this manual
- Use of tools which do not meet the safety requirements of the standard for machine tools for woodworking (EN847-1).

The improper use or disregard of the versions and instructions described in this manual will result in the voiding of all warranty and compensation claims against Holzmann Maschinen GmbH.

12.2 User Requirements

The physical and mental suitability as well as knowledge and understanding of the operating instructions are prerequisites for operating the machine. Persons who, because of their physical, sensory or mental abilities or their inexperience or ignorance, are unable to operate the machinery safely must not use it without the supervision or instruction by a responsible person.

Please note that local laws and regulations may stipulate the minimum age of the operator and restrict the use of this machine!

Put on your personal protective equipment before working on the machine.

Work on electrical components or equipment may only be carried out by a qualified electrician or under the instruction and supervision of a qualified electrician.

12.3 Safety Devices

The machine is equipped with the following safety devices:



	<ul style="list-style-type: none"> Safety guard (adjustable), saw blade protection
	<ul style="list-style-type: none"> Separating protective device (fixed) (Access to motor / belt drive)
Riving knife	<ul style="list-style-type: none"> This measure is intended to prevent the work-piece from kick back. The setting is in horizontal and vertical direction opposite to the saw blade.
Push stick	<ul style="list-style-type: none"> For cutting operations where less than 120mm is cut, i.e. less than 120mm distance to the right of the saw blade to the rip fence. Do not feed the wood by hand, but with the push stick.

12.4 General Safety Instructions

To avoid malfunctions, damage and health hazards when working with the machine, in addition to the general rules for safe working, the following points must be observed:

- Before commissioning, check the machine for completeness and function.
- Choose a level, vibration-free, non-slip surface for the installation location.
- Ensure sufficient space around the machine!
- Ensure sufficient lighting conditions at the workplace to avoid stroboscopic effects!
- Only use perfect tools that are free of cracks and other defects (e.g. deformations).
- Remove setting tools from the machine before switching on.
- Keep the area around the machine free of obstacles (e.g. dust, chips, cut workpiece parts etc.).
- Check the strength of the machine connections before each use.
- Never leave the running machine unattended. If necessary, stop the machine before leaving.
- The machine may only be operated, serviced or repaired by persons who are familiar with it and who have been informed of the dangers arising in the course of this work.
- Ensure that unauthorised persons maintain an appropriate safety distance from the machine and, in particular, keep children away from the machine..
- Wear suitable protective equipment (eye protection, dust mask, respiratory protection, ear protection, gloves when handling tools) as well as close-fitting work protective clothing - never wear loose clothing, ties, jewellery, etc. - danger of being drawn in!
- Work with gloves on rotating parts is not permitted!
- Hide long hair under hair protection.
- Do not remove any sections or other parts of the workpiece from the cutting area while the machine is running!
- Do not remove splinters and chips by hand! Use a sliding stick for this purpose!
- Always work with care and the necessary caution and never use excessive force.
- Do not overload the machine!
- Do not work on the machine if you are tired, not concentrated or under the influence of medication, alcohol or drugs!
- Do not use the machine in areas where vapours from paints, solvents or flammable liquids represent a potential danger (danger of fire or explosion!).
- Do not smoke in the immediate vicinity of the machine (fire hazard)!
- Always shut down the machine before carrying out any conversion, adjustment, measuring, cleaning, maintenance or repair work and always disconnect it from the power supply for maintenance or repair work. Before starting any work on the machine, wait until all tools or machine parts have come to a complete standstill and secure the machine against unintentional restarting.

12.5 Electrical Safety

- Make sure that the machine is earthed.



- Only use suitable extension cords.
- A damaged or tangled cable increases the risk of electric shock. Handle the cable with care. Never use the cable to carry, pull or disconnect the power tool. Keep the cable away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
- Proper plugs and sockets reduce the risk of electric shock.
- Water entry into machine increases the risk of electric shock. Do not expose machine to rain or moisture.
- The machine may only be used in humid environments if the power source is protected by a residual current circuit breaker.
- Do not use the power tool if it cannot be turned on and off with the ON/OFF switch.

12.6 Special Safety Instructions for Woodworking machines

- Work with gloves on rotating parts is not permitted!
- During operation of the machine wood dust is generated. Therefore, connect the machine to a suitable dust collection system for dust and chips during installation when working in a non-ventilated rooms and always switch on the dust collection system before you start machining the workpiece!
- Never remove sections or other parts of the workpiece from the cutting area while the machine is running.
- When using milling tools with a diameter of ≥ 16 mm and circular saw blades, these must comply with EN 847-1:2013 and EN 847-2:2013; tool carriers must comply with EN 847-3:2013;
- Excessive noise can cause hearing damage and temporary or permanent hearing loss. Wear hearing protection certified to health and safety regulations to limit noise exposure.
- Replace cracked and deformed saw blades immediately, they cannot be repaired.
- Use a push stick for cutting operations where less than 120 mm is cut, i.e. less than 120 mm distance to the right of the saw blade from the rip fence. Do not feed the wood by hand, only with the push stick!

12.7 Hazard Warnings

Despite their intended use, certain residual risks remain.

- Risk of injury to fingers and hands from the rotating saw blade if the workpiece is guided improperly.
- Injuries caused by the workpiece being thrown away by improper mounting or guidance, such as working without a stop.
- Danger to health from wood dust or chips. It is essential to wear personal protective equipment such as eye protection and a dust mask. Use a dust collection system!
- Injuries due to defective saw blade. Check the saw blade regularly for damage.
- Risk of electric shock if incorrect electrical connections are used.

Residual risks can be minimized if the "Safety instructions" and the "Intended use" as well as the operating instructions are observed.

Due to the structure and construction of the machine, hazardous situations may occur when handling the machines:

DANGER



A safety instruction designed in this way indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING



Such a safety instruction indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in serious injury or even death..

CAUTION



A safety instruction designed in this way indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

**NOTE**

A safety notice designed in this way indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

Irrespective of all safety regulations, their sound common sense and corresponding technical suitability/training are and remain the most important safety factor in the error-free operation of the machine. Safe working depends first and foremost on you!

13 TRANSPORT

WARNING

Damaged or insufficiently strong hoists and load slings can result in serious injury or even death. Always check hoists and load slings for adequate load-bearing capacity and perfect condition, secure loads carefully and never stand under suspended loads.

To ensure proper transport, also observe the instructions and information on the transport packaging regarding centre of gravity, attachment points, weight, means of transport to be used and the prescribed transport position, etc.

The machine should be transported to the place of operation by means of a forklift or lift truck.

After the machine has been assembled, it can be transported for short distances with the transport device or transported by crane or forklift truck using belts of appropriate load capacity and length.

14 ASSEMBLY

14.1 Check delivery content

Check the delivery immediately for transport damage and missing parts. Report any damage or missing parts to your dealer or the shipping company immediately. Visible transport damage must also be noted immediately on the delivery note in accordance with the provisions of the warranty, otherwise the goods are deemed to have been properly accepted.

14.2 The workplace


Choose a suitable place for the machine. Pay attention to the safety requirements and the dimensions of the machine. The selected location must ensure a suitable connection to the electrical network as well as the possibility of connection to a dust collection system. Make sure that the machine is placed on a solid and level surface and that the ground can support the load of the machine. The machine must be levelled simultaneously at all support points. It is also necessary to secure a distance of at least 0.8 m around the machine. In front of and behind the machine, the necessary distance must be provided for the feeding of long workpieces.

14.3 Assembling the machine

The machine has been disassembled for transport and must be assembled before use. Follow the instructions below:



WARNING

Handling the machine with the mains supply intact can result in serious injury or death. Therefore, do not connect the machine to the power supply before completing the assembly.

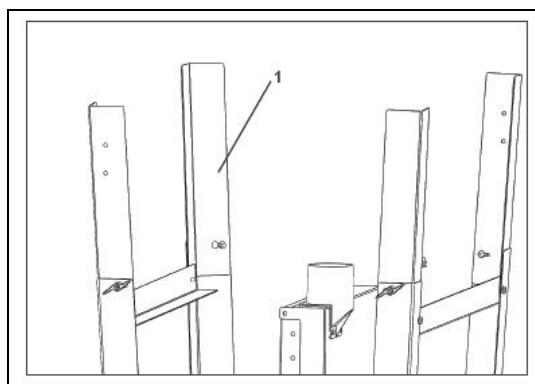

Assembly base-frame

- Raise the lower support leg (1).
- Mount the short cross support (2), align the mounting hole (3) and tighten the half-round cap screws (4) with locking knobs (5).
- Then set the machine up.

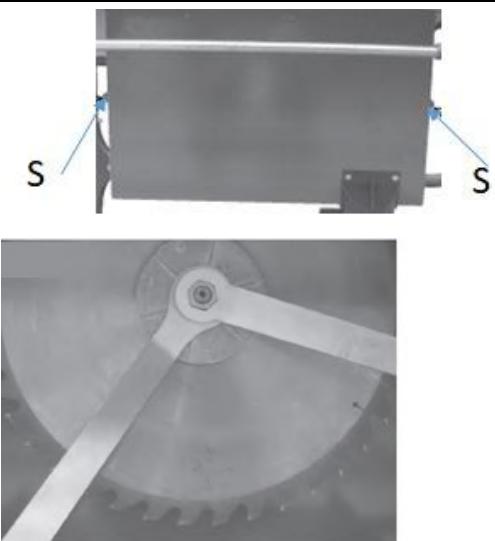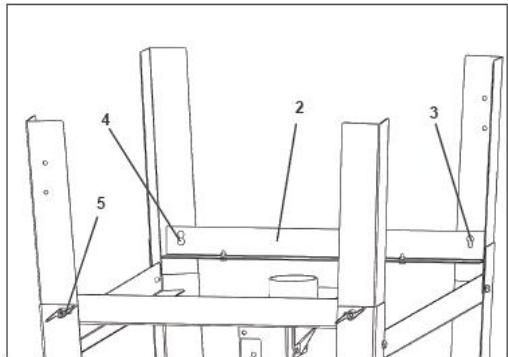Assembly saw blade:

Loose two screws M8 (S) on the saw blade cover (1).

- Swivel off the saw blade cover.
- Loosen the clamping nut (M20, left-hand thread).


CAUTION

When handling circular saw blades when changing tools, please use safety gloves to avoid risk of injury.

- Install the saw blade.

NOTE: Use only well sharpened, crack-free and not deformed saw blades.

- Tighten clamping nut, with holding wrench (LEFT-HAND THREAD!)
- Fold up the saw blade cover and tighten both screws M8 again.

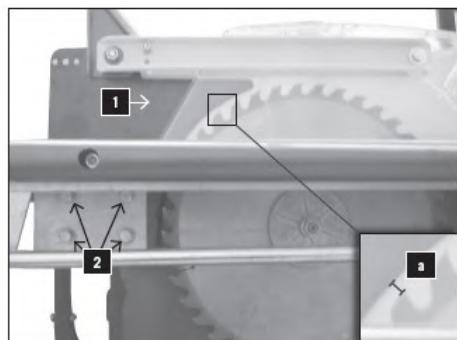Assembly riving knife with saw blade protection cover.

- Place the already mounted saw blade protection cover with riving knife from above between guide plate and clamping plate.
- Set the distance between riving knife and saw blade to 3 - 8 mm (a) and tighten the clamping plate with four hexagon head screws and washers (2).

NOTE:

- The cover is mounted ready for operation and must not be removed for operation.
- Make sure that the cover always rests on the table top with its own weight, but that the two screws are tightened backlash-free.

-Adjustment of riving knife (alignment):


The riving knife must be aligned with the saw blade, otherwise it must be corrected. Loosen the 2 hexagon head screws (S1) on both sides.

Align the riving knife.



Slightly tighten the hexagon head screws (S1).

Align the riving knife to the saw blade and retighten the four hexagon head screws (S1).

Check the gap setting for the saw blade.

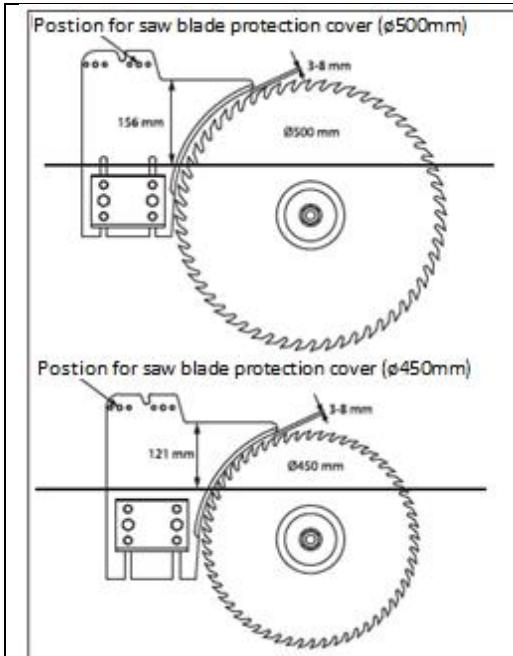

The distance between saw blade and riving knife must not exceed 8 mm and must be at least 3 mm. This setting should be checked and re-adjusted if necessary. To do this, loosen the 4 hexagon head screws (2) and adjust the height of the riving knife.

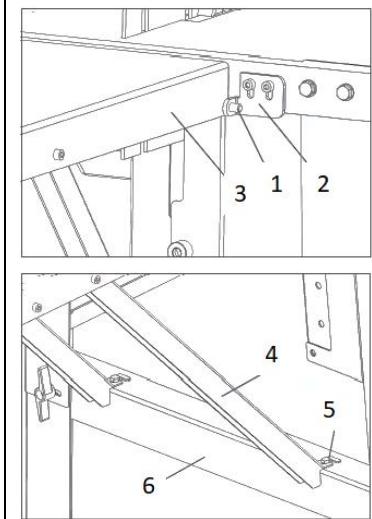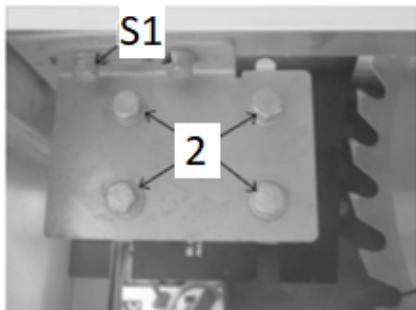


Assembly table extension

- Assemble the table extension (1) to the right and left of the main table (2) with two screws (3), washers and nuts each. Tighten the nuts lightly by hand.
- Fold out support bracket (4) for table extension and engage table.

Adjust the height of the table extension:

- Place the ruler on the saw table and the table extension and align the table extension in height, tighten with the screws on the saw table (3) and on the support (5).


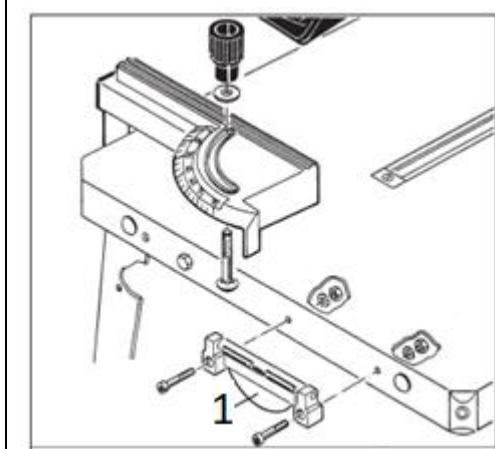


Assembly rip-fence

- Fasten the clamping device (1) for the rip-fence (stop) to the table top with two cheese head screws M6, two washers and two nuts.
- Attach the fixing plate (2) to the stop fixing (3) using two M6 screws, two washers and two nuts.


NOTE do not tighten yet.

- Insert stop
High contact surface in position (A)
Low contact surface in position (B)
and then clamp it.
- Insert rip fence in clamping device
Operation instruction:
Locking/clamp = lift flap
release = press down the flap

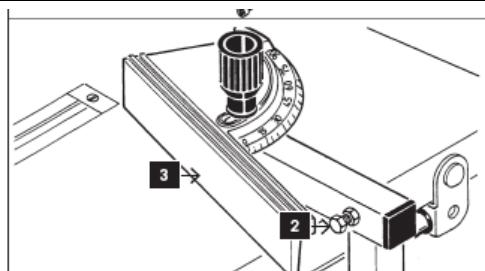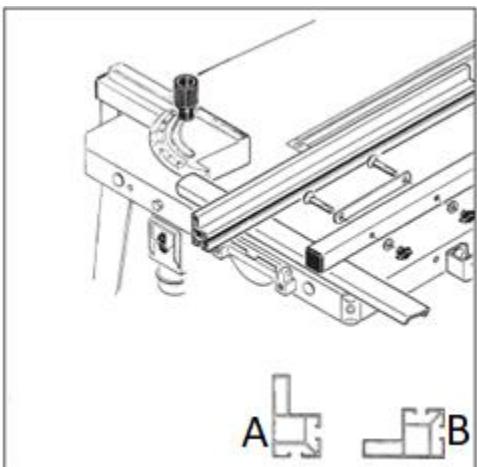

Assembly mitre gauge:

- Insert a round-head screw M8 x 70 from below into the mitre gauge, fix with 8 mm washer and handle.
Carry out adjustment:
Adjust the 90° angle between the stop (3) and the saw blade using the hexagon head screw (2). (Use a right angle gauge...not included in the scope of delivery and then make a test cut for verification).

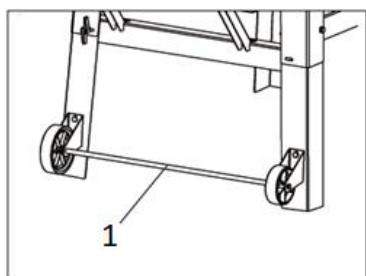

Assembly transport wheels

- Assemble the wheel group (1) to the lower support leg using bolts and nuts.



Assembly hook for push-stick-tools:

Attach the hook to the frame using the nut



15 ELECTRICAL CONNECTION

WARNING




Dangerous electrical voltage! The machine may only be connected to the power supply and the associated checks carried out by a qualified electrician or under the instruction and supervision of a qualified electrician!

NOTE



Immediately after making the electrical connection, check the running direction of the band saw rollers. Observe the direction arrow on the machine. The running direction is correct if the saw band runs from top to bottom. If this is not the case, swap two phases, e.g: L1 and L2, on the mains plug or on the phase changing switch.

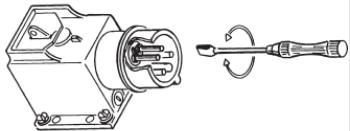

The electrical connection is made via a switch-plug combination. This device must be operated via a residual current circuit breaker.

15.1.1 Establishing a 400 V connection

To connect the machine to the electrical mains, proceed as follows:

- Use a suitable device to check the functionality of the zero connection and earthing.
- Check that supply voltage and current frequency correspond to the specifications on the machine nameplate. A deviation of $\pm 5\%$ from the value of the supply voltage is permissible. For example, a machine with a working voltage of 380 V can work in the voltage range from 370 to 400 V. The machine can be operated with a working voltage of 380 V in the voltage range from 370 to 400 V. The machine can also be operated with a working voltage of 380 V in the voltage range from 370 to 400 V. There must be a short-circuit fuse in the power supply of the machine!
- For the required cross-section of the supply cable please refer to the current-carrying capacity table.
- It is recommended to use a cable of type H07RN (WDE0282), which must be protected against mechanical damage.
- Connect the supply cable to the appropriate terminals in the input box (L1, L2, L3, N, PE) - see the figure below. If a CEE plug is present, the connection to the mains is made via an appropriately supplied CEE coupling (L1, L2, L3, N, PE).

15.2 Connecting to a dust collection system

NOTE



The machine must be connected to dust collection system. The system must start up at the same time as the motor of the band saw starts. For materials with a humidity <12 %, the air velocity at the dust collector port and in the hoses must be at least 20 m/s (for moist chips with a humidity >12 %, at least 28 m/s). The suction hoses used must be flame-retardant (DIN4102 B1), permanently antistatic (or grounded on both sides) and comply with the relevant safety regulations. Requirements for the dust collection system refer to the technical data.

16 OPERATION

16.1 Initial check before start

- Check that the max. speed of the machine is lower than the max. permissible speed of the used saw blade and direction is correct.
- Use only sawblades with a diameter of between 450 and 500 mm.
- The riving knife is correctly adjusted.
- Saw blade is not damaged.
- All guards are fitted and in proper condition.
- If necessary, check whether the connection to a dust collection system is available.



WARNING



The guards must not be manipulated; in particular, the self-closing mechanism of saw blade guards must not be blocked (e.g. by using keys).

16.2 Operation

16.2.1 Switch the machine on and off



Starting saw blade movement by pressing button (1).

Normal stop:



Press the OFF-button (2). Both blades stop movement.

16.3 Notes on using the table saw

16.3.1 Longitudinal cuts

When performing this operation, the following equipment shall be used for safe working:

- Rip-fence
- the guard of the saw blade
- the riving knife
- the insert in the table
- push stick when cutting small workpieces (distance between saw blade and fence <120 mm) and rip-fence with small

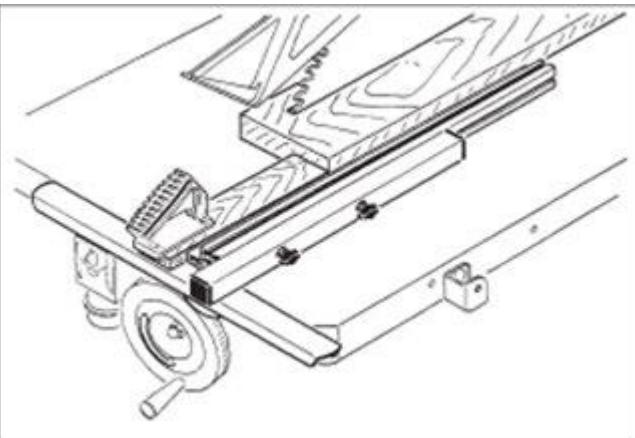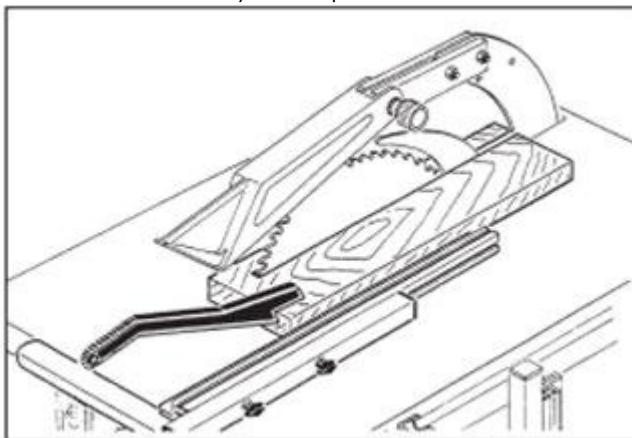

NOTE



When cross-cutting round timber, a template or a holding device is necessary to secure the workpiece against twisting and the use of a suitable saw blade is necessary.

16.3.2 Mitre cuts (cross-cuts) and wedge-cutting

When performing this operation, the following equipment shall be used for safe working:

- Mitre gauge (ready for use by lifting onto the saw table)
- the guard of the saw blade
- the riving knife
- the insert in the table

Cross-cuts:

Mitre cuts in the range 0-90° can be carried out by pressing the workpiece to be cut firmly against the stop surface of the mitre gauge.

Wedge cuts:

To do this, set the rotary part to 0° and secure it with the adjusting handle. Place the workpiece in the recess and saw through with even pressure.



Mitre cuts (cross-cuts)



Wedge-cutting

**CAUTION**

Feed only with the hand on the mitre gauge (hands away from the wood)

WARNING

Only remove workpieces (wedges) after the machine has come to a standstill. To do this, switch off the machine and wait for the saw blade to come to a standstill.

17 CLEANING, MAINTENANCE, STORGE, DISPOSAL
WARNING

Handling the machine with connected power supply may result in serious injury or death.

- Always disconnect the machine from the power supply before cleaning, maintenance or repair work and secure it against unintentional reconnection.

17.1 Cleaning**NOTE**

Wrong cleaning agents can attack the varnish of the machine. Do not use solvents, nitro thinners, or other cleaning agents that could damage the machine's paint. Observe the information and instructions of the cleaning agent manufacturer!

Regular cleaning is also a prerequisite for the safe operation of the machine and its long service life. Therefore, clean the device after each use and remove dust and dirt. Use personal protective equipment (gloves and eye protection when using compressed air). Ensure that the saw blade protection is free from wood residues and sawdust. Cleaning is best done with compressed air or a hand brush. Also make sure that you keep the table surface free of resin.

17.2 Maintenance

The machine is low-maintenance and only a few parts have to be serviced. Nevertheless, malfunctions or defects which could impair the safety of the user must be rectified immediately!

- Before each operation, check that the safety devices are in perfect condition.
- Check the connections for tightness at least once a week.
- Regularly check that the warning and safety labels on the machine are in perfect and legible condition.

17.2.1 Maintenance schedule

The type and degree of machine wear depend on the operating conditions. The following intervals apply when the machine is used within the specified limits:



interval	components	activity
Before usage	machine	Cleaning the machine
Before usage	machine	Removal of all loose parts / tools
1x month	Moving parts	Greasing / lubrication of guides / gear racks / wheels
1x month	break	Function test to determine that the spindles have stopped within the specified time (<10 s)

17.2.2 Saw blade exchange

CAUTION



Before any manual tool change, stop the spindles, wait for standstill of all tools and prevent an unintentional restart = unplug the power supply.

CAUTION



During tool change, please use cut protection gloves to avoid risk of injury.

Assembly /Disassembly of saw blade



Loosen the two screw M8 (S) on the saw blade cover (1).

- Swivel off the saw blade cover.
- Loosen the clamping nut (M20, left-hand thread)
- Remove the saw blade and install a new one.

NOTE: Only use well sharpened, crack-free and not deformed saw blades.

- Tighten clamping nut, with holding wrench.

ATTENTION: Check riving knife adjustment

17.3 Storage

NOTE



Improper storage can damage and destroy important machine parts. Store packed or unpacked parts only under the intended ambient conditions!

17.4 Disposal



Observe the national waste disposal regulations. Never dispose of the machine, machine components or equipment in residual waste. If necessary, contact your local authorities for information on the disposal options available. If you buy a new machine or an equivalent device from your specialist retailer, he is obliged in certain countries to dispose of your old machine properly.



18 TROUBLESHOOTING

WARNING

**Danger due to electrical voltage!**

Handling the machine with connected power supply may result in serious injury or death.

→ Always disconnect the machine from the power supply before starting work to eliminate defects.

Many possible sources of error can be excluded in advance if the machine is properly connected to the power supply. If you are unable to carry out necessary repairs properly and/or do not have the required training, always consult a specialist to correct the problem!

Trouble	Possible cause	Solution
Machine does not start	<ul style="list-style-type: none">• Emergency stop switch to switch off• switch or a phase is broken• Overload protection is triggered.• Safety fuse is blown• Open cover plate for saw blades	<ul style="list-style-type: none">• Turn the emergency OFF switch to the right to unlock to• Repair the defective circuit or the faulty phase• Wait until the engine cools down• Replace the fuse• Cover plate close
Burn marks on the workpiece	<ul style="list-style-type: none">• The blade is blunt• Wrong saw blade• Rip-fence not parallel to saw blade	<ul style="list-style-type: none">• Replace the blade• Replace the blade• Adjust rip-fence
Low power / motor overload	<ul style="list-style-type: none">• Dull saw blade• Only 2 phases intalled	<ul style="list-style-type: none">• Replace blade• Check power supply
Saw blade get loose after motor is switched off	<ul style="list-style-type: none">• Fixing nut too lightly fastened	<ul style="list-style-type: none">• Tighten fixing nut
Workpiece clamped while advancing	<ul style="list-style-type: none">• dull blade• Riving knife thickness does not match the used blade	<ul style="list-style-type: none">• Replace with sharp blade• Splitting wedge thickness must be greater than or equal to blade thickness.
Wrong saw blade direction	<ul style="list-style-type: none">• Socket wrongly tapped	<ul style="list-style-type: none">• Change polarity of socket (phase-changing)



19 PRÓLOGO (ES) ¡Estimado cliente!

Las presentes instrucciones de servicio contienen información e indicaciones esenciales relativas a la puesta en marcha y el manejo de la sierra circular de mesa TKS500S_400V, en lo sucesivo denominado «Máquina».



Las instrucciones de servicio forman parte de la máquina y no deben guardarse aparte de ella. ¡Consérvelas para futuras consultas en un lugar adecuado de fácil acceso para el usuario (operador) y adjúntelo a la máquina en caso de que la transfiera a terceros!

¡Observe las indicaciones de seguridad!

Observe las indicaciones de seguridad y de peligro. Su incumplimiento puede producir lesiones graves.

Debido al constante desarrollo de nuestros productos, las ilustraciones y los contenidos pueden diferir ligeramente. Si detecta algún fallo, comuníquenoslo.

¡Sujeto a modificaciones técnicas!

¡Compruebe la mercancía inmediatamente después de la recepción y anote las posibles reclamaciones en la carta de porte al recibir la mercancía del transportista!

Los daños ocasionados durante el transporte deben notificarse por separado en un plazo de 24 horas.

HOLZMANN MASCHINEN GmbH no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por los daños ocasionados por el transporte que no se hayan detectado.

Derechos de propiedad

© 2023

La presente documentación está protegida por la ley de propiedad intelectual. ¡Todos los derechos reservados! En particular, serán objeto de procedimientos judiciales la reimpresión, traducción y la extracción de fotos e ilustraciones.

Se acuerda que el tribunal de jurisdicción será el tribunal regional de Linz o el tribunal competente para 4170 Haslach.

Dirección del servicio postventa

HOLZMANN MASCHINEN GmbH

4170 Haslach, Marktplatz 4
AUSTRIA

Tel +43 7289 71562 - 0
info@holzmann-maschinen.at



20 SEGURIDAD

Esta sección contiene información e indicaciones esenciales relativas a la puesta en marcha y manejo seguros de la máquina.



Para su seguridad, lea atentamente las presentes instrucciones de servicio antes de poner en marcha la máquina. Esto le permitirá manipular de manera segura la máquina y evitar, de este modo, malentendidos, así como daños personales y materiales. ¡Observe, además, los símbolos y pictogramas utilizados en la máquina, así como las indicaciones de seguridad y las advertencias de peligro!

20.1 Uso conforme a las especificaciones

La máquina ha sido diseñada exclusivamente para llevar a cabo las siguientes tareas: corte longitudinal, transversal de madera y materiales con propiedades físicas similares a las de la madera al aire libre o en estancias con suficiente ventilación o usando un dispositivo de aspiración efectivo respetando las indicaciones técnicas y dentro de los límites técnicos especificados.

AVISO



HOLZMANN MASCHINEN GmbH no asume ninguna responsabilidad ni garantía por cualquier otro uso o utilización más allá de éste y por los daños materiales o lesiones resultantes.

20.1.1 Limitaciones técnicas

La máquina ha sido diseñada para utilizarse en las siguientes condiciones ambientales:

Humedad rel.:	máx. 65%
Temperatura (funcionamiento)	+5° C a +40° C
Temperatura (almacenamiento, transporte)	-20° C a +55° C

20.1.2 Aplicaciones prohibidas / aplicaciones indebidas peligrosas

- Operar la máquina sin actitudes físicas ni mentales adecuadas
- Operar la máquina sin conocer las instrucciones de servicio
- Modificaciones del diseño de la máquina
- Operar la máquina en entornos con riesgo de explosión (la máquina puede generar chispas durante el funcionamiento)
- Operar la máquina en estancias cerradas sin sistema de aspiración de virutas y polvo (un aspirador doméstico normal no es adecuado como sistema de aspiración).
- Operar la máquina fuera de los límites especificados en las presentes instrucciones
- Retirar las indicaciones de seguridad colocadas en la máquina
- Modificar, puentear o desactivar los dispositivos de seguridad de la máquina
- Mecanizado de materiales con dimensiones fuera de los límites especificados en las presentes instrucciones.
- Utilización de herramientas que no cumplen los requisitos de seguridad de la norma para máquinas herramientas para la transformación de madera (EN847-1).

El uso indebido o la inobservancia de las informaciones e indicaciones contenidas en el presente manual anulará todos los derechos de garantía y de reclamaciones por daños y perjuicios contra Holzmann Maschinen GmbH.

20.2 Requisitos del usuario

Los requisitos para operar la máquina son la aptitud física y mental y conocer y comprender las instrucciones de servicio.

¡Tenga en cuenta que las leyes y disposiciones locales pueden estipular la edad mínima del operario y restringir el uso de esta máquina!

Antes de trabajar en la máquina, póngase el equipo de protección individual.

Los trabajos en los componentes o equipos eléctricos sólo deben ser llevados a cabo por personal especializado en sistema eléctricos o bajo la instrucción y supervisión de personal especializado en sistemas eléctricos.

20.3 Dispositivos de seguridad

La máquina está equipada con los siguientes dispositivos de seguridad:



	<ul style="list-style-type: none">• Resguardo de protección (ajustable) Protección de la hoja de la sierra circular
	<ul style="list-style-type: none">• Resguardo de protección (fijo) Acceso al motor/propulsión de la correa
Cuña de separación	<ul style="list-style-type: none">• Esa medida debe evitar el retroceso de la pieza de trabajo. Se ajusta en dirección horizontal y vertical, enfrente de la hoja de la sierra
Bastón de corredera/Madera de empuje	<ul style="list-style-type: none">• Bastón de corredera: En un corte en el que se recorta menos de 120 mm, es decir la distancia a la derecha de la hoja de sierra hasta el tope paralelo es de 120 mm. En esos cortes no introduzca la madera con la mano, use el bastón de corredera.

20.4 Indicaciones generales de seguridad

Para evitar fallos de funcionamiento, daños y efectos perjudiciales para la salud, además de las normas generales de seguridad en el trabajo, se deben tener en cuenta especialmente los siguientes puntos al trabajar en la máquina:

- Compruebe la integridad y el funcionamiento de la máquina antes de ponerla en marcha. Utilice la máquina sólo si los resguardos necesarios para llevar a cabo el mecanizado y el resto de dispositivos de protección se han instalado, están en buenas condiciones de funcionamiento y con un mantenimiento correcto.
- Como lugar de instalación, seleccione una superficie nivelada, sin vibraciones y antideslizante.
- ¡Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la máquina!
- ¡Asegúrese de que hay suficiente iluminación en el lugar de trabajo para evitar efectos estroboscópicos!
- ¡Asegúrese de que el entorno de trabajo esté limpio!
- Utilice únicamente herramientas que estén en perfecto estado, que no presenten fisuras ni otros defectos (p. ej., deformaciones).
- Retire las herramientas de ajuste de la máquina antes de encenderla.
- Mantenga el área alrededor de la máquina libre de obstáculos (p. ej., polvo, virutas, piezas de trabajo cortadas, etc.).
- Compruebe la resistencia de las conexiones de la máquina antes de utilizarla.
- No deje nunca desatendida la máquina cuando esté en marcha. La máquina se debe detener, si está desatendida.
- El manejo, los trabajos de mantenimiento o los de reparación sólo deben ser llevados a cabo por personal que esté familiarizado con la máquina y haya sido instruido en los peligros que pueden surgir al llevar a cabo estos trabajos.
- Asegúrese de que las personas no autorizadas mantengan una distancia de seguridad adecuada con el aparato y, especialmente, mantenga a los niños alejados de la máquina.
- Use un equipo de protección adecuado (protección ocular, máscara antipolvo, protección auditiva; guantes en el caso de que manipule herramientas). En ningún caso, lleve ropa holgada, corbatas, joyas, etc. ¡Peligro de atrapamiento!
- Oculte el cabello largo bajo una redecilla para el cabello.
- ¡No retire nunca secciones u otras partes de la pieza de trabajo del área de corte con la máquina en marcha!
- Trabaje siempre con cuidado y precaución y no ejerza nunca una fuerza excesiva.
- ¡No sobrecargue la máquina!
- ¡No trabaje en la máquina si está cansado, desconcentrado o bajo la influencia de medicamentos, alcohol o drogas!
- No utilice la máquina en áreas, en las que los vapores de pinturas, los disolventes o los líquidos inflamables representen un peligro potencial (¡peligro de incendio o de explosión!).
- ¡No fume en las inmediaciones de la máquina (peligro de incendio)!
- Asegúrese de que el aparato está conectado a tierra.



- Utilice únicamente cables alargadores adecuados.
- Apague la máquina antes de llevar a cabo trabajos de equipamiento, ajuste, medición, limpieza, mantenimiento o reparación y desconéctela siempre de la fuente de alimentación para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y de reparación. Antes de dejar de trabajar en la máquina, espere a que se hayan detenido completamente todas las herramientas o componentes de la máquina y asegure la máquina contra arranques accidentales.

20.5 Seguridad eléctrica

- Asegúrese de que la máquina está conectada a tierra.
- Utilice únicamente cables alargadores adecuados.
- Los cables dañados o enredados incrementan el riesgo de sufrir descargas eléctricas. Manipule el cable con cuidado. No utilice nunca el cable para llevar, tirar o desconectar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o componentes móviles.
- Los enchufes homologados y las tomas de corriente adecuadas reducen el riesgo de sufrir descargas eléctricas.
- La entrada de agua en la herramienta eléctrica incrementa el riesgo de sufrir descargas eléctricas. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o la humedad.
- La máquina sólo se podrá utilizar en ambientes húmedos si la fuente de energía está protegida por un interruptor de corriente residual.
- No utilice la herramienta eléctrica si no se puede encender ni apagar con el interruptor ON/OFF.

20.6 Indicaciones especiales de seguridad para esta máquina

- ¡No se permite trabajar con guantes en componentes giratorios durante su funcionamiento!
- Al operar la máquina se produce polvo de madera. ¡Por lo tanto, durante la instalación, conecte la máquina a un extractor adecuado para polvo y virutas si trabaja en recintos sin buena ventilación y encienda siempre el sistema de aspiración del polvo antes de comenzar a mecanizar la pieza de trabajo!
- No retire nunca secciones u otras partes de la pieza de trabajo del área de corte con la máquina en marcha.
- Si se utilizan herramientas de fresado con un diámetro ≥ 16 mm y hojas para sierras circulares, éstas deben cumplir las normas EN 847-1:2013 y EN 847-2:2013. Los portaherramientas deben cumplir la norma EN 847-3:2013;
- El ruido excesivo puede producir daños auditivos y pérdida temporal o permanente de la capacidad auditiva. Lleve una protección auditiva certificada con arreglo a las normas de salud y seguridad para limitar la exposición al ruido.
- Sustituya inmediatamente las hojas del retestador rotas y deformadas, ya que no pueden reparar.
- Use un bastón de corredera en un corte en el que se recorta menos de 120 mm, es decir la distancia a la derecha de la hoja de sierra hasta el tope paralelo es de 120 mm. ¡En esos cortes no introduzca la madera con la mano, use el bastón de corredera!

20.7 Advertencias de peligro

A pesar de que se utilice la máquina conforme a las especificaciones, sigue habiendo determinados riesgos residuales.

- Riesgo de sufrir lesiones en los dedos y las manos en la hoja de la sierra en rotación si se guía inadecuadamente la pieza de trabajo.
 - Lesiones por la pieza de trabajo que sale despedida si se aguanta o guía incorrectamente, así como por trabajo sin tope.
 - Peligros para la salud por polvos de madera y virutas de madera. Es imprescindible usar el equipo de protección individual tal como la protección ocular y la mascarilla antipolvo.
- ¡Colocación el extractor!
- Lesiones por una hoja de la sierra defectuosa. Revise con regularidad la integridad de la hoja de la sierra.
 - Peligro por electricidad si no se usan correctamente las conexiones eléctricas.

Se pueden minimizar los riesgos residuales si se respetan las «Instrucciones de seguridad» y el «Uso conforme a las especificaciones» así como el manual de instrucciones.

Debido al diseño y a la construcción de la máquina, pueden producirse situaciones peligrosas al manipular las máquinas que se identifican en el presente manual de instrucciones de la siguiente manera:

**PELIGRO**

Una indicación de seguridad de este tipo indica una situación peligrosa inminente que de no evitarse tendrá como consecuencia la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

Una indicación de seguridad de este tipo indica una situación potencialmente peligrosa que de no evitarse tendrá como consecuencia lesiones graves o incluso la muerte.

ATENCIÓN

Una indicación de seguridad de este tipo indica una situación potencialmente peligrosa que de no evitarse tendrá como consecuencia lesiones leves o moderadas.

AVISO

Una indicación de seguridad similar indica una situación potencialmente peligrosa que de no evitarse puede producir daños materiales.

A pesar de todas las normas de seguridad, el sentido común y una adecuada aptitud/formación técnica son y seguirán siendo los factores de seguridad más importantes para operar sin problemas la máquina. **¡Trabajar de manera segura depende ante todo de usted!**

21 TRANSPORTE

ADVERTENCIA

Los dispositivos de elevación y de sujeción de cargas dañados o que no tengan suficiente capacidad de carga pueden producir lesiones graves o incluso la muerte. Compruebe si los dispositivos de elevación y de sujeción de cargas presentan suficiente capacidad de carga y se encuentran en perfecto estado antes de utilizarlos. Fije las cargas con cuidado y no permanezca nunca bajo cargas suspendidas.

Para transportar la máquina de manera adecuada, observe también las instrucciones y la información del embalaje de transporte relativas al punto de gravedad, puntos de anclaje, peso, medios de transporte que se deben utilizar y la posición de transporte especificada, etc.

La máquina debe ser transportada a su lugar de instalación con una carretilla de horquilla o una transpaleta.

Tras haber ensamblado la máquina puede transportarla en trayectos cortos con un dispositivo de transporte o con una grúa o una carretilla de horquillas usando correas con suficiente capacidad portante y longitud.

22 MONTAJE

22.1 Comprobación del volumen de suministro

Inmediatamente después de la recepción del suministro, compruebe si todos los componentes están en buen estado. Notifique inmediatamente a su distribuidor o a la empresa de transporte los daños o los componentes que falten. Además, los daños visibles causados por el transporte deben anotarse inmediatamente en el albarán de entrega, de conformidad con las disposiciones de la garantía; de lo contrario, la mercancía se considerará que ha debidamente aceptada.

22.2 El lugar de trabajo

Seleccione un lugar adecuado para la máquina. Observe los requisitos de seguridad y las dimensiones de la máquina. El lugar elegido debe garantizar una conexión adecuada a la red eléctrica, así como la posibilidad de conectar un sistema de aspiración. Asegúrese de que la máquina esté instalada en una base sólida y llana y que el lugar de trabajo pueda soportar la carga de la máquina. La máquina se debe nivelar al mismo tiempo en todos los puntos de apoyo. Además, se debe asegurar una distancia mínima de 0,8 m alrededor de la máquina. Debe haber suficiente espacio para introducir piezas de trabajo largas delante y detrás de la máquina.

22.3 Montaje de la máquina


La máquina se desensambla para su transporte y debe ser reensamblada para ponerla en servicio. Para ello, siga las siguientes indicaciones:



ADVERTENCIA




Manipular la máquina con la alimentación eléctrica encendida puede producir lesiones graves o incluso la muerte. Por eso no debe conectar la máquina al abastecimiento de corriente antes de completar su ensamblaje.

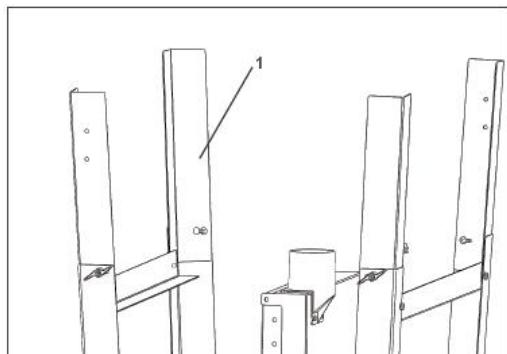

Montaje del bastidor/los pies:

- Levante la pata de apoyo (1) inferior.
- Monte el apoyo transversal corto (2), alinee el orificio de montaje (3) y apriete los tornillos de cabeza semiesférica (4) con los botones de bloqueo (5).
- A continuación,ice la máquina.

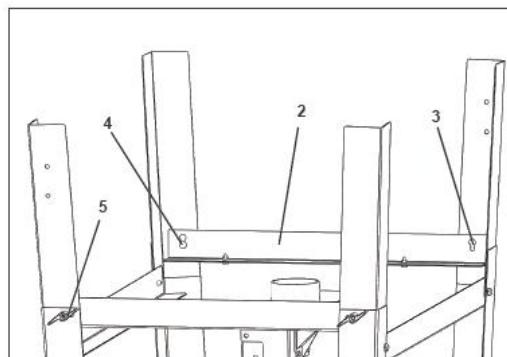

Montaje de la hoja de la sierra:

Afloje los dos tornillos M8 (S) en la cubierta de la hoja de sierra (1).

- Baje la cubierta de la hoja de sierra.
- Suelte la tuerca de unión (M20, rosca a la izquierda)

ATENCIÓN






Al manipular las hojas de sierra circular al cambiar las herramientas use guantes de protección contra cortes para evitar sufrir lesiones.

- Montar la hoja de la sierra.

AVISO: Usar solo hojas de sierra bien afiladas, sin fisuras y no deformadas.

- Apriete la contratuerca, aguantando con la llave de retención (atención, rosca a la izquierda).
- Pliegue la cubierta de la hoja de sierra hacia arriba y vuelva a enroscar y apretar los dos tornillos M8.

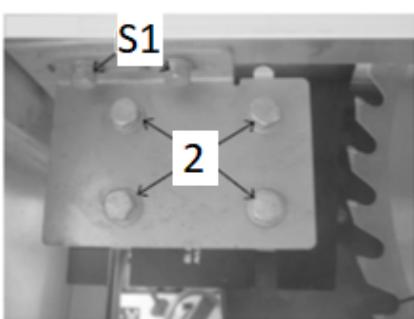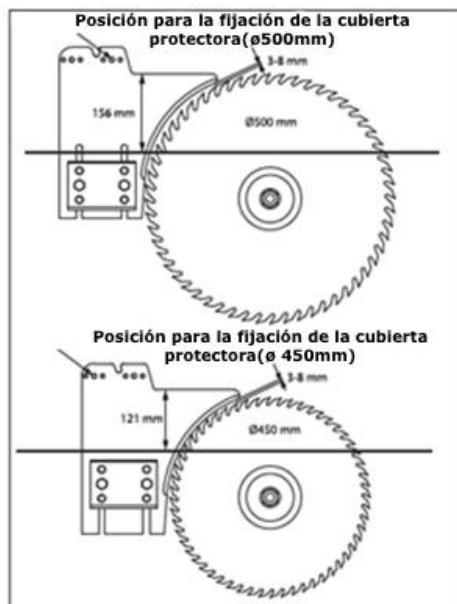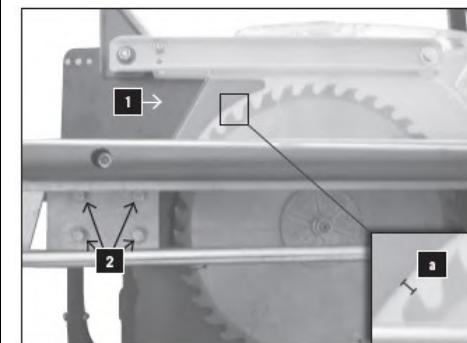

Montar la cubierta protectora con la cuña de separación.

- Poner la protección de la hoja de la sierra montada con la cuña de separación entre la placa guía y la placa de sujeción desde arriba.
- Ajuste la distancia entre la cuña de separación y la hoja de la sierra en 3-8 mm (a) y apriete la placa de sujeción con cuatro tornillos hexagonales y arandelas (2).

AVISO:

- La cubierta está montada operativa y no se debe retirar para el funcionamiento.
- Cuide que la cubierta esté siempre en contacto con el tablero de la mesa por su propio peso, pero que ambos tornillos estén apretados y sigan teniendo juego.

Ajuste de la cuña de separación (colineal):

La cuña de separación debe estar a ras con la hoja de la sierra, sino deberá corregirlo. Para ello afloje los 2 tornillos hexagonales (S1) a ambos lados.

Alineamiento de la cuña de separación.

Apriete ligeramente los tornillos hexagonales (S1).



Alinee la cuña de separación a ras con la hoja de la sierra y

vuelva a apretar los cuatro tornillos hexagonales (S1).

Revise el ajuste de la ranura con la hoja de la sierra.

La distancia entre la hoja de la sierra y la cuña de separación debe ser como máximo de 8 mm y debe tener como mínimo 3 mm. Compruebe y reajuste, si fuese necesario.

Para ello debe aflojar los 4 tornillos hexagonales (2) y ajustar la altura de la cuña de separación.

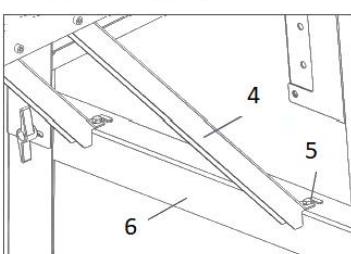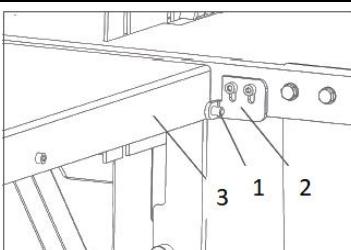



Montaje de la extensión de la mesa

- Monte la extensión de la mesa (1) a derecha e izquierda en el tablero de la mesa (2) con dos tornillos (3), arandelas y tuercas a cada lado. Apriete las tuercas a mano.
- Despliegue el estribo de apoyo (4) para la extensión de la mesa y engarce la mesa.

Ajuste de altura de la extensión de la mesa:

– Coloque el lineal sobre la mesa de serrado y la extensión de la mesa

y alinee la altura de la extensión, fije con los tornillos de la mesa (3) y del apoyo (5).

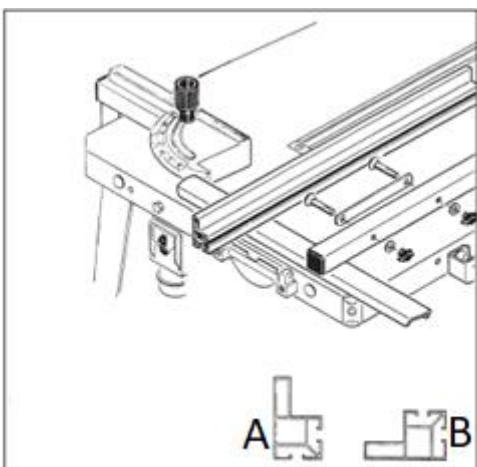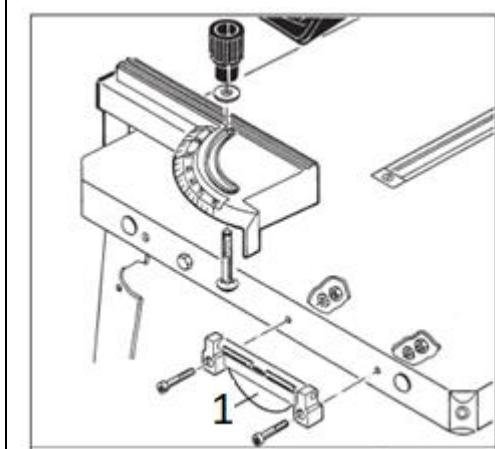


Montaje del tope paralelo

- Fije el dispositivo de sujeción (1) para el tope longitudinal en el tablero de la mesa con dos tornillos cilíndricos M6, dos arandelas y dos tuercas.
- Enroscar la chapa de sujeción (2) en la fijación del tope (3) con dos tornillos M6, dos arandelas y dos tuercas.

Aviso no apriete todavía.

- Inserte el tope
Superficie de contacto alta en la posición (A)
Superficie de contacto baja en la posición (B)
y ahora fije
- Coloque el tope paralelo en el dispositivo de sujeción
Manejo:
Sujetar = subir la tapa
Soltar = bajar la tapa

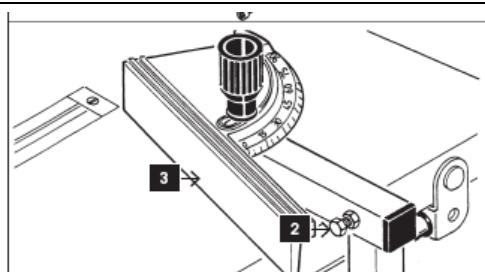


Montaje del tope de ingletes:

- Inserte un tornillo cilíndrico de cabeza rebajada M8×70 en el tope de ingletes desde abajo, fíjelo con una arandela de 8 mm y el asa.

Ajuste:

Ajuste el ángulo de 90 ° entre el tope (3) y la hoja de la sierra con ayuda del tornillo hexagonal (2). (Use la plantilla angular, no incluida en el volumen de suministro, y realice a continuación un corte de prueba para verificar).

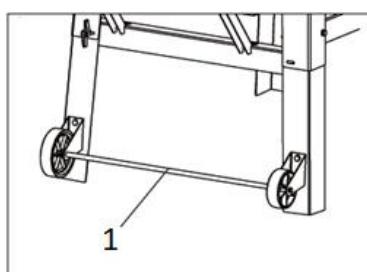

Montaje de las ruedas de transporte

- Monte el grupo de ruedas (1) en la pata de apoyo inferior con tornillos y tuercas.



Montaje del portaherramientas / soporte para dispositivos auxiliares de manejo:

Sujete el soporte para dispositivos auxiliares de manejo (gancho) en el armazón con tuercas.

22.4 Conexión eléctrica

ADVERTENCIA




¡Tensiones eléctricas peligrosas! ¡La conexión de la máquina a la alimentación eléctrica y las comprobaciones correspondientes sólo deben ser llevadas a cabo por personal especializado en sistemas eléctricos o bajo la instrucción y supervisión de personal especializado en sistemas eléctricos!

AVISO



Directamente después de entablar la conexión eléctrica, compruebe el sentido de rotación. Coteje con la flecha de dirección ubicada en la máquina. El sentido de rotación es correcto cuando la dirección de la herramienta coincide con la de la flecha. Si no fuese así, cambie dos fases, p. ej.: L1 y L2, en el conector de conexión de red o utilice el inversor de fases en el conector

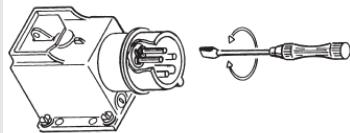

La conexión eléctrica se realiza en una combinación interruptor-conector. Este aparato debe operarse con un interruptor diferencial.

22.4.1 Establecimiento de la conexión de 400 V

Proceda de la siguiente manera para conectar la máquina a la red eléctrica:

- Utilice un aparato adecuado para comprobar la funcionalidad de la conexión cero y de la toma de tierra.
- Compruebe que la tensión y la frecuencia de alimentación cumplen las especificaciones de la placa de características de la máquina. Está permitida una desviación del valor de tensión de alimentación de $\pm 5\%$. Por ejemplo, una máquina con una tensión de trabajo de 380 V puede trabajar en un rango de tensión de entre 370 V y 400 V. ¡La red de alimentación de la máquina debe contar con un cortocircuitador!
- Consulte la tabla de capacidad de corriente para conocer la sección transversal necesaria de los cables de alimentación.
- Se recomienda usar un cable de tipo H07RN (WDE0282), tomando, obligatoriamente, medidas para proteger contra daños mecánicos.
- Conecte los cables de alimentación a los bornes correspondientes de la caja de entrada (L1, L2, L3, N, PE) (Vea la siguiente figura). Si dispone de conector CEE la conexión a la red se efectúa con un acoplamiento CEE con la alimentación correspondiente (L1, L2, L3, N, PE)

22.5 Conexión a un sistema de aspiración de virutas y polvo

AVISO



La máquina se debe conectar a un sistema de aspiración de polvo y virutas tan pronto como se utilice en una estancia que no cuenta con buena ventilación. El dispositivo de aspiración debe arrancar al mismo tiempo que el motor de la máquina. La velocidad del aire de la boquilla de conexión del sistema de aspiración y de los conductos de salida debe ser de al menos 20 m/s para materiales con una humedad de <12 % (al menos 28 m/s con virutas húmedas con una humedad del >12 %). Las mangueras de succión utilizadas deben ser ignífugas (DIN4102 B1) y permanentemente antiestáticas (o conectadas a tierra a ambos lados) y cumplir las normas de seguridad pertinentes. Encontrará información sobre el flujo de aire, la presión negativa y las boquillas de aspiración en los datos técnicos.



23 FUNCIONAMIENTO

23.1 Comprobaciones antes de la puesta en marcha

- Compruebe que la velocidad de la máquina sea inferior a la velocidad máx. permitida de la hoja de la sierra utilizada y que se mueve en la dirección de giro correcta.
- Tense únicamente hojas de sierra con un diámetro de 450-500 mm
- La cuña de separación está correctamente ajustada.
- La hoja de la sierra no presenta ningún daño.
- Todos los dispositivos de protección están colocados y operativos.
- Si procede, compruebe si la máquina está conectada a un sistema de aspiración.

23.2 Manejo

23.2.1 Arranque la máquina / Parada de la máquina



	<p>Encienda la hoja de la sierra circular con el pulsador (1). <u>Parada normal:</u> Accione el pulsador de apagado (2). Se para el accionamiento.</p>
---	--

23.3 Indicaciones sobre el uso de la sierra circular de mesa

23.3.1 Cortes longitudinales

Cuando realiza esa operación debe usar los siguientes dispositivos para trabajar con seguridad:

- Tope paralelo
- la cubierta protectora de la hoja de la sierra circular
- la cuña de separación
- el elemento en la mesa
- Use el bastón de corredera/la madera de empuje cuando corte piezas de trabajo pequeñas/estrechas (<120 mm) y el tope paralelo con secciones estrechas.

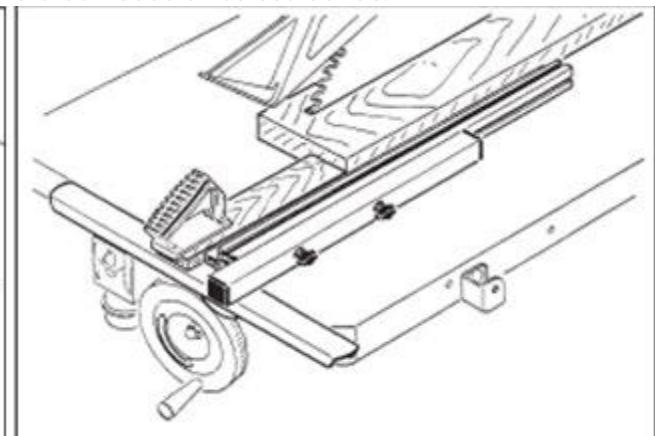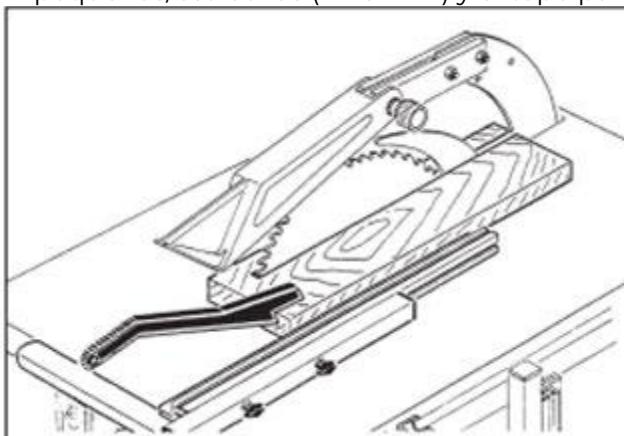

AVISO



Para realizar un corte en madera redonda hace falta una plantilla o un dispositivo de retención que asegura la pieza de trabajo contra torsión y también hace falta una hoja de la sierra adecuada.

23.3.2 Cortes de inglete (cortes transversales/cortes angulares) y cortes en cuña

Cuando realiza esa operación debe usar los siguientes dispositivos para trabajar con seguridad:

- el tope de ingletes (operativo plegando hacia arriba en la mesa de la sierra)
- la cubierta protectora de la hoja de la sierra circular
- la cuña de separación
- el elemento en la mesa

Cortes transversales:

Se pueden ejecutar cortes en inglete en un rango de 0-90 °, para ello presione firmemente la pieza que desea cortar contra la superficie de contacto del tope de inglete.

Corte en cuña:



Para ello ponga la pieza pivotante en 0 ° y asegúrela con el mango de ajuste. Ponga la pieza en el recorte y siérrela con una presión uniforme.

Gehrungsschnitte (Querschnitte/Winkelschnitte)



Keilschnitte



ATENCIÓN



Ejercer el avance solo con la mano sobre el tope de ingletes (alejando la mano de la madera)

ADVERTENCIA



Retire las piezas (cuñas) solo cuando la máquina esté completamente parada.
Para ello apague la máquina y espere hasta que la hoja de la sierra se haya parado completamente.

24 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

ADVERTENCIA



Manipular la máquina con la alimentación eléctrica encendida puede producir lesiones graves o incluso la muerte.

- Al llevar a cabo trabajos de limpieza, mantenimiento o de reparación, desconecte siempre la máquina de la alimentación eléctrica y asegúrela contra reconexión accidental.

24.1 Limpieza

AVISO



Los productos de limpieza incorrectos pueden dañar la pintura de la máquina. No utilice para limpiar disolventes, diluyentes para lacas nitrocelulósicas u otros productos de limpieza que puedan dañar la pintura de la máquina. ¡Observe las instrucciones y las indicaciones del fabricante del producto de limpieza!

Posteriormente, es imprescindible limpiar periódicamente la máquina para garantizar un funcionamiento seguro y una larga vida útil de la máquina. Por lo tanto, límpie el aparato después de utilizarlo y elimine el polvo y la suciedad.

Use el equipo de protección individual (guantes y protección ocular cuando usa aire comprimido). Controle que la protección de la hoja de la sierra esté libre de restos de madera y de atascos ocasionados por serrín. El mejor método de limpieza es con aire comprimido o con una escoba de mano.

CUIDE que la superficie de la mesa esté siempre libre de resina.

24.2 Mantenimiento

La máquina precisa de poco mantenimiento y únicamente se debe llevar a cabo el mantenimiento de unos pocos componentes. ¡Independientemente de esto, se deben subsanar inmediatamente los fallos y defectos que puedan afectar a la seguridad del usuario!



- ¡Antes de ponerla en funcionamiento, compruebe que los dispositivos de seguridad están en perfecto estado!
- Compruebe que las conexiones están correctamente apretadas al menos una vez a la semana.
- Compruebe periódicamente que las etiquetas de advertencia y de seguridad de la máquina están en perfecto estado y son legibles.

24.2.1 Plan de mantenimiento

El tipo y el grado de desgaste de la máquina depende en gran medida de las condiciones de funcionamiento. Los intervalos que se especifican a continuación se aplican cuando la máquina se utiliza dentro de los límites especificados:

Dispositivos de protección:

Intervalo	Componente	Actividad
Antes de comenzar a trabajar	Máquina	Limpieza de la máquina, sacando el polvo
Antes de comenzar a trabajar	Máquina	Retirar todas las piezas sueltas y las herramientas
1 vez al mes	Piezas móviles	Engrase / lubricación de guías/cremalleras/ruedas
1 vez al mes	Freno	Inspección funcional para determinar que los husillos se paran dentro del plazo indicado (<10 s).

24.2.2 Sustitución de la herramienta

ATENCIÓN




Antes de sustituir manualmente cualquier herramienta, detenga los husillos, espere a que se detengan todas las herramientas y evite que la máquina arranque involuntariamente = extraiga el enchufe.

ATENCIÓN



Al manipular las hojas de sierra circular al cambiar las herramientas use guantes de protección contra cortes para evitar sufrir lesiones.

Montaje/desmontaje de la hoja de la sierra

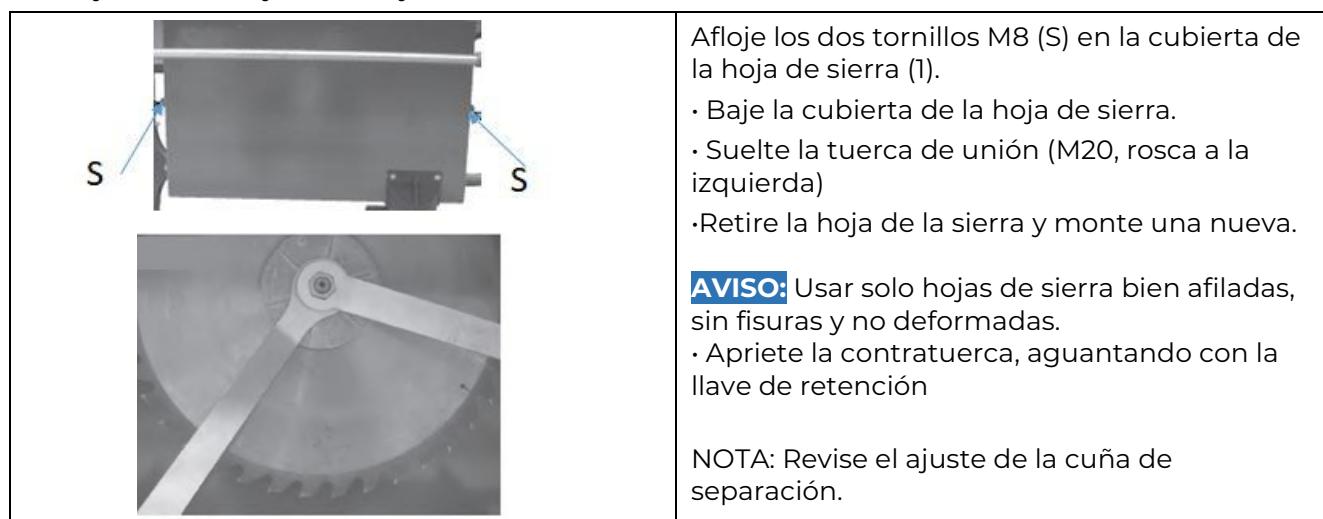

24.3 Almacenamiento

AVISO



Un almacenamiento inadecuado puede dañar y deteriorar los componentes.
¡Almacene los componentes empaquetados o desembalados sólo en las condiciones ambientales especificadas!



24.4 Eliminación de residuos



Tenga en cuenta las normas de carácter nacional sobre tratamiento de residuos. No elimine nunca la máquina, los componentes de la máquina o equipos con los residuos municipales. Si es necesario, póngase en contacto con las autoridades locales para informarse sobre las opciones de eliminación que haya disponibles.

Si compra una nueva máquina o un aparato similar a su distribuidor, éste estará obligado en determinados países a eliminar correctamente su máquina usada.

25 SUBSANACIÓN DE ERRORES

ADVERTENCIA



¡Peligro ocasionado por tensiones eléctricas! Manipular la máquina mientras esté colocada la batería puede producir lesiones graves o incluso la muerte. ¡Antes de llevar a cabo trabajos de reparación o de mantenimiento, desconecte siempre la máquina de la fuente de alimentación!

Muchas posibles fuentes de errores se pueden excluir si la máquina está conectada correctamente a la alimentación eléctrica.

Si no se ve capaz de llevar a cabo correctamente las reparaciones necesarias y/o no cuenta con la formación requerida, encomiende siempre a personal especializado la subsanación del problema.

Error	Possible causa	Subsanación
La máquina no se pone en marcha	<ul style="list-style-type: none">Se ha roto el interruptor o ha fallado una faseSe ha activado la protección contra sobrecargaEl fusible de seguridad saltó	<ul style="list-style-type: none">Repare el circuito o la fase defectuosaEspere hasta que el motor haya enfriado.Sustituya el fusible
Manchas de quemaduras sobre la pieza	<ul style="list-style-type: none">La hoja de la sierra está romaHoja de sierra incorrectaTope paralelo no está paralelo con la hoja de la sierra	<ul style="list-style-type: none">Sustituya la hoja de la sierra
Déficit de rendimiento / o bien apagado del motor	<ul style="list-style-type: none">Hoja de sierra melladaSolo 2 fases conectadas	<ul style="list-style-type: none">Cambio de la hoja de la sierraControle las fases.
La hoja de la sierra se suelta tras apagar el motor	<ul style="list-style-type: none">Tuerca de sujeción muy poco apretada	<ul style="list-style-type: none">Apriete las tuercas de sujeción
La pieza de trabajo se atranca al avanzar	<ul style="list-style-type: none">Hoja de sierra melladaEl grosor de la cuña de separación no concuerda con la hoja de la sierra	<ul style="list-style-type: none">Volver a empezar con una hoja de sierra afiladaEl grosor de la cuña de separación debe ser igual o mayor que el grosor de la hoja de la sierra
La sierra se mueve en la dirección falsa	<ul style="list-style-type: none">Fases intercambiadas	<ul style="list-style-type: none">Cambio de una fase (inversor de fase en el enchufe)



26 AVANT-PROPOS (FR)

Cher client, chère cliente!

Le présent manuel d'exploitation contient des informations et des remarques importantes relatives à la mise en service et à la manipulation de la scie circulaire à table TKS500S_400V, ci-après désigné par « machine » dans le présent document.



Le mode d'emploi fait partie intégrante de la machine et ne doit pas être retiré. Conservez-le à des fins ultérieures dans un endroit approprié et facilement accessible pour les utilisateurs (exploitants) et joignez-le à la machine si celle-ci est transmise à des tiers!

Veuillez respecter les consignes de sécurité!

Respectez les consignes de sécurité et les mises en garde contre les dangers. Toute inobservation peut occasionner de graves blessures.

Nos produits peuvent légèrement diverger des illustrations et des contenus en raison du développement constant. Si vous décelez des erreurs, veuillez nous en informer.

Sous réserve de modifications techniques!

Contrôler la marchandise immédiatement après réception et noter toute réclamation lors de la prise en charge de la marchandise par le livreur!

Les dommages de transport doivent nous être signalés séparément dans les 24 heures.

HOLZMANN MASCHINEN GmbH décline toute garantie pour les dommages liés au transport non-signalés.

Droits d'auteur

© 2023

Cette documentation est protégée par droit d'auteur. Tous droits réservés ! En particulier, la réimpression, la traduction et l'extrait de photographies et d'illustrations feront l'objet de poursuites judiciaires.

Le tribunal compétent est le tribunal régional de Linz ou le tribunal compétent pour 4170 Haslach.

Adresse du service client

HOLZMANN MASCHINEN GmbH

4170 Haslach, Marktplatz 4
AUSTRIA

Tél. +43 7289 71562 - 0
info@holzmann-maschinen.at



27 SÉCURITÉ

Cette section contient des informations et des remarques importantes sur la mise en service et l'utilisation de la machine en toute sécurité.



Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant la mise en service. Cela vous permet d'utiliser la machine en toute sécurité et d'éviter les malentendus ainsi que les dommages corporels et matériels. Respecter également les symboles et pictogrammes utilisés sur la machine ainsi que les consignes de sécurité et de danger!

27.1 Utilisation conforme

La machine est exclusivement destinée aux tâches suivantes:

La coupe longitudinale et transversale du bois et des matériaux aux propriétés physiques similaires, ainsi que le bois en plein air ou dans des locaux dont la ventilation est suffisante ou/et en utilisation avec un dispositif d'aspiration efficace conformément aux consignes techniques et dans les limites techniques.

AVIS



HOLZMANN MASCHINEN GmbH décline toute responsabilité ou garantie pour une utilisation différente ou dépassant ce cadre et pour les dommages matériels ou corporels qui en résulteraient.

27.1.1 Restrictions techniques

La machine est conçue pour être utilisée dans les conditions ambiantes suivantes :

Humidité relative :	max. 65 %
Température (exploitation)	+5 °C à +40 °C
Température (stockage, transport)	-20 °C à +55 °C

27.1.2 Applications interdites / Mauvaises applications dangereuses

- Exploitation de la machine sans aptitude physique et mentale adéquate.
- Utilisation de la machine en l'absence de connaissance du mode d'emploi.
- Changements dans la conception de la machine.
- Exploitation de la machine dans un environnement un risque explosif (la machine peut générer des étincelles pendant l'exploitation).
- Fonctionnement de l'appareil dans des pièces fermées sans extraction des copeaux et de la poussière (un aspirateur ménager normal ne convient pas comme dispositif d'extraction).
- Exploitation de la machine en dehors des limites spécifiées dans ce manuel.
- Retrait des marquages de sécurité apposés sur la machine.
- Modification, contournement ou désactivation des dispositifs de sécurité de la machine.
- L'usinage de matériaux possédant des dimensions en dehors des limites spécifiées dans ce manuel.
- L'utilisation d'outils qui ne correspondent pas aux exigences de sécurité de la norme des machine-outil pour l'usinage du bois (EN847-1).

L'utilisation non-conforme ou le non-respect des explications et instructions données dans ce manuel entraîne l'expiration de toutes les demandes de garantie et d'indemnisation à l'encontre de Holzmann Maschinen GmbH.

27.2 Exigences des utilisateurs

L'aptitude physique et mentale ainsi que la connaissance et la compréhension du manuel d'utilisation sont des conditions préalables à l'utilisation de la machine.

Veuillez noter que les lois et réglementations locales en vigueur peuvent déterminer l'âge minimum de l'opérateur et restreindre l'utilisation de cette machine!

Mettre votre équipement de protection individuelle avant de travailler sur la machine.

Les travaux sur les composants ou équipements électriques ne doivent être effectués que par un électricien qualifié ou sous la supervision et la surveillance d'un électricien qualifié.

27.3 Dispositifs de sécurité

La machine est équipée avec les suivant dispositifs de sécurité:



	<ul style="list-style-type: none">• Dispositif de protection séparant (réglable) Protection de la lame de scie
	<ul style="list-style-type: none">• Dispositif de protection séparant (fixe) Accès au moteur/à l'entraînement par courroie
Couteau diviseur	<ul style="list-style-type: none">• Cette mesure permet d'éviter un contre coup de la pièce à usiner. Le réglage est en direction horizontale et verticale par rapport à la lame de scie.
Bâton d'insertion/cale coulissante	<ul style="list-style-type: none">• Bâton d'insertion : Lors d'une opération de coupe pour laquelle une longueur inférieure à 120 mm est coupée, c'est-à-dire une distance inférieure à 120 mm côté droit de la lame de scie par rapport à la butée parallèle. Dans ce cas, ne pas introduire le bois à la main, mais avec le bâton d'insertion.

27.4 Consignes générales de sécurité

Afin d'éviter les dysfonctionnements, les dommages et les risques pour la santé lors du travail avec la machine, les points suivants doivent en particulier être respectés, en plus des règles générales pour un travail en toute sécurité:

- Vérifier l'intégralité et le fonctionnement de la machine avant de la mettre en service.
N'utilisez la machine que si les protections séparantes et autres dispositifs de protection nécessaires au processus d'usinage sont en place, en bon état de fonctionnement et correctement entretenus.
- Choisir une surface plane, antidérapante et exempte de vibrations pour le lieu de montage.
- Assurer qu'il y a suffisamment d'espace autour de la machine!
- Assurer des conditions d'éclairage adéquates sur le lieu de travail pour éviter les effets stroboscopiques!
- Assurer un environnement de travail propre!
- Utiliser exclusivement des outils en parfait état, qui ne comportent pas de fissures ou d'autres défauts (par exemple des déformations).
- Retirer les outils de réglage de la machine avant de l'allumer.
- Veiller à ce que la zone autour de la machine soit libre d'obstacles (par exemple, de poussière, de copeaux, pièces coupées, etc.).
- Avant chaque utilisation, contrôler la stabilité des raccords de la machine.
- Ne jamais laisser la machine en marche sans surveillance. La machine doit être mise à l'arrêt lorsqu'elle est laissée sans surveillance.
- La machine ne doit être utilisée, entretenue ou réparée que par des personnes qui la connaissent et qui ont été informées des risques inhérents au cours des travaux.
- Veiller à ce que des personnes non autorisées se tiennent à une distance de sécurité de la machine et éloigner les enfants de celle-ci.
- Porter un équipement de protection appropriée (protection oculaire, masque antipoussière, protection auditive, gants lors de la manipulation des outils), ainsi que des vêtements de protection serrés - ne jamais porter de vêtements lâches, de cravates, de bijoux etc. -risque de happement!
- Cacher les cheveux longs sous une protection.
- N'enlevez pas de rebuts ou d'autres parties de la pièce dans la zone de coupe lorsque la machine est en marche!
- Travailler toujours avec soin et prudence et ne jamais utiliser de force excessive.
- Ne pas surcharger la machine!
- Ne pas travailler sur la machine si vous êtes fatigué, déconcentré ou sous l'influence de médicaments, d'alcool ou de drogues!
- Ne pas utiliser l'appareil dans des zones où les vapeurs de peinture, de solvants ou de liquides inflammables présentent un danger potentiel (risque d'incendie ou d'explosion!).
- Ne pas fumer à proximité immédiate de la machine. (risque d'incendie)!



- Veiller à ce que l'appareil soit mis à la terre.
- Utiliser uniquement des rallonges appropriées.
- Toujours arrêter la machine avant les travaux de rééquipement, de réglage, de mesure, de nettoyage, de maintenance ou d'entretien et la débrancher de l'alimentation électrique pour tous travaux de maintenance ou d'entretien. Avant de commencer à travailler sur la machine, attendre que tous les outils ou pièces de la machine soient complètement immobilisés et protéger la machine contre tout redémarrage involontaire.

27.5 Sécurité électrique

- Veiller à ce que la machine soit mis à la terre.
- Utiliser uniquement des rallonges appropriées.
- Un câble endommagé ou vrillé augmente le danger de choc électrique. Manipuler le câble avec précaution. Ne jamais utiliser le câble pour porter, tirer, ou débrancher l'outil électrique. Maintenir le câble éloigné de source de chaleur, d'huile, d'arrêt coupante ou de parties mobiles.
- Des fiches réglementaires et des prises adaptées réduisent le risque de choc électrique.
- La pénétration d'eau dans l'outil électrique augmente le danger de choc électrique. Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à l'humidité.
- La machine ne peut être utilisée dans un environnement humide que si la source d'énergie est protégée par un disjoncteur de courant résiduel.
- Ne pas utiliser l'outil électrique s'il ne peut pas être éteint avec un interrupteur MARCHE-ARRÊT.

27.6 Instructions spéciales de sécurité pour cette machine

- Il est défendu de travailler avec des gants sur les pièces rotatives en exploitation !
- De la poussière de bois est générée lors de l'exploitation de la machine. Pour cette raison, il faut brancher la machine à un dispositif d'aspiration approprié pour la poussière et les copeaux lors de l'installation, si vous travaillez dans des locaux dont la ventilation est insuffisante et toujours allumer le dispositif d'aspiration de la poussière avant de commencer l'usinage d'une pièce !
- Ne jamais enlever les rebuts ou les autres parties de la pièce à usiner de la zone de coupe lorsque la machine tourne.
- En cas d'utilisation de fraises d'un diamètre ≥ 16 mm et de scies circulaires, celles-ci doivent répondre aux normes EN 847-1:2013 et EN 847-2:2013 ; les porte-outils doivent correspondre à la norme EN 847-3:2013 ;
- Un bruit excessif peut entraîner des dommages auditifs et une perte auditive temporaire ou permanente. Porter des protections auditives certifiées conformes aux normes de santé et de sécurité afin de limiter l'exposition au bruit.
- Remplacer immédiatement les lames de scie fissurées et déformées, elles ne peuvent pas être réparées.
- Utiliser un bâton d'insertion lors d'une opération de coupe pour laquelle une longueur inférieure à 120 mm est coupée, c'est-à-dire une distance inférieure à 120 mm côté droit de la lame de scie par rapport à la butée parallèle. Dans ce cas, ne pas introduire le bois à la main, mais avec le bâton d'insertion!

27.7 Mise en garde contre les dangers

Malgré leur utilisation prévue, certains risques résiduels subsistent.

- Risque de blessures aux doigts et aux mains par la lame de scie rotative en cas de guidage inapproprié de la pièce à usiner.
- Blessures par projection de la pièce à usiner en cas de maintien ou de guidage inapproprié, tels que les travaux sans butée.
- Mise en danger de la santé par des poussières ou des copeaux de bois. Impérativement porter des équipements de protection individuelle tels qu'une protection oculaire et un masque antipoussière. Mettre en place une installation d'aspiration!
- Blessures en raison d'une lame de scie défectueuse. Contrôler régulièrement l'intégrité de la lame de scie.
- Danger électrique en cas d'utilisation de raccords électriques inappropriés.

Les risques résiduels peuvent être minimisés en respectant les « consignes de sécurité » et les consignes d'« utilisation conforme », ainsi que les instructions d'utilisation dans leur intégralité.



En raison de la conception et de la construction de la machine, des situations dangereuses peuvent survenir lors de l'utilisation des machines, identifiées comme suit dans ce manuel d'utilisation:

DANGER



Une consigne de sécurité de ce type indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT



Ce type de consigne de sécurité indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves ou même la mort.

PRUDENCE



Une consigne de sécurité de ce type indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères ou modérées si elle ne sont pas évitées.

AVIS



Une note de sécurité de ce type indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.

Indépendamment de toutes les consignes de sécurité, leur bon sens et leur adéquation technique/formation correspondante sont et restent le facteur de sécurité le plus important pour un fonctionnement sans erreur de la machine. **La sécurité au travail dépend avant tout de vous!**

28 TRANSPORT

AVERTISSEMENT



Les engins de levage et les élingues endommagés ou insuffisamment solides peuvent causer des blessures graves, voire la mort. Vérifier toujours que les engins de levage et les élingues ont une capacité de charge suffisante et sont en parfait état, fixer les charges avec soin et ne jamais se tenir sous des charges suspendues.

Pour un transport approprié, suivre les instructions et les informations figurant sur l'emballage de transport concernant le centre de gravité, les points d'attache, le poids, le moyen de transport à utiliser et la position de transport prescrite, etc.

La machine doit être transportée au moyen d'un chariot élévateur à fourche ou d'un chariot élévateur vers le lieu d'installation.

Une fois la machine assemblée, celle-ci peut être transportée à l'aide de son dispositif de transport sur les courts trajets, ou être transporté avec une sangle à capacité et longueur appropriées au moyen d'une grue ou du chariot élévateur.

29 MONTAGE

29.1 Vérifier l'étendue de la livraison

Dès réception de la livraison, vérifier que toutes les pièces sont en bon état. Signaler immédiatement tout dommage ou pièce manquante à votre revendeur ou à votre entreprise de transport. Les dommages visibles dus au transport doivent également être signalés immédiatement sur le bon de livraison conformément aux dispositions de la garantie, faute de quoi la marchandise est réputée avoir été correctement acceptée.

29.2 Le lieu de travail

Choisissez un emplacement approprié pour la machine. Ce faisant, tenez compte des exigences en matière de sécurité ainsi que des dimensions de la machine. L'emplacement choisi doit garantir un raccord approprié au réseau électrique ainsi que la possibilité de raccordement à une installation d'aspiration. Assurez-vous que la machine est disposée sur une structure stable et nivelée et que le sol peut supporter la charge de la machine. La machine doit être mise à niveau à tous les points d'appui en même temps. Vous devez également sécuriser une distance d'au moins 0,8 m autour de la machine. Une distance requise pour l'alimentation de pièces longues doit être assurée en amont et en aval de la machine.





29.3 Assemblage de la machine

La machine a été désassemblée pour le transport et doit être assemblée avant la mise en service. À cet effet, respecter les instructions suivantes:

AVERTISSEMENT



Manipuler la machine avec l'alimentation électrique intacte peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Par conséquent, ne pas brancher la machine à l'alimentation en tension avant d'avoir terminé l'assemblage.

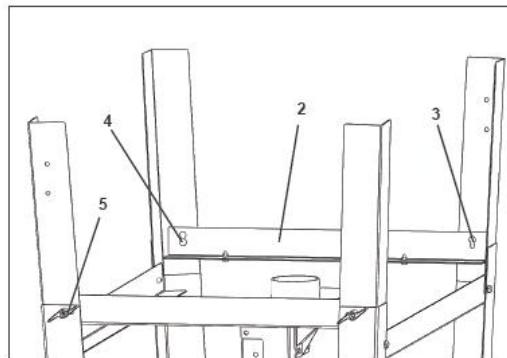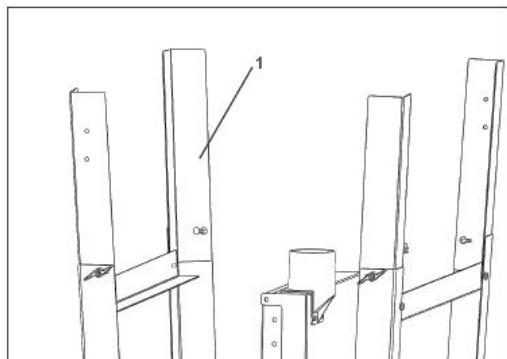

Monter le châssis inférieur/les pieds:

- Soulevez le montant de soutien inférieur (1).
- Montez l'étaï transversal (2), alignez le trou de montage (3) et serrez les têtes de vis bombées (4) avec des boutons de verrouillage (5).
- Ensuite, mettez la machine debout.



Monter la lame de scie:

Dévisser les deux vis M8 (S) sur le cache de la lame de scie (1).

- Faire pivoter vers l'extérieur le cache de la lame de scie.
- Desserrer l'écrou de serrage (M20, filetage à gauche)

PRUDENCE






Lors de la manipulation des lames de scie lors du changement d'outils, veuillez porter des gants de protection contre les coupures afin d'éviter tous risques de blessures.

- Monter la lame de scie.

AVIS : Utiliser uniquement des lames de scie aiguisees, ne comportant pas de fissures et sans déformation.

- Serrer l'écrou de serrage, appliquer un contre écrou avec une clé de maintien (attention, filetage à gauche).
- Rabattre vers le haut le cache inférieur de la lame de scie, puis remettre et resserrer les deux vis M8.

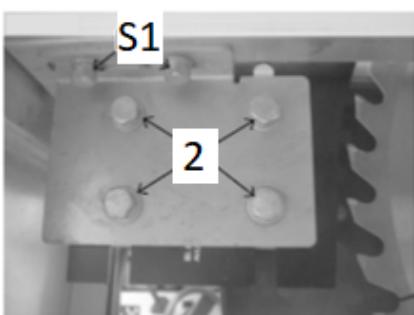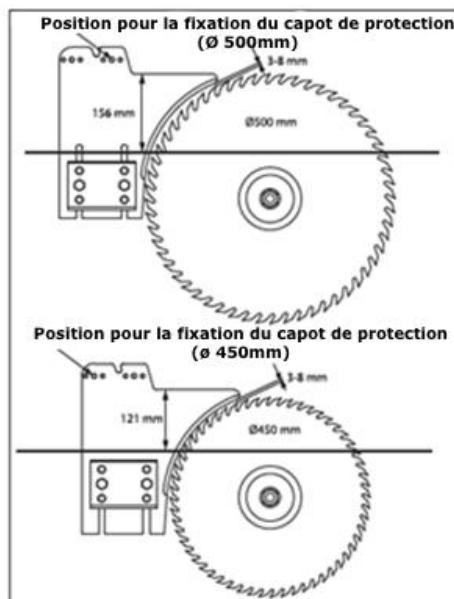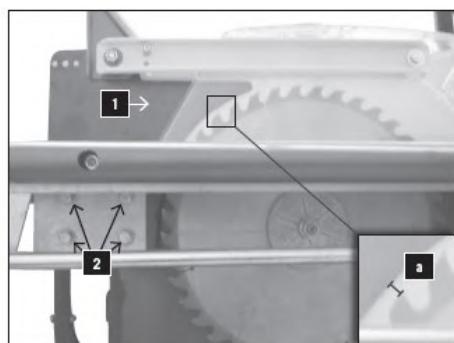

Monter le capot de protection avec coin à refendre.

- Disposer la protection de la lame de scie avec le coin à refendre monté par le haut entre la plaque de guidage et la plaque de serrage.
- Régler la distance entre le coin à refendre et la lame de scie de 3 à 8 mm (a) et serrer la plaque de serrage avec quatre vis hexagonales et rondelles (2).

REMARQUES:

- Le capot de protection est monté pour l'utilisation et ne doit pas être retiré pour l'exploitation.
- Veiller à ce que le capot de protection repose toujours sur le plateau par son poids propre, mais que les deux vis soient serrées sans jeu.

Réglage du coin à refendre (alignement):

Le coin à refendre doit être aligné avec la lame de scie, sinon l'alignement doit être corrigé. Pour cela, desserrer les 2 vis hexagonales (S1) des deux côtés.

Aligner le coin à refendre.



Serrer légèrement les vis hexagonales (S1).

Aligner le coin à refendre sur la lame de scie puis resserrer les quatre vis hexagonales (S1),

Contrôler le réglage de la fente sur la lame de scie.

La distance entre la lame de scie et le coin à refendre doit s'élever au maximum à 8 mm et au minimum à 3 mm. Il convient de contrôler ce réglage et de l'ajuster, si nécessaire.

Pour cela, il faut dévisser les 4 vis hexagonales (2) et régler le coin à refendre dans la hauteur.

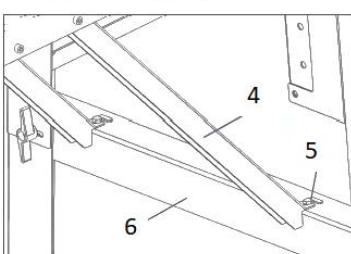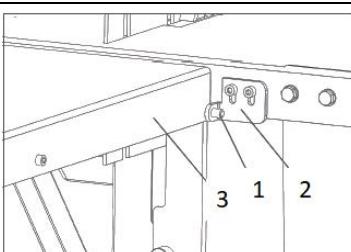


Monter l'extension de table

- Monter l'extension de table (1) côté droit et côté gauche sur le plateau (2) avec deux vis de chaque (3), rondelles et écrous. Serrer légèrement les écrous à la main.
- Déployer l'étrier de soutien (4) de l'extension de table, puis emboîter la table.

Réglage de la hauteur de l'extension de table:

– Disposer une règle sur la table de scie et l'extension de table, puis alignées l'extension de table en hauteur, serrée avec les quatre vis sur la table de scie (3) et sur le soutien (5).


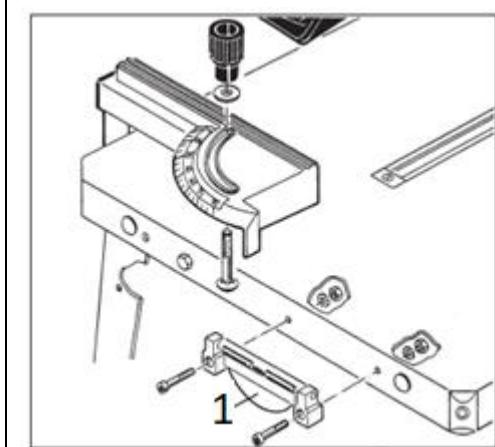


Monter le guide longitudinal

- Fixer le dispositif de serrage (1) pour la butée longitudinale avec deux vis à tête cylindrique M6, deux rondelles et deux écrous sur le plateau.
- Visser la plaque de fixation (2) avec deux vis M6, deux rondelles et deux écrous sur la fixation de la butée (3).

Remarque ne pas serrer.

- Insérer la butée
Surface d'installation haute en position (A)
Surface d'installation basse en position (B)
puis serrer fermement
- Insérer le guide longitudinal dans le dispositif de serrage
Utilisation:
Serrer = lever le clapet
Desserrer = abaisser le clapet

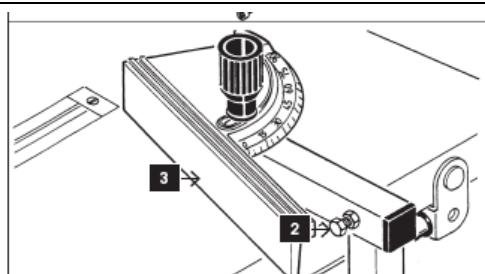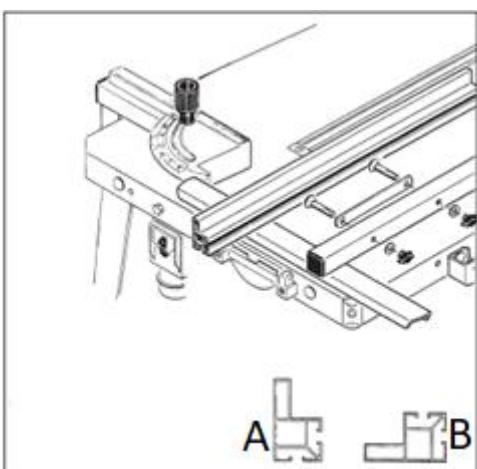


Monter la butée à onglet:

- Insérer un boulon à tête bombée M8 x 70 par le bas dans la butée à onglet, puis la fixer avec une rondelle de 8 mm et une poignée.

Procéder au réglage:

À l'aide de la vis hexagonale (2), régler l'angle de 90° entre la butée (3) et la lame de scie. (s'aider d'un rapporteur... exclus de la livraison puis faire une coupe d'essai en guise de vérification).

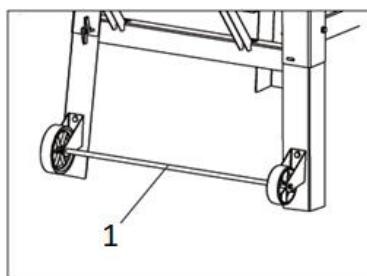

Monter les roues de transport

- Monter l'ensemble de roues (1) sur l'étaï de soutien inférieur avec des vis et des écrous.



Monter le support d'outils/support d'auxiliaire de commande:

Fixer le support d'auxiliaire de commande (crochet) au moyen d'un écrou sur le châssis.



29.4 Raccordement électrique

AVERTISSEMENT




Tension électrique dangereuse ! Le raccordement de la machine au réseau électrique ainsi que les contrôles y afférents doivent être réalisés exclusivement par un électricien ou en suivant les instructions et sous la supervision d'un électricien!

AVIS



Après l'établissement du raccordement électrique, contrôler immédiatement le sens de rotation. Ce faisant, observer la flèche de sens de rotation sur la machine. Le sens de rotation est juste lorsque le sens de rotation de l'outil correspond à celui de la flèche du sens de rotation. Si ce n'est pas le cas, échanger les deux phases, par exemple : L1 et L2, sur la fiche de raccordement au réseau électrique ou utiliser un inverseur de phase sur la fiche de raccordement.

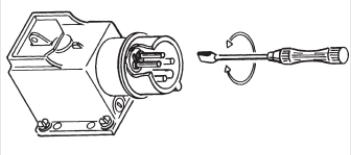

Le raccordement électrique est réalisé via une combinaison fiche-commutateur. Cet appareil doit être exploité via un disjoncteur de protection contre les courants de fuite.

29.4.1 Établissement d'une connexion 400 V

Pour accorder la machine au réseau électrique, procédez comme suit:

- Avec un appareil approprié, vérifier le fonctionnement du branchement au zéro et de la mise à la terre.
- Contrôler que la tension d'alimentation et la fréquence du courant corresponde aux données indiquées sur le panneau de la machine. Un écart de valeur de la tension d'alimentation de $\pm 5\%$ est autorisé. Par exemple, une machine peut fonctionner avec une tension de service de 380 V sur une plage de tension allant de 370 à 400 V. Un fusible de sécurité contre les courts-circuits doit être présent dans le réseau d'alimentation de la machine!
- La section transversale requise du câble d'alimentation est disponible dans le tableau des charges de courant.
- Il est recommandé d'utiliser un câble de type H07RN (WDE0282), pour lequel des mesures de protection contre les dommages mécaniques doivent être appliquées.
- Brancher le câble d'alimentation sur les bornes correspondantes dans le coffret d'entrée (L1, L2, L3, N, PE) – voir l'illustration suivante. En présence d'une prise CEE, le branchement au réseau est réalisé via un accouplement CEE dûment alimenté (L1, L2, L3, N, PE).

29.5 Raccordement sur un système d'aspiration des copeaux et de la poussière

AVIS



La machine doit être raccordée à un dispositif d'aspiration pour la poussière et les copeaux dès que celle-ci est exploitée dans des locaux mal ventilés. Le dispositif d'aspiration doit démarrer simultanément avec le moteur de la machine. La vitesse de l'air sur les tubulures de raccordement d'aspiration et les conduites d'air vicié doit s'élever pour les matières d'une humidité $<12\%$ à au moins 20 m/s (en cas de copeaux humides avec une humidité $>12\%$ à au moins 28 m/s). Les tuyaux d'aspiration doivent être difficilement inflammables (DIN4102 B1) et être entièrement antistatiques (ou être reliés à la terre des deux côtés) et correspondent aux règles de sécurité en vigueur. Les indications relatives au débit volumique d'air, de dépression et de manchons d'aspiration sont disponibles dans les caractéristiques techniques.



30 FONCTIONNEMENT

30.1 Contrôles avant la mise en service

- Contrôler que la vitesse de rotation de la machine est inférieure à celle de la vitesse max admissible de la lame de scie utilisée, et le sens de rotation correct.
- Seuls des lames de scie d'un diamètre compris entre 450 et 500 mm sont installées.
- Le coin à refendre est réglé correctement.
- La lame de scie ne présente aucun dommage.
- Tous les dispositifs de protection sont imposés et sont en état de fonctionnement.
- Le cas échéant, contrôler pour vérifier que le raccord au système d'aspiration est présent.

30.2 Utilisation

30.2.1 Démarrage de la machine / Arrêter la machine



	Mettre en marche la scie circulaire au moyen du bouton (1). <u>Arrêt normal:</u> Actionner le bouton d'arrêt (2). Le moteur est arrêté.
---	---

30.3 Remarques relatives à l'utilisation de la scie circulaire à table

30.3.1 Coupe longitudinale

Lors de la réalisation de cette opération, les dispositifs suivants doivent être utilisés pour la sécurité du travail :

- Guide longitudinal
- le capot de protection de la lame de scie
- le coin à fendre
- la pièce rapportée dans la table
- Utiliser le bâton d'insertion/la cale coulissante lors de la coupe de pièces à usiner petites/étroites (<120 mm) et un guide longitudinal avec une coupe transversale étroite.

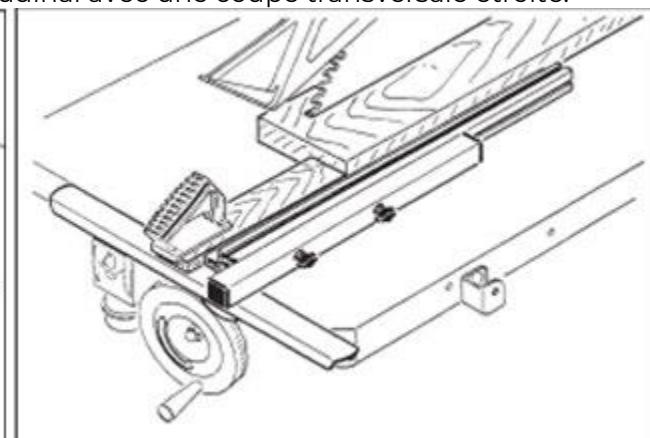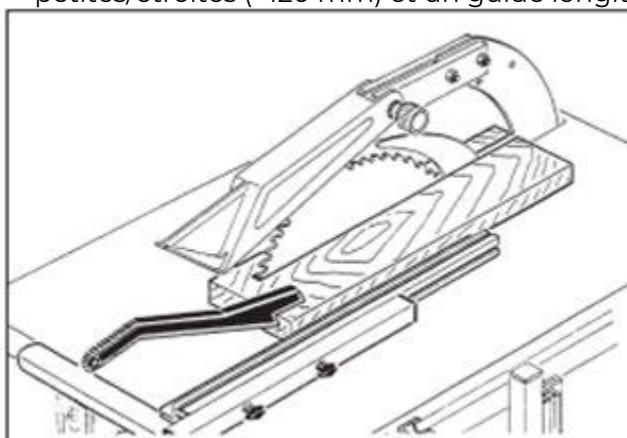

AVIS



Lors de la coupe de bois rond, un gabarit ou un dispositif de retenue est nécessaire pour sécuriser la pièce à usiner contre toute torsion et l'utilisation d'une lame de scie appropriée est nécessaire.

30.3.2 Coupes en biais (coupes transversales/coupes d'angle) et coupes de coin

Lors de la réalisation de cette opération, les dispositifs suivants doivent être utilisés pour la sécurité du travail :

- Butée à onglet (peut être utilisée en le repliant sur la table de la scie)
- le capot de protection de la lame de scie
- le coin à fendre
- la pièce rapportée dans la table

Coupe transversale:



Des coupes en biais peuvent être réalisées sur une plage de 0 à 90°, pour cela, appuyer fermement la pièce à découper contre la surface de la butée à onglet.

Coupe de coin:

Pour cela, disposer la partie pivotante sur 0° puis bloquer avec la poignée de réglage. Disposer la pièce à usiner dans le creux puis scier avec une pression homogène.

Gehrungsschnitte (Querschnitte/Winkelschnitte)



Keilschnitte



PRUDENCE



Appliquer une poussée uniquement avec la main sur la butée à onglet (les mains s'éloignant du bois).

AVERTISSEMENT



Retirez les pièces à usiner (coins) uniquement après l'arrêt de la machine. Pour cela, éteindre la machine et attendre l'arrêt de la lame de scie.

31 NETTOYAGE, ENTRETIEN, ENTREPOSAGE, ÉLIMINATION

AVERTISSEMENT



Manipuler la machine avec l'alimentation électrique intacte peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Avant toute opération de nettoyage, de maintenance ou d'entretien, toujours débrancher la machine de l'alimentation électrique et la protéger contre toute remise sous tension accidentelle.

31.1 Nettoyage

AVIS



Des produits de nettoyage incorrects peuvent attaquer la peinture de la machine. Ne pas utiliser de solvants, de diluants nitro ou d'autres agents de nettoyage qui pourraient endommager la peinture de la machine. Respecter les spécifications et les instructions du fabricant du produit de nettoyage!

En outre, un nettoyage régulier est une condition préalable à un fonctionnement sûr de la machine et à une longue durée de vie. Pour cette raison, nettoyer l'appareil après chaque utilisation et retirer la poussière et la saleté.

Utiliser un équipement de protection individuelle (gants et protection des yeux en cas d'utilisation d'air comprimé). Veiller à ce que la protection de la lame de scie ne soit pas obstruée par des résidus de bois et des accumulations de sciure. Le nettoyage est réalisé de préférence à l'air comprimé ou avec une balayette.

VEILLER à ce qu'il n'y ait pas de résine sur la surface de la table.

31.2 Maintenance

La machine nécessite peu d'entretien et seules quelques pièces doivent être réparées.

Indépendamment de cela, les fautes ou défauts qui pourraient nuire à la sécurité de l'utilisateur doivent être éliminés immédiatement!



- Avant chaque opération, vérifiez le parfait état des dispositifs de sécurité.
- Vérifier le bon serrage des connexions au moins une fois par semaine.
- Vérifier régulièrement que les étiquettes d'avertissement et de sécurité sur la machine sont en bon état et lisibles.

31.2.1 Plan de maintenance

Le type et le degré d'usure des machines dépendent dans une large mesure des conditions de fonctionnement. Les intervalles énumérés ci-dessous s'appliquent lorsque la machine est utilisée dans les limites spécifiées:

Dispositif de protection:

Intervalle	Composant	Activité
Avant le début du travail	Machine	Nettoyage de la poussière de la machine
Avant le début du travail	Machine	Retrait de toutes les pièces/outils éparpillés
1x mois	Pièces mobiles	Graisser/lubrifier les guides/crémaillères/pignons
1x mois	Frein	Contrôle du fonctionnement pour déterminer que les broches s'arrêtent sous une certaine durée (<10 s).

31.2.2 Changement d'outil

PRUDENCE



Avant tout changement d'outils à la main, mettre les broches à l'arrêt, attendre l'arrêt complet de tous les outils et empêcher tout redémarrage involontaire = débrancher la fiche du réseau.

PRUDENCE



Lors de la manipulation des lames de scie lors du changement d'outils, veuillez porter des gants de protection contre les coupures afin d'éviter tous risques de blessures.

Montage/démontage de la lame de scie

	<p>Dévisser les deux vis M8 (S) sur le cache de la lame de scie (1).</p> <ul style="list-style-type: none">• Faire pivoter vers l'extérieur le cache de la lame de scie.• Desserrer l'écrou de serrage (M20, filetage à gauche).• Retirer la lame de scie et en monter une nouvelle. <p>AVIS: Utiliser uniquement des lames de scie aiguisées, ne comportant pas de fissures et sans déformation.</p> <ul style="list-style-type: none">• Serrer l'écrou de serrage, avec une clé de maintien. <p>ATTENTION: Contrôler le réglage du coin à refendre.</p>
--	--

31.3 Entreposage

AVIS



Un mauvais entreposage peut endommager et détruire des composants importants. Ne stocker les pièces emballées ou non emballées que dans les conditions ambiantes prévues!



31.4 Élimination



Respecter les réglementations nationales en matière d'élimination des déchets. Ne jamais jeter la machine, les composants de la machine ou les matériaux d'exploitation dans les déchets résiduels. Si nécessaire, contacter les autorités locales pour connaître les options d'élimination disponibles.

En cas d'achat d'une machine neuve ou d'un appareil équivalent chez votre revendeur spécialisé, il est tenu, dans certains pays, de se débarrasser de votre ancienne machine de manière appropriée.

32 RÉSOLUTION DE PANNE

AVERTISSEMENT



Danger dû à la tension électrique! L'intervention sur la machine lorsque la batterie est installée peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Débrancher toujours la machine de l'alimentation électrique avant d'effectuer des travaux de réparation ou d'entretien!

De nombreuses sources d'erreur possibles peuvent être éliminées à l'avance si la machine est correctement connectée au système d'alimentation électrique.

Si vous ne pouvez pas effectuer correctement les réparations nécessaires et/ou si vous n'avez pas la formation requise, toujours faire appel à un spécialiste pour résoudre le problème.

Défaut	Cause possible	Résolution
La machine ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none">Le commutateur ou une phase est rompuProtection contre la surcharge déclenchéeDisjoncteur de sécurité fondu	<ul style="list-style-type: none">Réparer le circuit ou la phase défectueuxAttendre que le moteur refroidisse.Remplacer le fusible
Traces de brûlures sur la pièce à usiner	<ul style="list-style-type: none">La lame de scie est émousséeLame de scie incorrecteGuide longitudinal pas parallèle à la lame de scie	<ul style="list-style-type: none">Remplacer la lame de scie
Manque de puissance/arrêt du moteur	<ul style="list-style-type: none">Lame de scie émousséeSeules 2 phases raccordées	<ul style="list-style-type: none">Remplacer la lame de scieContrôler les phases.
La lame de scie se détache après l'arrêt du moteur	<ul style="list-style-type: none">Écrou d'assemblage pas assez serré	<ul style="list-style-type: none">Serrer l'écrou d'assemblage
La pièce à usiner se bloque lors du déplacement vers l'avant	<ul style="list-style-type: none">Lame de scie émousséeL'épaisseur du coin à refendre ne correspond pas à la lame de scie employée	<ul style="list-style-type: none">Remplacer par une lame de scie tranchanteL'épaisseur du coin à refendre doit être similaire ou supérieur à l'épaisseur de la lame de scie
La lame de scie tourne dans la mauvaise direction	<ul style="list-style-type: none">Phases inversées	<ul style="list-style-type: none">Échanger une phase (inverseur de phases sur la fiche)



33 PREFÁCIO (PT)

Caro Cliente!

Este manual contém informações e instruções importantes para a instalação e uso correto da serra de mesa TKS500S_400V.

Seguindo o nome comercial usual do dispositivo (ver capa) é substituído neste manual pelo nome "máquina".



Este manual faz parte do produto e não deve ser armazenado separadamente do produto. Guarde-o para referência futura e se você permitir que outras pessoas usem o produto, adicione este manual de instruções ao produto.

Por favor, leia e obedeça as instruções de segurança!

Devido aos constantes avanços no design do produto, as imagens e o conteúdo da construção podem variar ligeiramente. No entanto, se você descobrir algum erro, informe-nos por favor.

As especificações técnicas estão sujeitas a alterações!

Verifique o conteúdo do produto imediatamente após o recebimento quanto a eventuais danos de transporte ou peças ausentes.

Reclamações de danos de transporte ou peças ausentes devem ser feitas imediatamente após o recebimento inicial do produto e desembalagem antes de colocar o produto em operação.

Por favor, entenda que reivindicações posteriores não podem mais ser aceitas.

Copyright

© 2023

Este documento é protegido pela lei internacional de direitos autorais. Qualquer duplicação, tradução ou uso não autorizado de imagens, ilustrações ou texto deste manual será perseguido por lei. O tribunal de jurisdição é o tribunal regional de Linz ou o tribunal competente de 4170 Haslach, Áustria!

Contato de atendimento ao cliente

HOLZMANN MASCHINEN GmbH

4170 Haslach, Marktplatz 4

AUSTRIA

Tel +43 7289 71562 - 0

info@holzmann-maschinen.at



34 SEGURANÇA

Esta secção contém informações e notas importantes sobre a montagem e manuseio seguro da máquina.



Para sua segurança pessoal, leia atentamente estas instruções de operação antes da instalação. Isso permitirá que você manuseie a máquina com segurança e evite mal-entendidos, bem como ferimentos pessoais e danos à propriedade. Observe também os símbolos e pictogramas usados na máquina, bem como as informações de segurança e perigo!

34.1 Uso pretendido da máquina

A máquina destina-se exclusivamente às seguintes atividades: Corte transversal longitudinal de madeira e materiais com propriedades físicas semelhantes à da madeira, ao ar livre ou em salas suficientemente ventiladas ou / e utilizando um sistema de coleta de pó eficaz de acordo com as especificações técnicas e dentro dos limites técnicos da máquina.

ATENÇÃO



HOLZMANN MASCHINEN GmbH não assume responsabilidade ou garantia por qualquer outro uso ou usos além deste e por qualquer dano resultante à propriedade ou ferimentos.

34.1.1 Restrições Técnicas

The machine is intended for use under the following ambient conditions:

Humidade relativa:	max. 65 %
Temperatura (operacional)	+5° C a +40° C
Temperatura (Armazenamento, Transporte)	-20° C a +55° C

34.1.2 Uso proibido / Uso indevido previsível

- Operação da máquina sem aptidão física e mental adequada.
- Operar a máquina sem conhecimento das instruções de operação.
- Mudanças no design da máquina.
- Operar a máquina em um ambiente potencialmente explosivo (a máquina pode gerar faíscas de ignição durante a operação).
- Operação da máquina em salas fechadas sem chip e sistema de coleta de poeira (um aspirador de pó doméstico normal não é um dispositivo de sistema de coleta de poeira adequado).
- Operar a máquina fora dos limites especificados neste manual.
- Remova as marcações de segurança fixadas na máquina.
- Modifique, contorne ou desative os dispositivos de segurança da máquina.
- Corte de materiais com dimensões fora dos limites especificados neste manual.
- Uso de ferramentas que não atendam aos requisitos de segurança da norma para máquinas-ferramentas para marcenaria (EN847-1).
- O uso indevido ou a desconsideração das versões e instruções descritas neste manual resultará na anulação de todas as reclamações de garantia e indenização contra a Holzmann Maschinen GmbH.

34.2 Requisitos do usuário

A adequação física e mental, bem como o conhecimento e compreensão das instruções de operação são pré-requisitos para a operação da máquina. Pessoas que, devido às suas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou à sua inexperiência ou ignorância, são incapazes de operar a máquina com segurança, não devem utilizá-la sem a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável. Observe que as leis e regulamentações locais podem estipular a idade mínima do operador e restringir o uso desta máquina! Coloque seu equipamento de proteção pessoal antes de trabalhar na máquina. O trabalho em componentes ou equipamentos elétricos só pode ser executado por um eletricista qualificado ou sob a instrução e supervisão de um eletricista qualificado.

34.3 Dispositivos de segurança

A máquina está equipada com os seguintes dispositivos de segurança:



	<ul style="list-style-type: none">• Proteção de segurança (ajustável), proteção da lâmina de serra
	<ul style="list-style-type: none">• Dispositivo de proteção de separação (fixo) (Acesso ao motor / correia de transmissão)
Faca separadora	<ul style="list-style-type: none">• Essa medida tem o objetivo de evitar que a peça de trabalho retroceda. O ajuste é na direção horizontal e vertical oposta à lâmina da serra.
Bastão	<ul style="list-style-type: none">• Para operações de corte em que menos de 120 mm são cortados, ou seja, menos de 120 mm de distância à direita da lâmina de serra para a guia de corte. Não alimente a madeira com as mãos, mas com o bastão.

34.4 Instruções gerais de segurança

Para evitar avarias, danos e riscos à saúde ao trabalhar com a máquina, além das regras gerais para um trabalho seguro, devem ser observados os seguintes pontos:

- Antes da utilização, verifique se a máquina está completa e funcionando.
- Escolha uma superfície nivelada, livre de vibração e antiderrapante para o local de instalação.
- Garanta espaço suficiente ao redor da máquina!
- Garanta condições de iluminação suficientes no local de trabalho para evitar efeitos estroboscópicos!
- Use apenas ferramentas perfeitas sem rachaduras e outros defeitos (por exemplo, deformações).
- Remova as ferramentas de ajuste da máquina antes de ligá-la.
- Mantenha a área ao redor da máquina livre de obstáculos (por exemplo, poeira, aparas, peças cortadas, etc.).
- Verifique a força das conexões da máquina antes de cada uso.
- Nunca deixe o tapete de corrida sem vigilância. Se necessário, pare a máquina antes de sair.
- A máquina só pode ser operada, mantida ou consertada por pessoas que a conheçam e que tenham sido informadas dos perigos que surgem durante o trabalho.
- Certifique-se de que pessoas não autorizadas mantenham uma distância de segurança adequada da máquina e, em particular, mantenha as crianças longe da máquina.
- Use equipamento de proteção adequado (proteção para os olhos, máscara contra pó, proteção respiratória, proteção para os ouvidos, luvas ao manusear ferramentas), bem como roupas de proteção de trabalho justas - nunca use roupas largas, gravatas, joias, etc. - perigo de ser puxado!
- Não é permitido trabalhar com luvas em peças rotativas!
- Esconda o cabelo comprido sob a proteção do cabelo.
- Não remova seções ou outras partes da peça de trabalho da área de corte enquanto a máquina estiver funcionando!
- Não remova farpas e lascas com as mãos! Use um manípulo deslizante para este fim!
- Trabalhe sempre com cuidado e com a precaução necessária e nunca use força excessiva.
- Não sobrecarregue a máquina!
- Não trabalhe na máquina se estiver cansado, não estiver concentrado ou sob a influência de medicamentos, álcool ou drogas!



- Não use a máquina em áreas onde os vapores de tintas, solventes ou líquidos inflamáveis representam um perigo potencial (perigo de incêndio ou explosão!).
- Não fume nas imediações da máquina (perigo de incêndio)!
- Desligue sempre a máquina antes de realizar qualquer conversão, ajuste, medição, limpeza, manutenção ou reparação e desconecte-a sempre da fonte de alimentação para manutenção ou reparação. Antes de iniciar qualquer trabalho na máquina, espere até que todas as ferramentas ou peças da máquina estejam completamente paradas e proteja a máquina contra um reinício involuntário.

34.5 Segurança eléctrica

- Certifique-se de que a máquina tenha ligação à terra.
- Use apenas cabos de extensão adequados.
- Um cabo danificado ou emaranhado aumenta o risco de choque elétrico. Manuseie o cabo com cuidado. Nunca use o cabo para transportar, puxar ou desconectar a ferramenta elétrica. Mantenha o cabo longe de calor, óleo, pontas afiadas ou peças móveis.
- Tomadas e fichas adequados reduzem o risco de choque elétrico.
- A entrada de água na máquina aumenta o risco de choque elétrico. Não exponha a máquina à chuva ou humidade.
- A máquina só pode ser utilizada em ambientes húmidos se a fonte de alimentação estiver protegida por um disjuntor de corrente residual.
- Não use a ferramenta elétrica se ela não puder ser ligada e desligada com o botão liga / desliga.

34.6 Instruções especiais de segurança para máquinas de trabalhar madeira

- Não é permitido trabalhar com luvas em peças rotativas!
- Durante o funcionamento da máquina é gerado pó de madeira, portanto conecte a máquina a um sistema de coleta de poeira adequado para poeira e aparas durante a instalação quando trabalhar em ambientes não ventilados, e ligue sempre o sistema de coleta de poeira antes de iniciar a usinagem da peça de trabalho!
- Nunca remova seções ou outras peças da peça de trabalho da área de corte enquanto a máquina estiver funcionando.
- Ao usar ferramentas de fresagem com um diâmetro \geq 16 mm e lâminas de serra circular, estas devem estar em conformidade com EN 847-1: 2013 e EN 847-2: 2013; os porta-ferramentas devem estar em conformidade com EN 847-3: 2013.
- O ruído excessivo pode causar danos à audição e perda de audição temporária ou permanente. Use proteção auditiva certificada pelos regulamentos de saúde e segurança para limitar a exposição ao ruído.
- Substitua as lâminas de serra rachadas e deformadas imediatamente, elas não podem ser reparadas.
- Use um bastão de empurrar para operações de corte em que menos de 120 mm são cortados, ou seja, menos de 120 mm de distância à direita da lâmina de serra da guia de corte. Não alimente a madeira com as mãos, apenas com o bastão!

34.7 Advertências de perigo

Apesar do uso pretendido, alguns riscos residuais permanecem.

- Risco de ferimentos nos dedos e mãos devido à lâmina de serra rotativa se a peça de trabalho for guiada incorretamente.
- Lesões causadas pela rejeição da peça de trabalho devido a montagem ou orientação inadequada, como trabalhar sem parar.
- Perigo para a saúde devido ao pó ou lascas de madeira. É essencial usar equipamento de proteção individual, como proteção para os olhos e máscara contra poeira. Use um sistema de coleta de poeira!
- Lesões devido à lâmina de serra defeituosa. Verifique regularmente se a lâmina da serra apresenta danos.
- Risco de choque elétrico se forem usadas conexões elétricas incorretas.

Os riscos residuais podem ser minimizados se forem observadas as "Instruções de segurança" e o "Uso previsto", bem como as instruções de operação.



Devido à estrutura e construção da máquina, podem ocorrer situações perigosas durante o manuseio das máquinas:

PERIGO



Uma instrução de segurança projetada desta forma indica uma situação iminentemente perigosa que, se não for evitada, resultará em morte ou ferimentos graves.

AVISO



Tal instrução de segurança indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos graves ou até mesmo em morte.

CUIDADO



Uma instrução de segurança projetada desta forma indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.

ATENÇÃO



Um aviso de segurança projetado desta forma indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em danos à propriedade.

Independentemente de todas as regulamentações de segurança, seu bom senso e adequação técnica / treinamento correspondente são e permanecem o fator de segurança mais importante para a operação livre de erros da máquina. O trabalho seguro depende em primeiro lugar de você!

35 TRANSPORTE

AVISO



Talhas e lingas de carga danificadas ou insuficientemente fortes podem resultar em ferimentos graves ou até mesmo em morte. Sempre verifique as talhas e as eslingas de carga quanto à capacidade de carga adequada e em perfeitas condições, prenda as cargas com cuidado e nunca fique sob cargas suspensas.

Para garantir o transporte adequado, observe também as instruções e informações na embalagem de transporte quanto ao centro de gravidade, pontos de fixação, peso, meio de transporte a ser utilizado e a posição de transporte prescrita, etc.

A máquina deve ser transportada até o local de operação por meio de uma empilhadeira ou empilhadeira.

Depois de montada a máquina, ela pode ser transportada por curtas distâncias com o dispositivo de transporte ou transportada por guindaste ou empilhadeira usando correias de capacidade de carga e comprimento adequados.

36 MONTAGEM

36.1 Verificação das peças fornecidas

Verifique a máquina imediatamente após a entrega: danos de transporte e/ou peças em falta.

36.2 Local de trabalho

Escolha um local adequado para a máquina. Preste atenção aos requisitos de segurança e às dimensões da máquina. O local selecionado deve garantir uma conexão adequada à rede elétrica, bem como a possibilidade de conexão a um sistema de coleta de pó. Certifique-se de que a máquina seja colocada em uma superfície sólida e nivelada e que o solo possa suportar a carga da máquina. A máquina deve ser nivelada simultaneamente em todos os pontos de apoio. Também é necessário proteger uma distância de pelo menos 0,8 m ao redor da máquina. À frente e atrás da máquina, deve-se prever a distância necessária para a alimentação de peças compridas.




36.3 Montagem da máquina

A máquina foi desmontada para transporte e deve ser montada antes do uso. Siga as instruções abaixo:

AVISO




Manusear a máquina com a fonte de alimentação intacta pode resultar em ferimentos graves ou morte. Portanto, não conecte a máquina à fonte de alimentação antes de concluir a montagem.

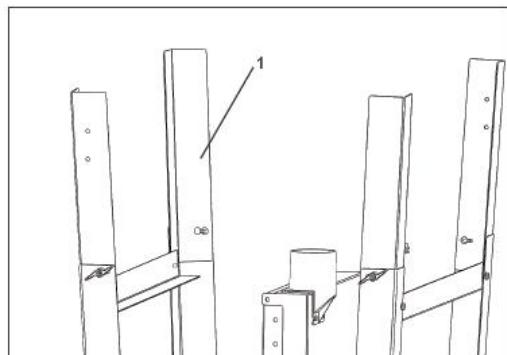

Estrutura de montagem

- Levante a perna de apoio inferior (1).
- Monte o suporte cruzado curto (2), alinhe o orifício de montagem (3) e aperte os parafusos de cabeça redonda (4) com os botões de travamento (5).
- Em seguida, configure a máquina.

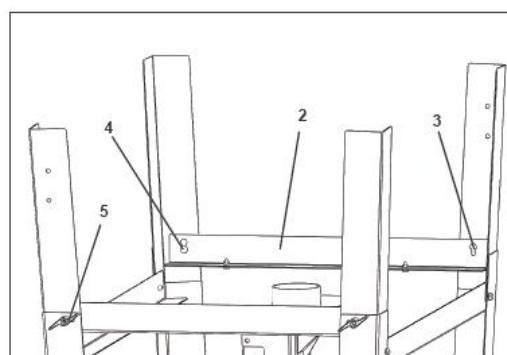

Montagem da lâmina de serra:

Solte dois parafusos M8 (S) na tampa da lâmina de serra (1).

- Gire para fora da tampa da lâmina de serra.
- Afrouxe a porca de fixação (M20, rosca esquerda).

CUIDADO







Ao manusear lâminas de serras circulares ao trocar de ferramentas, use luvas de segurança para evitar o risco de ferimentos.

- Instale a lâmina de serra.

NOTE: Use apenas lâminas de serra bem afiadas, sem fissuras e não deformadas.

- Aperte a porca de fixação com uma chave de retenção (LINHA ESQUERDA !!)
- Levante a tampa da lâmina de serra e aperte os dois parafusos M8 novamente.

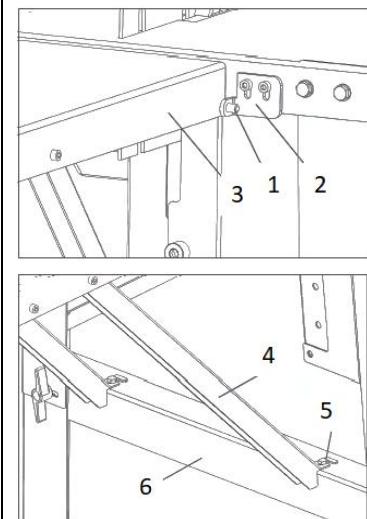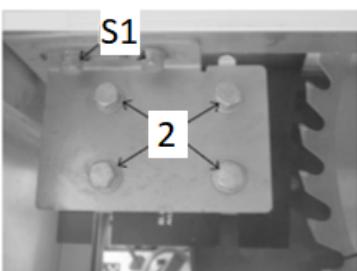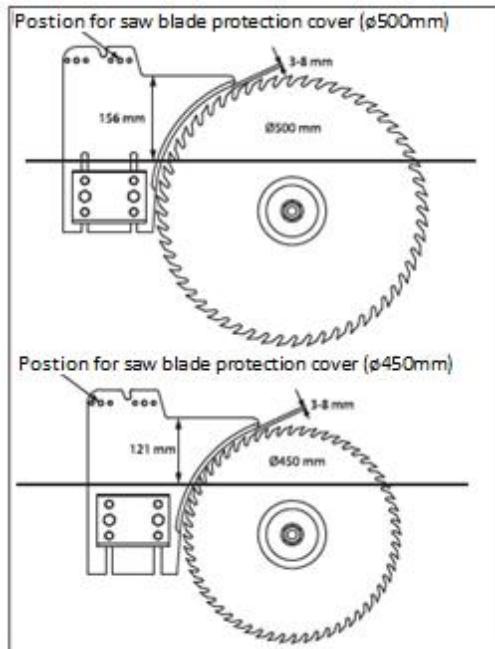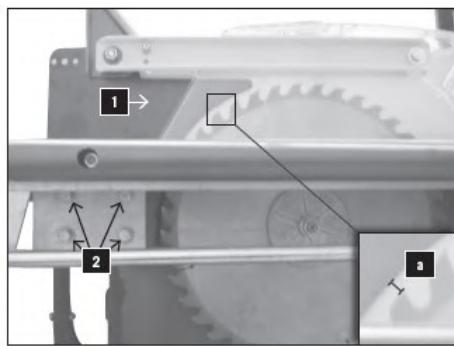

Faca separadora de montagem com tampa de proteção da lâmina de serra.

- Coloque a tampa de proteção da lâmina de serra já montada com a lâmina separadora de cima entre a placa guia e a placa de fixação.
- Defina a distância entre a faca separadora e a lâmina de serra em 3 - 8 mm (a) e aperte a placa de fixação com quatro parafusos de cabeça hexagonal e arruelas (2).

NOTE:

- A tampa está montada pronta para operação e não deve ser removida para operação.
- Certifique-se de que a tampa esteja sempre apoiada no topo da mesa com seu próprio peso, mas que os dois parafusos sejam apertados sem folgas.

-Ajuste da faca separadora (alinhamento):

A lâmina separadora deve estar alinhada com a lâmina da serra, caso contrário, deve ser corrigida. Afrouxe os 2 parafusos de cabeça hexagonal (S1) em ambos os lados. Alinhe a faca separadora.

Aperte ligeiramente os parafusos de cabeça hexagonal (S1).

Alinhe a lâmina separadora com a lâmina da serra e reaperte os quatro parafusos de cabeça hexagonal (S1).

Verifique a configuração da folga para a lâmina da serra. A distância entre a lâmina de serra e a faca separadora não deve exceder 8 mm e deve ser de pelo menos 3 mm. Esta configuração deve ser verificada e reajustada, se necessário.

Para fazer isso, afrouxe os 4 parafusos de cabeça hexagonal (2) e ajuste a altura da lâmina separadora.


Extensão da mesa de montagem

Monte a extensão da mesa (1) à direita e à esquerda da mesa principal (2) com dois parafusos (3), arruelas e porcas cada. Aperte as porcas levemente com a mão.

Dobre o suporte de suporte (4) para extensão da mesa e mesa de engate.

Ajuste a altura da extensão da mesa:

Coloque a régua sobre a mesa da serra e a extensão da mesa e alinhe a extensão da mesa em altura, aperte com os parafusos na mesa da serra (3) e no suporte (5).

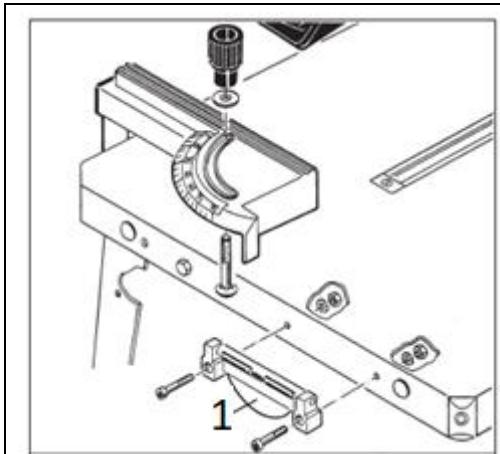

Vedaçāo de montagem

Fixe o dispositivo de fixação (1) para a guia (batente) ao tampo da mesa com dois parafusos de cabeça cilíndrica M6, duas arruelas e duas porcas.

Fixe a placa de fixação (2) à fixação do batente (3) usando dois parafusos M6, duas arruelas e duas porcas.

NOTA não aperte ainda.

Inserir parada



Superfície de alto contato na posição (A)

Superfície de baixo contato na posição (B)
e então prenda-o.

Insira a cerca de corte no dispositivo de fixação

Instruções de Operação:

Travamento / braçadeira = aba de elevação
solte = pressione a aba

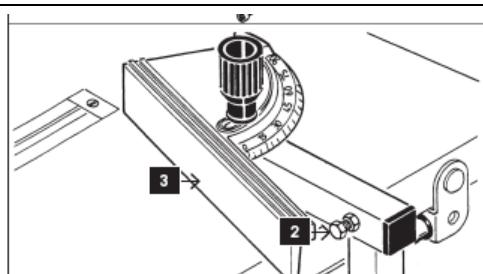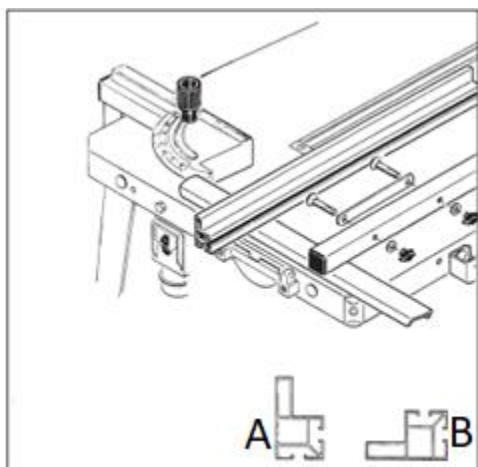


Medidor de esquadria de montagem:

Insira um parafuso de cabeça redonda M8 x 70 por baixo no medidor de esquadria, fixe com arruela de 8 mm e alça.

Faça o ajuste:

Ajuste o ângulo de 90 ° entre o batente (3) e a lâmina da serra usando o parafuso de cabeça hexagonal (2). (Use um medidor de ângulo reto ... não incluído no escopo de entrega e, em seguida, faça um corte de teste para verificação).

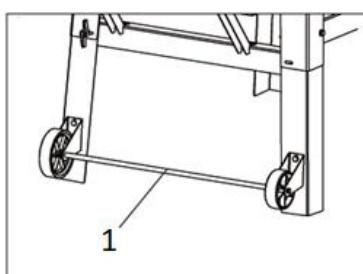

Rodas de transporte de montagem

Monte o grupo da roda (1) na perna de suporte inferior usando parafusos e porcas.



Rodas de transporte de montagem

Monte o grupo da roda (1) na perna de suporte inferior usando parafusos e porcas.



37 LIGAÇÃO ELÉTRICA

AVISO




Tensão elétrica perigosa! A máquina só pode ser conectada à rede elétrica e as verificações associadas realizadas por um eletricista qualificado ou sob a instrução e supervisão de um eletricista qualificado!

ATENÇÃO



Imediatamente após fazer a conexão elétrica, verifique a direção de funcionamento dos rolos da serra de fita. Observe a seta de direção na máquina. A direção de execução está correta se a fita da serra correr de cima para baixo. Se não for este o caso, troque duas fases, por exemplo: L1 e L2, na ficha de rede ou no comutador de fase.

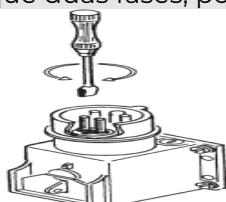

A conexão elétrica é feita através de uma combinação de plugue com interruptor. Este dispositivo deve ser operado por meio de um disjuntor de corrente residual.

37.1 Estabelecer ligação a 400 V

Para conectar a máquina à rede elétrica, proceda da seguinte forma:

- Use um dispositivo adequado para verificar a funcionalidade da conexão zero e aterramento.
- Verifique se a tensão de alimentação e a frequência da corrente correspondem às especificações na placa de identificação da máquina. Um desvio de $\pm 5\%$ do valor da tensão de alimentação é permitido. Por exemplo, uma máquina com uma tensão de trabalho de 380 V pode trabalhar na faixa de tensão de 370 a 400 V. A máquina pode ser operada com uma tensão de trabalho de 380 V na faixa de tensão de 370 a 400 V. A máquina também pode ser operada com uma tensão de trabalho de 380 V na faixa de tensão de 370 a 400 V. Deve haver um fusível de curto-círcuito na fonte de alimentação da máquina!
- Para a seção transversal necessária do cabo de alimentação, consulte a tabela de capacidade de transporte de corrente.
- Recomenda-se usar um cabo do tipo H07RN (WDE0282), que deve ser protegido contra danos mecânicos.
- Conecte o cabo de alimentação aos terminais apropriados na caixa de entrada (L1, L2, L3, N, PE) - veja a figura abaixo. Se houver um plugue CEE, a conexão à rede elétrica será feita por meio de um acoplamento CEE fornecido de forma apropriada (L1, L2, L3, N, PE).

37.2 Conexão a um sistema de aspiração

ATENÇÃO



A máquina deve ser conectada ao sistema de coleta de pó. O sistema deve arrancar ao mesmo tempo que o motor da serra de fita arranca. Para materiais com umidade <12%, a velocidade do ar na porta do coletor de pó e nas mangueiras deve ser de pelo menos 20 m / s (para cavacos úmidos com umidade > 12%, pelo menos 28 m / s). As mangueiras de sucção utilizadas devem ser ignífugas (DIN4102 B1), permanentemente antiestáticas (ou aterradas em ambos os lados) e estar em conformidade com os regulamentos de segurança relevantes. Os requisitos para o sistema de coleta de pó referem-se aos dados técnicos.

38 OPERAÇÃO

38.1 Verificação inicial antes do arranque

- Verifique se o max. a velocidade da máquina é inferior ao máximo. velocidade permitida da lâmina de serra usada e direção correta.
- Use apenas lâminas de serra com um diâmetro entre 450 e 500 mm.
- A faca separadora está ajustada corretamente.
- A lâmina da serra não está danificada.
- Todos os protetores estão instalados e em condições adequadas.



- Se necessário, verifique se a conexão a um sistema de coleta de pó está disponível.

AVISO



Os guardas não devem ser manipulados; em particular, o mecanismo de fechamento automático das proteções da lâmina de serra não deve ser bloqueado (por exemplo, usando chaves).

38.2 Operação

38.2.1 Ligar a máquina / Desligar a máquina



Iniciar a lâmina da serra pressionando o botão (1).

Stop normal:



Pressionar o botão de desligar (2). Lâminas param.

38.3 Notas no uso da serra de mesa

38.3.1 Cortes longitudinais

Ao realizar esta operação, o seguinte equipamento deve ser usado para um trabalho seguro:

- Rip-fence
- o protetor da lâmina de serra
- a faca separadora
- a inserção na mesa
- empurre a vara ao cortar peças pequenas (distância entre a lâmina da serra e a guia <120 mm) e a guia de corte com pequena

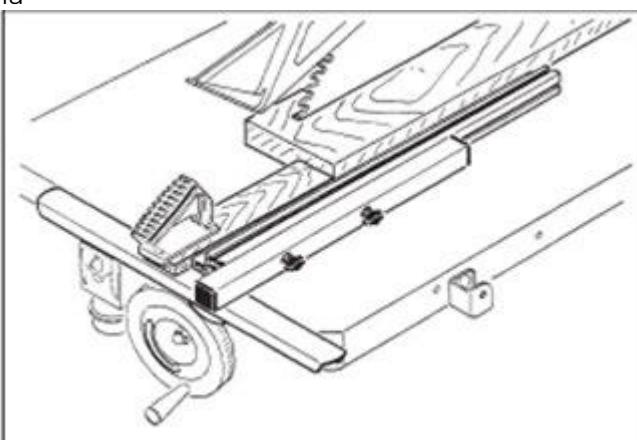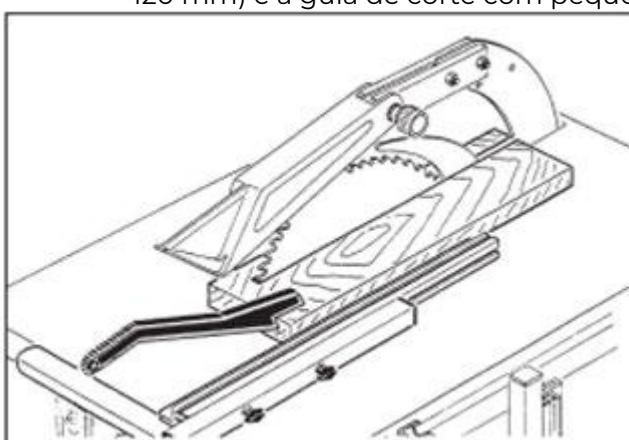

ATENÇÃO



Ao cortar madeira redonda, é necessário um gabarito ou um dispositivo de fixação para proteger a peça de trabalho contra torção e é necessário o uso de uma lâmina de serra adequada.

38.3.2 Cortes de esquadria (cortes transversais) e corte em cunha

Ao realizar esta operação, o seguinte equipamento deve ser usado para um trabalho seguro:

- Medidor de esquadria (pronto para uso levantando-se na mesa da serra)
- o protetor da lâmina de serra
- a faca separadora
- a inserção na mesa

Cortes transversais:


Cortes em esquadria na faixa de 0-90 ° podem ser executados pressionando a peça a ser cortada firmemente contra a superfície de parada do medidor de esquadria.

Cortes em cunha:

Para isso, coloque a parte rotativa em 0 ° e fixe-a com a alça de ajuste. Coloque a peça de trabalho no recesso e serre com pressão uniforme.



Mitre cuts (cross-cuts)

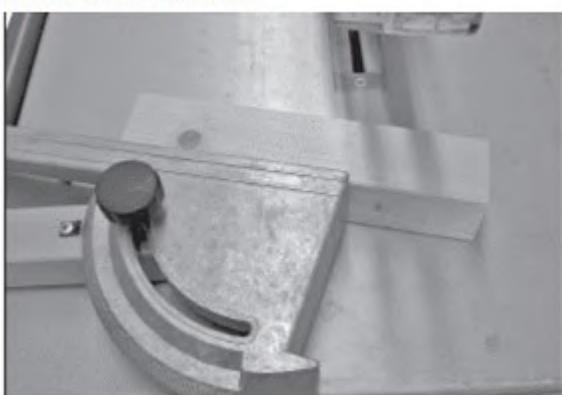

Wedge-cutting



CUIDADO



Alimente apenas com a mão no medidor de esquadria (mãos longe da madeira).

AVISO



Remova as peças de trabalho (cunhas) somente após a máquina ter parado. Para isso, desligue a máquina e espere que a lâmina da serra pare.

39 LIMPEZA, MANUTENÇÃO, ARMAZENAMENTO, DESCARTE

AVISO



Manusear a máquina com a fonte de alimentação ligada pode causar ferimentos graves ou até a morte. Sempre desconecte a máquina da fonte de alimentação antes de qualquer serviço ou manutenção e proteja-a contra reconexão não intencional ou não autorizada!

39.1 Limpeza

ATENÇÃO



Agentes de limpeza errados podem atacar o verniz da máquina. Não use solventes, diluentes nitro ou outros agentes de limpeza que possam danificar a pintura da máquina. Observe as informações e instruções do fabricante do agente de limpeza!

A limpeza regular também é um pré-requisito para a operação segura da máquina e sua longa vida útil. Portanto, limpe o dispositivo após cada uso e remova a poeira e sujeira. Use equipamentos de proteção individual (luvas e proteção para os olhos ao usar ar comprimido). Certifique-se de que a proteção da lâmina de serra está livre de resíduos de madeira e serragem. A limpeza é melhor feita com ar comprimido ou uma escova de mão. Certifique-se também de manter a superfície da mesa livre de resina.

39.2 Manutenção

A máquina requer pouca manutenção e apenas algumas peças precisam de manutenção. No entanto, as avarias ou defeitos que podem prejudicar a segurança do usuário devem ser corrigidos imediatamente!

- Antes de cada operação, verifique se os dispositivos de segurança estão em perfeitas condições.
- Verifique se as conexões estão bem apertadas pelo menos uma vez por semana.
- Verifique regularmente se as etiquetas de advertência e segurança da máquina estão em perfeitas condições e legíveis.

39.2.1 Mapa de manutenção

O tipo e o grau de desgaste da máquina dependem das condições de operação. Os seguintes intervalos se aplicam quando a máquina é usada dentro dos limites especificados:



interval	components	activity
Antes de usar	máquina	Limpeza da máquina
Antes de usar	máquina	Remoção de todas as peças / ferramentas soltas
1 x mês	Partes móveis	Lubrificação / lubrificação de guias / cremalheiras / rodas
1x mês	intervalo	Teste de função para determinar se os fusos pararam dentro do tempo especificado (<10 s)

39.2.2 Troca dda serra de corte

CUIDADO




Antes de qualquer troca manual de ferramentas, pare os fusos, espere a parada de todas as ferramentas e evite um reinício não intencional = desligue a fonte de alimentação.

CUIDADO



Durante a troca da ferramenta, use luvas de proteção contra cortes para evitar o risco de ferimentos.

Montagem / desmontagem da lâmina de serra

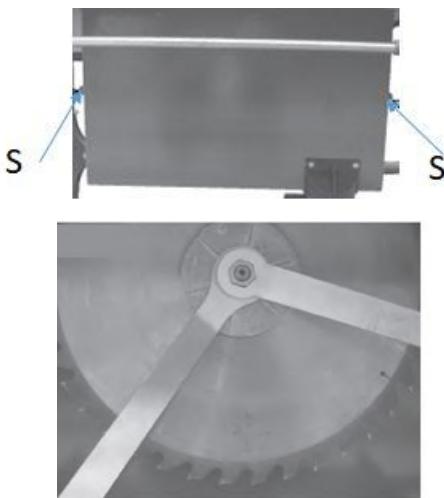

Afrouxe os dois parafusos M8 (S) na tampa da lâmina de serra (1).

- Gire para fora da tampa da lâmina de serra.
- Afrouxe a porca de fixação (M20, rosca esquerda)
- Remova a lâmina da serra e instale uma nova.

NOTE: Use apenas lâminas de serra bem afiadas, sem fissuras e não deformadas.

Aperte a porca de fixação, segurando a chave inglesa.

ATENÇÃO: Verifique ajuste da faca separadora

39.3 Armazenamento

ATENÇÃO



O armazenamento inadequado pode danificar e destruir peças importantes da máquina. Armazene as peças embaladas ou desembaladas apenas nas condições ambientais pretendidas!

39.4 Descarte



Observe os regulamentos nacionais de eliminação de resíduos. Nunca descarte a máquina, seus componentes ou equipamento junto com o lixo residual. Se necessário, entre em contato com as autoridades locais para obter informações sobre as opções de descarte disponíveis.

Se você comprar uma máquina nova ou um dispositivo equivalente em seu revendedor especializado, ele é obrigado em alguns países a descartar sua máquina antiga de maneira adequada.



40 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

AVISO



Manusear a máquina com a fonte de alimentação ligada pode causar ferimentos graves ou até a morte. Sempre desconecte a máquina da fonte de alimentação antes de qualquer serviço ou manutenção e proteja-a contra reconexão não intencional ou não autorizada!

Muitas fontes possíveis de erro podem ser excluídas antecipadamente se a máquina estiver corretamente conectada à rede elétrica. Se você não conseguir realizar os reparos necessários de forma adequada e / ou não tiver o treinamento necessário, consulte sempre um especialista para corrigir o problema!

Trouble	Possible cause	Solution
Máquina não arranca	<ul style="list-style-type: none">• Interruptor de parada de emergência para desligar• interruptor ou uma fase está quebrada• A proteção contra sobrecarga é acionada.• O fusível de segurança está queimado• Placa de cobertura aberta para lâminas de serra	<ul style="list-style-type: none">• Gire o interruptor de desligamento de emergência para a direita para desbloquear para• Repare o circuito defeituoso ou a fase defeituosa• Espere até que o motor esfrie• Substitua o fusível• Placa de cobertura fechada
Marcas de queimadura na peça de trabalho	<ul style="list-style-type: none">• A lâmina é cega• Lâmina de serra errada• A barreira de corte não está paralela à lâmina da serra	<ul style="list-style-type: none">• Substitua a lâmina• Substitua a lâmina• Ajustar vedação
Baixa potência/sobrecarga do motor	<ul style="list-style-type: none">• Lâmina de serra cega• Apenas 2 fases instaladas	<ul style="list-style-type: none">• Substitua a lâmina• Verifique a fonte de alimentação
A lâmina da serra se solta depois que o motor é desligado	<ul style="list-style-type: none">• Porca de fixação muito apertada• •	<ul style="list-style-type: none">• Tighten fixing nut• •
Peça fixada enquanto avança	<ul style="list-style-type: none">• lâmina cega• A espessura da faca separadora não corresponde à lâmina usada	<ul style="list-style-type: none">• Substitua por uma lâmina afiada• A espessura da cunha de divisão deve ser maior ou igual à espessura da lâmina.
Direção errada da lâmina de serra	<ul style="list-style-type: none">• Soquete mal aproveitado	<ul style="list-style-type: none">• Mudar a polaridade do soquete (mudança de fase)



41 PŘEDMLUVA (CZ)

Vážený zákazníku!

Tento návodu k použití obsahuje informace a důležité pokyny ke zprovoznění stolní kotoučové pily TKS500S_400V, dále v tomto dokumentu označovaného jako „stroj“, a k manipulaci s ním.



Návod k použití je součástí stroje a nesmí být odstraněn. Uchovávejte jej pro pozdější použití na vhodném místě, které je snadno přístupné uživatelům (provozovatelům), a v případě předání třetí osobě jej přiložte ke stroji!!

Prosím řídte se zejména pokyny v kapitole Bezpečnost!

Držte si pokyny, týkající se bezpečnosti a rizik. Jejich nerespektování může vést k vážným zraněním.

Vzhledem ke stálým inovacím našich produktů se mohou obrázky a obsah mírně lišit. Pokud zjistíte nějaké chyby, informujte nás o nich.

Technické změny vyhrazeny!

Po obdržení zboží ihned zkontrolujte, zda není poškozeno a je úplné. Chybějící části nebo poškození vyznačte dopravci na přepravním dokladu!

Poškození způsobené přepravou nám musí být nahlášeno zvlášť do 24 hodin.

Společnost HOLZMANN MASCHINEN GmbH nemůže převzít žádnou záruku za nezaznamenané poškození při přepravě.

Urheberrecht

© 2023

Tato dokumentace je chráněna autorskými právy. Všechna práva vyhrazena! Soudně stíhány bude zejména přetisk, překládání a vyjímání fotografií a obrázků.

Za sjednaný příslušný soud se považuje zemský soud v Linci nebo soud příslušný pro 4170 Haslach.

Adresa zákaznického servisu

HOLZMANN MASCHINEN GmbH

4170 Haslach, Marktplatz 4
AUSTRIA

Tel +43 7289 71562 - 0
info@holzmann-maschinen.at



42 BEZPEČNOST

Tato část obsahuje informace a důležité pokyny k bezpečnému uvedení do provozu a manipulaci se strojem.



Pro vaši bezpečnost si před uvedením do provozu pozorně přečtěte tento návod k obsluze. To vám umožní bezpečně manipulovat se strojem, čímž zabráníte nedozuměním a zranění osob a škodám na majetku. Dodržujte také symboly a piktogramy použité na stroji, jakož i bezpečnostní a výstražná upozornění!

42.1 Účel použití

Stroj je určen výhradně pro následující činnosti:

Podélné a příčné řezání dřeva a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi jako dřevo a to venku nebo v přiměřeně větraných místnostech a / nebo s použitím účinného sacího zařízení a v souladu a danými technickými omezeními stroje.

OZNÁMENÍ



Za škody a zranění způsobená jiným než ke svému účelu určenému použití stroje nenese společnost HOLZMANN-MASCHINEN jakoukoliv odpovědnost nebo záruku.

42.1.1 Technická omezení

Stroj je určen pro použití za následujících podmínek prostředí:

Rel. vlhkost	max. 65 %
Teplota (provoz)	+5° C bis +40° C
Teplota (skladování, transport)	-20° C bis +55° C

42.1.2 Zakázané použití / Nebezpečné použití

- Obsluha stroje bez odpovídající fyzické a duševní zdatnosti.
- Obsluha stroje bez znalosti návodu k obsluze.
- Změny na konstrukci stroje.
- Provoz stroje v potenciálně výbušném prostředí (stroj může během provozu generovat jiskry).
- Provoz stroje v uzavřených místnostech bez odsávání třísek a prachu (běžný vysavač pro domácnost není vhodný jako odsávací zařízení).
- Provoz stroje mimo technické limity uvedené v tomto návodu k obsluze.
- Odstraňování bezpečnostních značek a symbolů ze stroje.
- Měnit, obcházet nebo uvádět z činnosti bezpečnostní prvky stroje.
- Zpracování materiálů o rozdílích mimo limity uvedené v tomto návodu.
- Použití nástrojů, které nesplňují bezpečnostní požadavky normy pro obráběcí stroje pro zpracování dřeva (EN 847-1).

Nesprávné použití nebo nedodržení pokynů a instrukcí uvedených v tomto návodu má za následek zánik záruky a veškerých nároků na nahradu škody vůči společnosti Holzmann Maschinen.

42.2 Požadavky na obsluhu

Předpokladem pro provoz stroje je fyzická a psychická způsobilost, jakož i znalost a pochopení návodu k obsluze.

Zákony a nařízení platné v místě používání stroje mohou stanovovat minimální věk obsluhy a omezit tak používání tohoto stroje!

Před prací se strojem si nasadte osobní ochranné pomůcky.

Práce na elektrických součástech nebo zařízeních smí provádět pouze kvalifikovaný odborník nebo mohou být tyto vykonávány pod vedením a dohledem kvalifikovaného elektrikáře.

42.3 Bezpečnostní výbava

Stroj je vybaven následujícími bezpečnostními zařízeními:



A photograph showing a circular saw blade with a safety guard attached to its side.	<ul style="list-style-type: none">Odpojitelny bezpečnostní prvek (nastavitelný): Kryt pilového kotouče
	<ul style="list-style-type: none">Odpojitelny bezpečnostní prvek (pevný) Přístup k motoru / řemenovému pohonu
Rozvírací klín	<ul style="list-style-type: none">Tento prvek má zabránit zpětnému rázu obrobku. Nastavení je ve vodorovném a svislém směru vůči pilovému ko-touči
Posuvná tyč / Posunovač dřeva	<ul style="list-style-type: none">Posuvná tyč: při operacích řezání, při kterých je řezáno méně než 120 mm, tj. vzdálenost menší než 120 mm napravo od pilového kotouče k podélnému pravítku. V takových případech se totiž obrobek nepodává ručně, ale pomocí posuvné tyče.

42.4 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Aby se předešlo poruchám, poškození a zdravotním problémům, je třeba při práci se strojem kromě obecných pravidel pro bezpečnou práci zohlednit následující pokyny:

- Před uvedením do provozu zkонтrolujte stroj na úplnost a funkci. Stroj používejte pouze tehdy, pokud jsou odpojitelné ochranné prvky a další fixní ochranná zařízení potřebná pro obrábění na místě, jsou v dobrém stavu a řádně udržovány.
- Jako místo instalace vyberte rovný, neklouzavý podklad bez rizika vibrací.
- Zajistěte dostatek prostoru kolem stroje!
- Zajistěte dostatečné světelné podmínky na pracovišti, abyste tím zabránili stroboskopickým účinkům!
- Dbejte na čisté pracovní prostředí!
- Používejte pouze bezvadný nástroj, který nemá praskliny a nevykazuje jiné vady (např. deformace).
- Před zapnutím stroje z něj odstraňte klíče a další seřizovací náradí.
- Udržujte oblast kolem stroje bez překážek (např. prach, třísky, řezané součásti obrobku atd.).
- Před každým použitím zkonzolujte pevnost spojů stroje.
- Nikdy nenechávejte běžící stroj bez dozoru. V případě potřeby stroj před opuštěním pracoviště zastavte.
- Stroj smí obsluhovat, udržovat nebo opravovat pouze osoby, které jsou s ním obeznámeny a jsou poučeny o nebezpečích vznikajících při této práci.
- Zajistěte, aby se neoprávněné osoby zdržovaly v bezpečné vzdálenosti od stroje, a zejména aby děti byly mimo dosah stroje.
- Noste vhodné ochranné prostředky (ochranu očí, protiprachovou masku, ochranu sluchu, při manipulaci s nástroji rukavice) a těsně přiléhající ochranný oděv - nikdy nenoste volný oděv, kravaty, šperky atd. - nebezpečí vtažení!
- Dlouhé vlasy skryjte pod sítku na vlasy.
- Neodstraňujte žádné odřezky nebo jiné části obrobku z oblasti řezání, když je stroj v chodu!
- Pracujte vždy s rozmyslem a potřebnou opatrností a nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Stroj nikdy nepřetěžujte!
- Nepracujte na stroji, pokud jste unavení, neschopní se soustředit nebo jste pod vlivem léků, alkoholu nebo drog!
- Nepoužívejte stroj v místech, kde výparы barev, rozpouštědel nebo hořlavých kapalin představují potenciální nebezpečí – požár nebo explozi!).
- Nekuřte v bezprostřední blízkosti stroje (nebezpečí požáru)!
- Dbejte na to, aby byl stroj uzemněný.
- Používejte pouze vhodné prodlužovací kabely.



- Před přestavbami, seřizováním, měřením, čištěním, údržbou nebo opravami stroj vždy vypněte a při provádění servisních a údržbářských prací jej vždy odpojte od napájení. Před zahájením prací na stroji počkejte, až se všechny nástroje popř. části stroje zcela zastaví, a zajistěte stroj proti neúmyslnému spuštění.

42.5 Elektrická bezpečnost

- Ujistěte se, že je stroj uzemněn.
- Používejte pouze vhodné prodlužovací kabely.
- Poškozený nebo zamotaný kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení, vlečení nebo odpojování elektrického náradí. Chraňte kabel před horkem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi.
- Předpisům vyhovující zástrčky a odpovídající elektrické zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vniknutí vody do elektrického náradí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Nevystavujte elektrické náradí dešti ani vlhkosti.
- Používání elektrického náradí ve vlhkém prostředí je přípustné pouze tehdy, je-li zdroj napájení chráněn proudovým chráničem.
- Elektrické náradí nepoužívejte, pokud jej nelze zapnout a vypnout hlavním vypínačem.

42.6 Speciální bezpečnostní pokyny pro tento stroj

- Při práci na rotujících částech není dovoleno nosit rukavice!
- Při provozu stroje se vytváří dřevěný prach. Proto připojte stroj během instalace k vhodnému odsávacímu systému na prach a třísky, pokud pracujete v místnostech, které nejsou dobře větrány, a vždy zapněte odsávání prachu, než začnete zpracovávat obrobek!
- Nikdy neodstraňujte odřezky nebo jiné části obrobku z oblasti řezu, když je stroj v chodu.
- Při použití frézovacích nástrojů o průměru ≥ 16 mm a pilových kotoučů musí tyto odpovídat normám EN 847-1: 2013 a EN 847-2: 2013; Držáky nástrojů musí vyhovovat normě EN 847-3: 2013;
- Nadměrný hluk může způsobit poškození sluchu a dočasnou nebo trvalou ztrátu sluchu. Noste ochranu sluchu certifikovanou podle předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti, abyste omezili vystavení hluku.
- Popraskané a zdeformované pilové kotouče okamžitě vyměňte, nelze je opravit.
- Při operacích řezání, při kterých je řezáno méně než 120 mm, tj. vzdálenost menší než 120 mm napravo od pilového kotouče k podélnému pravítka, používejte posuvnou tyč. V takových případech se totiž obrobek nepodává ručně, ale pomocí posuvné tyče!

42.7 Výstrahy

Navzdory správnému použití zůstávají určitá zbytková rizika.

- Při nesprávném vedení obrobku hrozí nebezpečí poranění prstů a rukou od rotujícího pilového kotouče.
- Zranění od odhozeného obrobku při nesprávném držení nebo vedení, například při práci bez pravítka.
- Ohrožení zdraví dřevěným prachem nebo třískami. Je bezpodmínečně nutné používat osobní ochranné prostředky, jako je ochrana očí a protiprachová maska. Použijte odsávací zařízení!
- Zranění od vadného pilového kotouče. Pravidelně kontrolujte, zda je pilový kotouč neporušený.
- Při použití nesprávného elektrického připojení hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Zbytková rizika lze minimalizovat při dodržení „bezpečnostních pokynů“ a „účelu použití“, jakož i celého návodu k obsluze.

Vzhledem k povaze a konstrukci stroje mohou nastat nebezpečné situace, které jsou v tomto návodu k obsluze označené následovně:

NEBEZPEČÍ



Bezpečnostní pokyn tohoto druhu upozorňuje na bezprostředně nebezpečnou situaci, která způsobí smrt nebo těžká zranění, pokud jí nebude zabráněno.



VAROVÁNÍ



Bezpečnostní pokyn tohoto druhu upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit těžké zranění nebo dokonce smrt, pokud jí nebude zabráněno.

UPOZORNĚNÍ



Bezpečnostní pokyn tohoto druhu upozorňuje na možnost nebezpečné situace, která může být příčinou drobných či lehkých zranění, pokud jí nebude zabráněno.

OZNÁMENÍ



Bezpečnostní pokyn tohoto druhu upozorňuje na možnost nebezpečné situace, která může být příčinou škod na majetku, pokud jí nebude zabráněno.

Bez ohledu na všechny bezpečnostní předpisy zůstává Váš zdravý rozum a Vaše odpovídající technická zdatnost / vzdělání nejdůležitějším bezpečnostním faktorem při bezchybném provozu stroje. Bezpečná práce závisí především na Vás!

43 TRANSPORT

VAROVÁNÍ



Poškozené zvedáky nebo zvedací zařízení a vázací prostředky o nedostatečné nosnosti mohou způsobit vážná zranění nebo dokonce smrt. Vždy kontrolujte zvedací zařízení a vázací prostředky na dostatečnou nosnost a bezvadný stav a břemeno pečlivě upevněte. Nikdy nezůstávejte pod zavěšeným břemenem.

Pro správnou přepravu dodržujte rovněž pokyny a informace na přepravním balení týkající se těžistě, místa pro vázací prostředky, hmotnosti, používaných dopravních prostředků a předepsané přepravní polohy atd.

Stroj by měl být přepravován na místo instalace pomocí vysokozdvížného vozíku nebo paletového vozíku.

Po sestavení může být stroj přepravován na krátké vzdálenosti pomocí vlastního transportního zařízení nebo přepravován pomocí pásových nosičů s odpovídající nosností a délkou pomocí jeřábu nebo vysokozdvížného vozíku.

44 MONTÁŽ

44.1 Kontrola obsahu dodávky

Po obdržení dodávky zkонтrolujte, zda jsou všechny díly v pořádku. Poškození nebo chybějící díly ihned nahlásť svému prodejci nebo přepravní společnosti. Viditelné poškození při přepravě musí být dále v souladu s ustanoveními o záruce neprodleně zaznamenáno na dodacím listu, jinak bude zboží považováno za řádně převzaté.

44.2 Pracoviště

Pro stroj zvolte vhodné místo. Dbejte přitom na bezpečnostní požadavky jakož i rozměry stroje. Zvolené místo musí zaručovat vhodné připojení k elektrické síti i možnost připojení k odsávacímu systému. Ujistěte se, že je stroj ustaven na pevném a rovném povrchu a že podlaha unese zatížení stroje. Stroj musí být vyrovnaný ve všech podpěrných bodech současně. Musíte také zajistit vzdálost nejméně 0,8 m kolem stroje. Před a za strojem musí být zajištěn potřebný prostor pro podávání dlouhých obrobků.


44.3 Sestavení stroje

Stroj byl pro přepravu demontován a musí být před uvedením do provozu sestaven. Postupujte podle pokynů níže:


VAROVÁNÍ



Manipulace se strojem při přímém napájení může mít za následek vážné zranění nebo smrt. Proto před dokončením montáže nepřipojujte stroj k napájení.

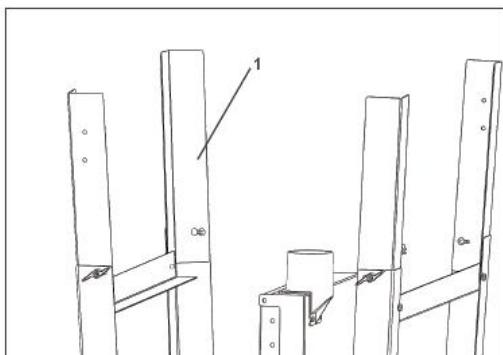Montáž podstavce/noh:

- Zvedněte spodní podpěrnou nohu (1).
- Namontujte krátkou příčnou podpěru (2), vyrovnajte montážní otvor (3) a dotáhněte šrouby s půlkruhovou hlavou (4) pomocí zajišťovacích tlačítek (5).
- Poté stroj postavte.

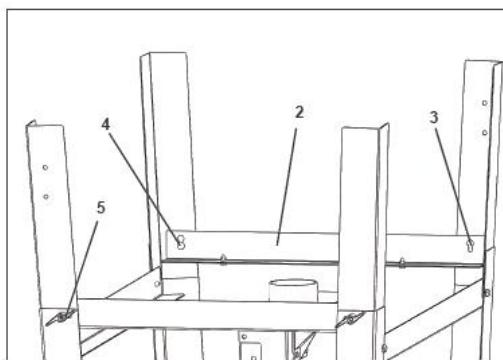Montáž pilového kotouče:

Vyšroubujte oba šrouby M8 (S) na krytu pilového kotouče (1).

- Odklopte kryt pilového kotouče.
- Povolte upínací matici (M20, levý závit).




Při manipulaci s pilovými kotouči při výměně nástrojů používejte ochranné rukavice proti proříznutí, abyste předešli riziku zranění.

- Namontujte pilový kotouč.

OZNÁMENÍ: Používejte pouze dobře naostřené pilové kotouče bez trhlin a deformací.




- Upínací matici utáhněte, přidržovacím klíčem přidržte (pozor, levý závit).
- Spodní kryt pilového kotouče vrátte do původní polohy a zašroubujte a znova utáhněte oba šrouby M8.

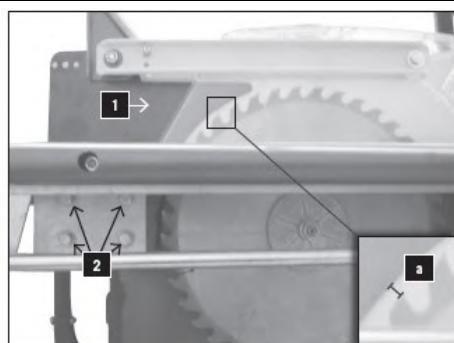Montáž ochranného krytu s rozvíracím klínem.

- Nainstalujte ochranný kryt pilového kotouče s rozvíracím klínem shora mezi vodící desku a upínací desku.
- Nastavte vzdálenost mezi rozvíracím klínem a pilovým kotoučem na 3 - 8 mm (a) a utáhněte upínací desku čtyřmi šestíhrannými šrouby a podložkami (2).

OZNÁMENÍ:

- Kryt je namontován a připraven k použití a pro provoz nesmí být odstraněn.

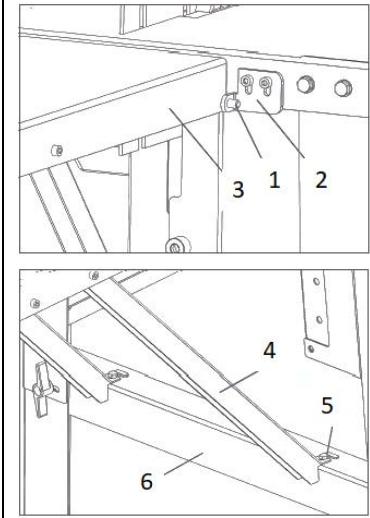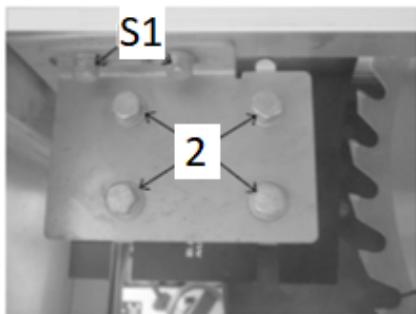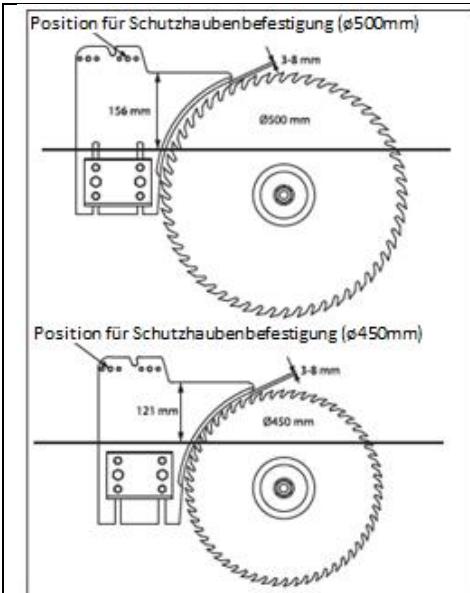

- Ujistěte se, že kryt vždy spočívá na desce stolu vlastní hmotností, ale že oba šrouby jsou utaženy bez vůle.

Nastavení rozvíracího klínu (vyrovnání):

Rozvírací klín musí být v jedné rovině s pilovým kotoučem, jinak musí být zkorigován. K tomu povolte 2 šestíhranné šrouby (S1) na obou stranách.

Rozvírací klín vyrovnejte.

Šrouby se šestíhrannou hlavou (S1) lehce utáhněte.

Zarovnejte rozvírací klín s pilovým kotoučem a znova pevně utáhněte čtyři šestíhranné šrouby (S1), zkонтrolujte nastavení mezery k pilovému kotouči.

Vzdálenost mezi pilovým kotoučem a rozvíracím klínem nesmí překročit 8 mm a musí být nejméně 3 mm. Toto nastavení je třeba zkontovalovat a případně upravit.


K tomu povolte 4 šestíhranné šrouby (2) a upravte výšku rozvíracího klínu.

Montáž prodloužení stolu

- Prodloužení stolu (1) namontujte vpravo a vlevo od desky stolu (2) pomocí dvou šroubů (3), podložek a matic. Matice lehce utáhněte rukou.
- Vyklopte podpěru (4) pro prodloužení stolu a stůl zaklapněte.

Výškové nastavení prodloužení stolu:

- Pravítka umístěte na stole pily a prodloužení stolu a prodloužení stolu výškově vyrovnejte, utáhněte šrouby na stole pily (3) a na podpěře (5).


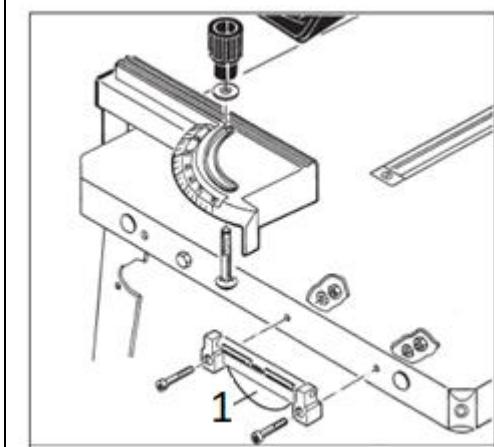


Montáž podélného pravítka

- Upevněte upínací zařízení (1) pro podélný doraz na desku stolu pomocí dvou válcových šroubů M6, dvou podložek a dvou matic.
- Přišroubujte upevňovací plech (2) k zajištění dorazu (3) pomocí dvou šroubů M6, dvou podložek a dvou matic.

POKYN ještě neutahujte.

- Nasuňte doraz
Vysoká kontaktní plocha v poloze (A)
Nízká kontaktní plocha v poloze (B)
a nyní upevněte
- Vložte podélné pravítko do upínacího zařízení:
Sevření = Vytáhněte klapku nahoru
Povolení = Stlačte klapku dolů

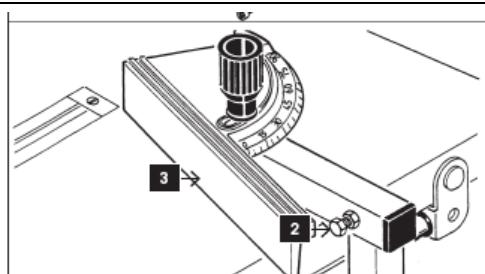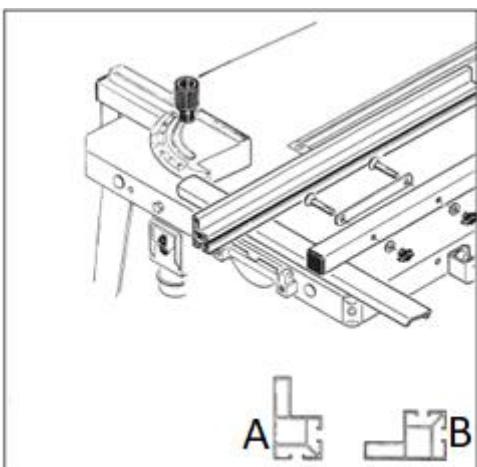


Montáž úhlového pravítka:

- Zasuňte zespodu šroub s plochou hlavou M8 x 70 do úhlového pravítka, zajistěte jej 8 mm podložkou a rukojetí.

Provedte nastavení:

Pomocí šestíhranného šroubu (2) nastavte úhel 90 ° mezi pravítkem (3) a pilovým kotoučem. (Použijte úhlovou šablonu jako pomůcku ... není součástí dodávky a poté provedte zkušební řez k ověření).

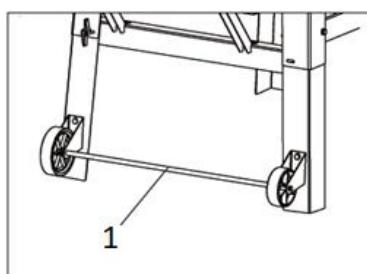

Montáž transportních kol

- Namontujte sestavu kol (1) na spodní nosnou nohu pomocí šroubů a matic.



Montáž držáku nástroje / provozní podpory:

Upevněte držák (hák) provozní podpory na stojan pomocí matice.



44.4 Elektrické připojení

VAROVÁNÍ




Nebezpečné elektrické napětí! Připojení stroje k síti a s tím související kontroly smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo ho lze realizovat pod vedením a dohledem kvalifikovaného elektrikáře!

OZNÁMENÍ



Ihned po provedení elektrického připojení zkонтrolujte správný směr chodu stroje! Věnujte pozornost směrové šípce na stroji. Směr chodu je správný, pokud směr chodu nástroje odpovídá směru šípky chodu stroje. Pokud tomu tak není, prohodte na napájecím konektoru dvě fáze, např. L1 a L2, na síťové zástrčce nebo použijte fázový měnič na zástrčce.

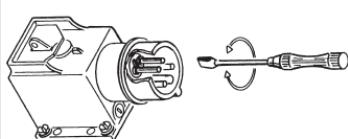

Elektrické připojení se provádí kombinací spínače a zástrčky. Toto zařízení musí být provozováno přes proudový chránič.

44.4.1 Vytvoření přípojky 400 V

Pro připojení stroje k elektrické síti postupujte následovně:

- Pomocí vhodného zařízení zkonztroujte funkčnost nulového připojení a uzemnění.
- Zkontrolujte, že prívodní napětí a frekvence odpovídají údajům na štítku stroje. Dovolená odchylka napětí je $\pm 5\%$. Např. stroj o napětí 380V lze provozovat při napětí od 370V do 400V. V napájecí síti stroje musí být k dispozici pojistka proti zkratu!
- Požadovaný průřez napájecího kabelu naleznete v tabulce proudové zatížitelnosti vodičů.
- Doporučujeme použít kabel typu H07RN (WDE0282), přičemž je třeba přijmout opatření k ochraně proti mechanickému poškození.
- Připojte napájecí kabel k odpovídajícím svorkám ve vstupní krabici (L1, L2, L3, N, PE) – viz. obrázek níže. Pokud je k dispozici CEE zásuvka, slouží k připojení stroje do elektrické sítě pomocí uzemněné spojky CEE (L1, L2, L3, N, PE).

44.5 Připojení k systému odsávání třísek a prachu

OZNÁMENÍ



Stroj musí být připojen k odsávacímu zařízení pro prach a třísky. Sací zařízení se musí nastartovat současně s motorem stroje. Rychlosť vzduchu u odsávacího konektoru a ve vedeních odpadního vzduchu musí být nejméně 20 m/s pro materiály s vlhkostí <12% (u vlhkých třísek o vlhkosti > 12% nejméně 28 m/s). Použité hadice odsávání musí být nehořlavé (DIN4102 B1) a trvale antistatické (nebo uzemněné na obou stranách) a musí splňovat příslušné bezpečnostní předpisy. Informace týkající se průtoku vzduchu, podtlaku a sací trysky naleznete v technických informacích.

45 PROVOZ

45.1 Kontrola před uvedením do provozu

- Zkontrolujte, zda jsou otáčky stroje nižší než maximální přípustná hodnota otáček použitého pilového kotouče a směr otáčení je správný.
- Používejte pouze pilové kotouče o průměru 450-500 mm.
- Rozvírací klín je správně ustavený.
- Pilový kotouč nevykazuje žádné poškození.
- Všechna ochranná zařízení jsou na svém místě a funkční.
- V případě potřeby zkonztroujte, zda je provedeno připojení k odsávacímu systému.



45.2 Obsluha


45.2.1 Spuštění stroje

	<p>Spuštění stroje Pilový kotouč zapněte pomocí tlačítka (1).</p> <p>Zastavení stroje Normální zastavení: Stiskněte tlačítko vypnutí (2). Pohon se zastaví.</p>
--	---

45.3 Pokyny k použití stolní kotoučové pily

45.3.1 Podélné řezy

- Při provádění této operace je nutné pro bezpečnou práci použít následující zařízení:
- Podélné pravítko
- Ochranný kryt pilového kotouče
- Rozvírací klín
- Vložka stolu
- Posuvná tyč/posunovač dřeva při řezání malých/úzkých obrobků (<120mm) a použití podélného pravítka u úzkých průřezů.

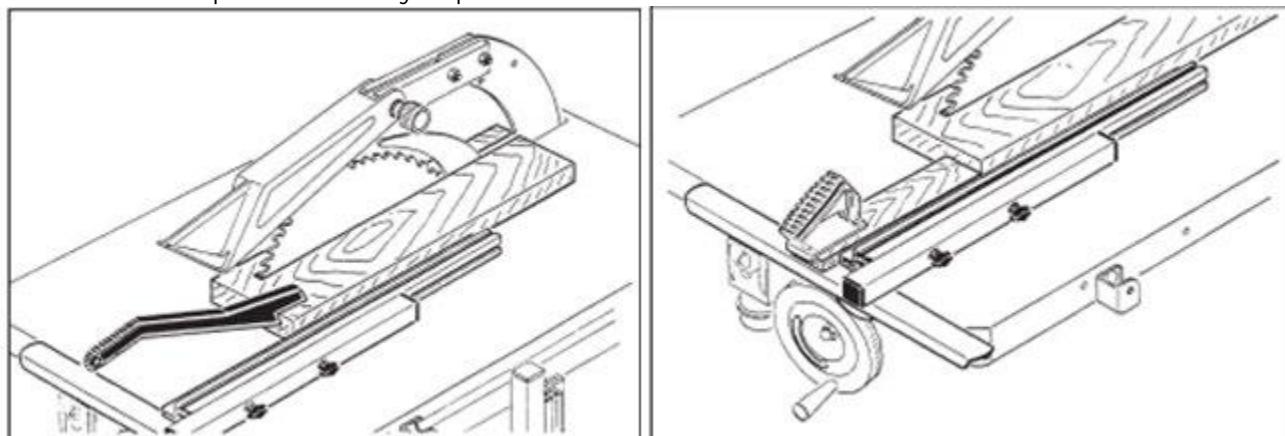

oznámení



Při řezání kulatého dřeva je nutná šablona nebo přidržovací zařízení k zajištění obrobku proti protáčení a je nutné použít vhodný pilový kotouč.

45.3.2 Úhlové řezy (příčné řezy/ řezy pod úhlem) a klínové řezy

Při provádění této operace je nutné pro bezpečnou práci použít následující zařízení:

- Úhlové pravítko (připravené k použití vyklopením na pilovém stole)
- Ochranný kryt pilového kotouče
- Rozvírací klín
- Vložka stolu

Příčné řezy:


Úhlové řezy v rozsahu 0-90 ° lze provést pevným přitlačením řezaného kusu proti dorazové ploše úhlového pravítka.

Klínové řezy:

Za tímto účelem nastavte otočnou část na 0 ° a zajistěte ji pomocí nastavovací rukojeti. Umístěte obrobek do vybrání a rovnoměrným tlakem jej rozřízněte.



Úhlové řezy (příčné řezy/řezy pod úhlem)

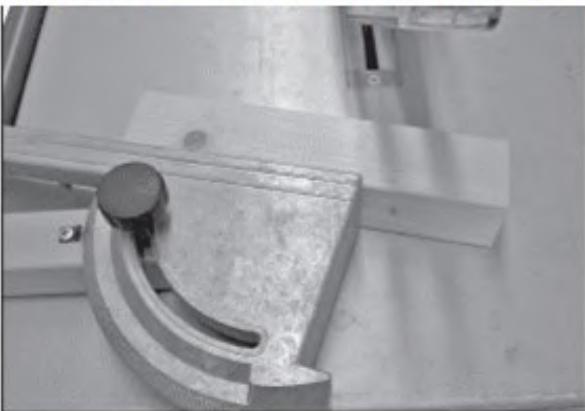

Klínové řezy



UPOZORNĚNÍ



Posuv na úhlové pravítko provádějte pouze rukou (ruce pryč od obrobku).

VAROVÁNÍ



Obrobky (klíny) odstraňujte až po zastavení stroje. Za tímto účelem vypněte stroj a počkejte, až se pilový kotouč zastaví.

46 ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ, LIKVIDACE

VAROVÁNÍ



Nebezpečné elektrické napětí! Manipulace se strojem při přímém napájení může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

→ Před prováděním jakýchkoli údržbářských a opravárenských prací stroj vždy odpojte od sítě a zajistěte jej proti neúmyslnému spuštění!

46.1 Čištění

OZNÁMENÍ



Nesprávné čistící prostředky mohou napadnout lak stroje. Nepoužívejte rozpouštědla, nitroředitla ani jiné čisticí prostředky, které by mohly poškodit lak stroje. Dodržujte pokyny výrobce čistícího prostředku!

Pravidelné čištění je předpokladem pro bezpečný provoz stroje a jeho dlouhou životnost. Proto po každém použití očistěte zařízení od prachu a dalších nečistot.

Používejte osobní ochranné prostředky (rukavice a ochranu očí při použití stlačeného vzduchu). Zajistěte, aby byl kryt pilového kotouče zbavený zbytků dřeva a upcání pilinami. Čištění se nejlépe provádí stlačeným vzduchem nebo ručním kartáčem.

UJISTĚTE SE také, že povrch stolu bude bez pryskyřice.

46.2 Wartung

Stroj je v zásadě bezúdržbový a pouze několik dílů vyžaduje údržbu. Bez ohledu na to musí být okamžitě odstraněny veškeré poruchy nebo závady, které mohou ovlivnit bezpečnost uživatele!

- Před každým uvedením do provozu se ujistěte, že jsou bezpečnostní zařízení v bezvad-ném stavu.
- Kontrolujte veškeré spoje na pevnost minimálně jednou týdně.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou výstražné a bezpečnostní štítky na stroji v bezvadném a čitelném stavu.

46.2.1 Plán údržby

Typ a stupeň opotřebení stroje do značné míry závisí na provozních podmínkách.



Následující intervaly údržby platí pro použití stroje v rámci stanovených limitů:
Ochranná zařízení:

Interval	Komponenta	Aktivita
Před prací	Stroj	Čištění stroje od prachu
Před prací	Stroj	Odstranění všech volně ležících dílů / nářadí
1x měsíčně	Pohyblivé části	Mazání vedení / zubových tyčí / kol
1x měsíčně	Brzda	Funkční zkouška k určení, že se vřetena zastaví ve stanovené době (<10 s).

46.2.2 Výměna nástroje

UPOZORNĚNÍ




Před ruční výměnou nástroje zastavte vřetena, počkejte, až se všechny nástroje zastaví a zabrání se tak neúmyslnému restartu = vytáhněte síťovou zástrčku.

UPOZORNĚNÍ



Při manipulaci s pilovými kotouči při výměně nástrojů používejte ochranné rukavice proti proříznutí, abyste předešli riziku zranění.

Montáž/Demontáž pilového kotouče

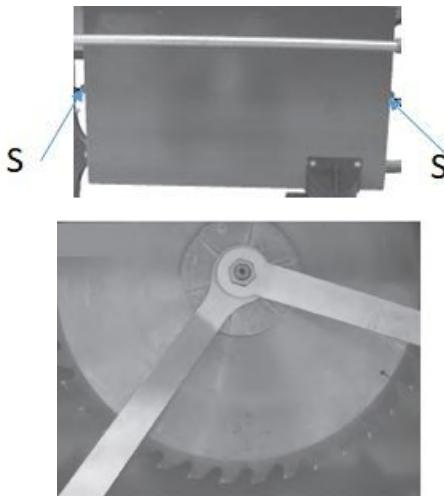

Vyšroubujte oba šrouby M8 (S) na krytu pilového kotouče (1).

- Odklopte kryt pilového kotouče.
- Povolte upínací matici (M20, levý závit)
- Pilový kotouč sundejte a namontujte nový.
OZNÁMENÍ: Používejte pouze dobře naostřené pilové ko-touče bez trhlin a deformací.
- Upínací matici utáhněte, přidržovacím klíčem přidržte.

UPOZORNĚNÍ: Zkontrolujte nastavení rozvíracího klínu.

46.3 Skladování

OZNÁMENÍ



Nesprávné skladování může poškodit a znehodnotit důležité součásti stroje. Skladujte zabalené nebo již rozbalené díly pouze za vhodných podmínek prostředí!

46.4 Likvidace



Dodržujte národní předpisy pro likvidaci odpadu. Nikdy nevyhazujte stroj, jeho součásti ani provozní prostředky do běžného komunálního odpadu.

V případě potřeby se obraťte na místní úřady a informujte se o dostupných možnostech likvidace. Když si od svého prodejce zakoupíte nový nebo podobný stroj, je tento v některých zemích povinen Váš starý stroj rádně zlikvidovat.



47 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

VAROVÁNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým napětím!

Manipulace se strojem při přímém napájení (vložené baterii) může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

→ Před prováděním jakýchkoli údržbářských a opravárenských prací stroj vždy odpojte od sítě a zajistěte jej proti neúmyslnému spuštění.


Pokud je stroj správně připojen k elektrické síti, lze předem vyloučit mnoho možných zdrojů závad. Pokud nejste schopni řádně provést požadované opravy a / nebo nedisponujete potřebným vyškolením, vždy se obrátte pro odstranění problému na autorizovaný servis.

Závada	Možná příčina	Odstranění
Stroj se nespustí	<ul style="list-style-type: none">• Spínač nebo fáze je přerušena• Ochrana proti přetížení je spuštěna• Spálená pojistka	<ul style="list-style-type: none">• Opravte přerušený obvod nebo vadnou fázi• Počkejte, dokud motor nevychladne• Pojistku vyměňte
Spálené fleky na obrobku	<ul style="list-style-type: none">• Tupý pilový kotouč• Nesprávný pilový kotouč• Podélné pravítko není vodovorné s pilovým kotoučem	<ul style="list-style-type: none">• Pilový kotouč vyměňte
Nízký výkon / popř. vypínání motoru	<ul style="list-style-type: none">• Tupý pilový kotouč• Jsou připojeny pouze 2 fáze	<ul style="list-style-type: none">• Pilový kotouč vyměňte• Fáze zkontrolujte
Pilový kotouč se po vypnutí motoru povolí	<ul style="list-style-type: none">• Upevňovací matice utažená příliš lehce	<ul style="list-style-type: none">• Upevňovací matici dotáhněte
Obrobek se při posuvu seká	<ul style="list-style-type: none">• Tupý pilový kotouč• Tloušťka rozvíracího klínu neodpovídá použitému pilovému kotouči	<ul style="list-style-type: none">• Pilový kotouč vyměňte• Tloušťka rozvíracího klínu musí být stejná nebo větší než tloušťka pilového kotouče
Pilový kotouč se otáčí ve špatném směru	<ul style="list-style-type: none">• Prohozené fáze	<ul style="list-style-type: none">• Výměna fáze (fázový měnič na zásuvce)



49 SCHALTPLAN / WIRING DIAGRAM DIAGRAMA DE CABLEADO / SCHÉMA ÉLECTRIQUE / LIGAÇÃO ELÉTRICA / PLÁN ZAPOJENÍ

400V

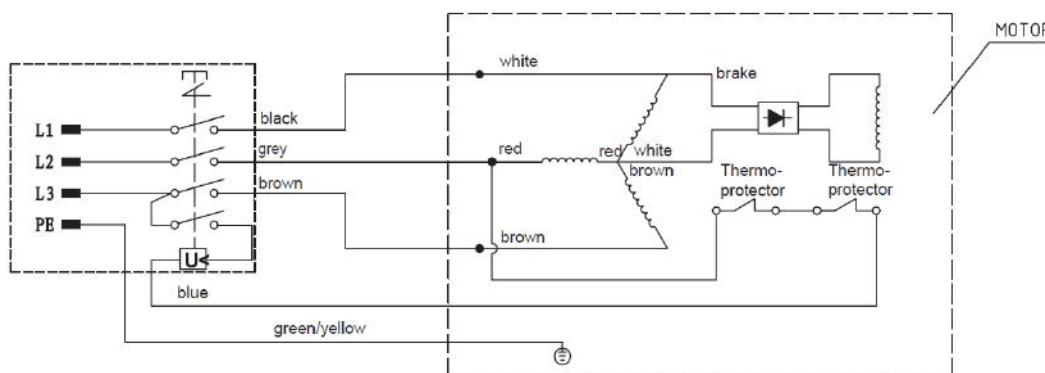

50 ERSATZTEILE / SPARE PARTS PIEZAS DE RECAMBIO / PIÈCES DE RECHANGE / PEÇAS DE REPOSIÇÃO / NÁHRADNÍ DÍLY

50.1 Ersatzteilbestellung / spare parts order

Pedido de piezas / Commande de pièces détachées / Encomenda de peças sobressalentes / Objednání náhradních dílů

(DE) Mit HOLZMANN-Ersatzteilen verwenden Sie Ersatzteile, die ideal aufeinander abgestimmt sind. Die optimale Passgenauigkeit der Teile verkürzen die Einbauzeiten und erhöhen die Lebensdauer.

HINWEIS



Der Einbau von anderen als Originalersatzteilen führt zum Verlust der Garantie! Daher gilt: Beim Tausch von Komponenten/Teile nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile verwenden.

Bestellen Sie die Ersatzteile direkt auf unserer Homepage-Kategorie ERSATZTEILE.
oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst

- über unsere Homepage-Kategorie SERVICE-ERSATZTEILANFORDERUNG,
- per Mail an service@holzmann-maschinen.at.

Geben Sie stets Maschinentyp, Ersatzteilnummer sowie Bezeichnung an. Um Missverständnissen vorzubeugen, empfehlen wir, mit der Ersatzteilbestellung eine Kopie der Ersatzteilzeichnung beizulegen, auf der die benötigten Ersatzteile eindeutig markiert sind, falls Sie nicht über den Online-Ersatzteilkatalog anfragen.

(EN) With original HOLZMANN spare parts you use parts that are attuned to each other shorten the installation time and elongate your products lifespan.

NOTE



The installation of parts other than original spare parts leads to the loss of the guarantee!
Therefore: When replacing components/parts, only use spare parts recommended by the manufacturer.

Order the spare parts directly on our homepage-category SPARE PARTS or contact our customer service

- via our Homepage-category SERVICE-SPARE PARTS REQUEST,
- by e-mail to service@holzmann-maschinen.at.

Always state the machine type, spare part number and designation. To prevent misunderstandings, we recommend that you add a copy of the spare parts drawing with the spare parts order, on which the required spare parts are clearly marked, especially when not using the online-spare-part catalogue.



(ES) Con las piezas de recambio de Holzmann, utiliza piezas de recambio que se ajustan perfectamente entre sí. El ajuste óptimo de los componentes acorta el tiempo de instalación y aumenta la vida útil.

AVISO



¡La instalación de piezas de recambio no originales lleva a la pérdida de garantía! Por lo tanto: Al llevar a cabo la sustitución de componentes/piezas, utilice únicamente piezas de recambio recomendadas por el fabricante.

Pida las piezas de recambio directamente en nuestra página web: Categoría PIEZAS DE RECAMBIO, o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente

- en nuestra página web, en la categoría SERVICIO-PEDIDO DE PIEZAS DE RECAMBIO,
- por correo electrónico a service@holzmann-maschinen.at.

Indique siempre el tipo de máquina, la referencia de la pieza de recambio y la denominación. Para evitar malentendidos, se recomienda adjuntar al pedido una copia del esquema de piezas de recambio en el que se marque claramente las piezas de recambio necesarias, cuando no se solicitan con el catálogo en línea de piezas de recambio.

(FR) Les pièces de rechange HOLZMANN sont conçues pour correspondre idéalement. La précision d'ajustage optimale des pièces réduisent les temps de pose et augmentent la durée de vie.

AVIS



Le montage de pièces autres que les pièces de rechange d'origine entraîne la perte de la garantie ! Par conséquent, la règle est la suivante : Utiliser uniquement des pièces de rechange recommandées par le fabricant pour le remplacement des composants/pièces.

Commandez les pièces de rechange directement sur notre page d'accueil – catégorie PIÈCES DE RECHANGE. ou contactez notre service client

- via la catégorie SERVICE-DEMANDE D'ASSISTANCE de notre page d'accueil,
- par e-mail à l'adresse service@holzmann-maschinen.at.

Toujours indiquer le type de machine, le numéro de pièce de rechange et la désignation. Afin d'éviter tout malentendu, nous vous recommandons de joindre une copie du plan des pièces détachées à la commande de pièces détachées, sur laquelle les pièces détachées requises sont clairement indiquées, si vous ne faites pas la demande via le catalogue de pièces de rechange en ligne.

(PT) Com as peças sobressalentes da HOLZMANN utilizam-se peças que se combinam de forma ideal umas com as outras. A ótima precisão de montagem das peças encurta o tempo de instalação e aumenta a vida útil.

AVISO



A instalação de peças sobressalentes não originais conduz à perda da garantia! Assim, aplica-se o seguinte: Para a substituição de componentes/pieças, utilizar apenas peças sobresselentes recomendadas pelo fabricante.

Encomende as peças sobressalentes diretamente na nossa página inicial - categoria PEÇAS SOBRESSA看得见的。

ou contacte o nosso serviço de apoio ao cliente

- através da nossa página inicial - categoria SERVIÇO - PEDIDO DE PEÇAS SOBRESSA看得见的,
- por correio eletrónico para service@holzmann-maschinen.at.

Indique sempre o tipo de máquina, número de peça sobressalente e designação. Para evitar mal-entendidos, recomendamos que anexe à encomenda de peças sobresselentes uma cópia do desenho das peças sobresselentes, no qual estão claramente assinaladas as peças sobresselentes necessárias, caso não efetue a consulta através do catálogo de peças sobresselentes online.



(CZ) S náhradními díly HOLZMANN používáte náhradní díly, které jsou ideálním způsobem vzájemně zkoordinovaný. Optimální přesnost lícování dílů zkracuje dobu montáže a prodlužuje životnost.

oznámení



Montáž jiných než originálních náhradních dílů způsobí ztrátu záruky! Proto platí: Při výměně komponent/dílů používejte jen výrobcem doporučené náhradní díly.

Náhradní díly objednávejte přímo na naší domovské stránce – kategorie NÁHRADNÍ DÍLY.

nebo kontaktujte náš zákaznický servis

- přes naši domovskou stránku – kategorie SERVIS – ŽÁDOST O NÁHRADNÍ DÍLY,
- e-mailem na service@holzmann-maschinen.at.

Vždy uvedte typ stroje, číslo náhradního dílu a označení. Abychom předešli nedorozumění v případě, že nepožadujete náhradní díly prostřednictvím online katalogu náhradních dílů - přiložte výkres náhradních dílů, na kterém jsou požadované náhradní díly zřetelně vyznačeny.

51 ZUBEHÖR / ACCESSORIES ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACESSÓRIOS / PŘÍSLUŠENSTVÍ

(DE) Optionales Zubehör finden Sie online auf der Produktseite, Kategorie EMPFOHLENES ZUBEHÖR ZUM PRODUKT.

(EN) Optional accessories can be found online on the product page, category RECOMMENDED PRODUCT ACCESSORIES.

(ES) Los accesorios opcionales se encuentran en la página del producto en internet, en la categoría ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA EL PRODUCTO.

(FR) Des accessoires en option sont disponibles en ligne sur la page produit, catégorie ACCESSOIRES RECOMMANDÉS POUR LE PRODUIT.


(PT) Os acessórios opcionais podem ser encontrados online na página do produto, categoria ACESSÓRIOS RECOMENDADOS PARA O PRODUTO.

(CZ) Volitelné příslušenství naleznete online na stránce produktu v kategorii DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.



51.1 Explosionszeichnungen / Exploded View

Vistas de despiece / Vues éclatées / Vista Expandida / Rozpadový výkres

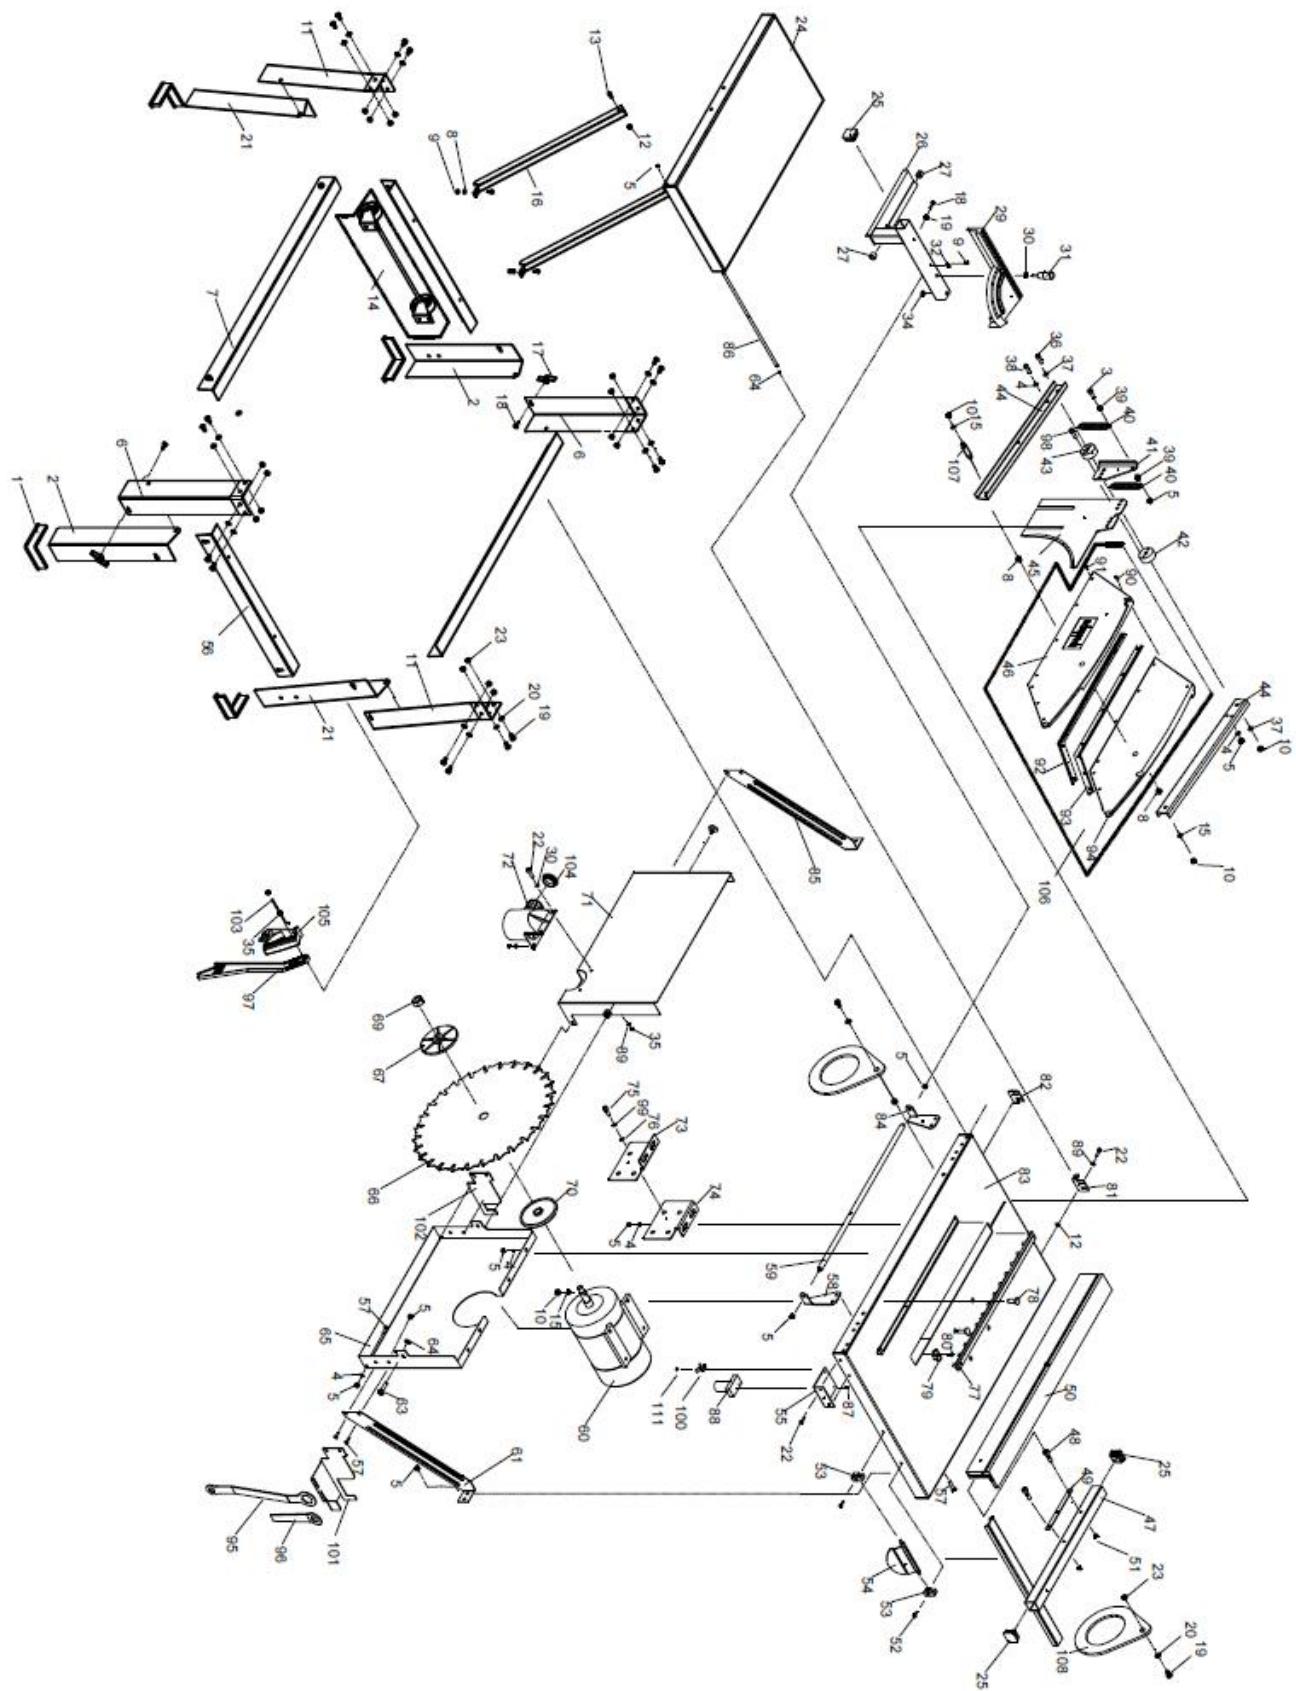



No.	Part name	Spec	Qty	No.	Part name	Spec	Qty
1	Rubber foot		4	55	Switch retaining plate		1
2	Leg (Left below)		2	56	Short beam		2
3	Hex bolt	M8*60	4	57	Hexagon nut	M8*16	36
4	Flat washer 8	Φ8	26	58	Slide shaft retaining plate 2		1
5	Locknut	M8	25	59	Sliding axle		1
6	Leg (Upper left)		2	60	Motor assy		1
7	Long beam		2	61	Back support plate of blade guard		1
8	Shaft inner sleeve		2	62	Spring washer	Φ8	8
9	Philips screw	M5*8	1	63	Hexagon nut	M8*30 (Grvoved)	2
10	Locknut	M10	15	64	circlip for shaft	Φ8	3
11	Leg (Upper right)		2	65	Fixed guard		1
12	Locknut	M6	22	66	Blade		1
13	Hex bolt	M6X30	2	67	Activity clamp		1
14	Wheel assy		1	68	Flat washer	Φ16	1
15	Flat washer	Φ10	14	69	Hexagon nut with flange face	M16(Left)	1
16	auxiliary support		2	70	Fixed clamp		1
17	Lock handle	M6	2	71	Movable cover		1
18	Half-round head low square neck bolt	M6X16	4	72	Dust collecting port		1
19	Nut	M5	1	73	Separating knife left fixing plate		1
20	Flat washer	Φ8	2	74	Separating knife right fixing plate		1
21	Leg (Right below)		2	75	Hexagon bolt	M12*25	4
22	Hexagon bolt	M6*16	18	76	Flat washer 12		4
23	I type hexagon flange nut	M8	20	77	Armor plates		2
24	Auxiliary table		1	78	Hexagon socket countersunk head screw	M10*30	4
25	Fence plug		4	79	Saw plate chuck		1
26	Mitre gauge connection assembly		1	80	Philips screw	M6*20	1
27	Sliding sleeve		2	81	Auxiliary table rotating support plate2		1
28	Hexagon bolt	M6*20	1	82	Auxiliary table rotating support plate1		1
29	Mitre gauge		1	83	Main table assembly		1
30	Big flat washer 6		5	84	Slide shaft retaining plate1		1
31	Mitre gauge lock handle		1	85	Saw blade front support plate		1
32	Pointer		1	86	Rotating shaft of auxiliary table		1
33	Philips screw	M6*10	1	87	Philips screw	ST4.2*16	5
34	Mitre gauge connect plate		1	88	Switch		1
35	Hexagon nut	M6	7	89	Flat washer	Φ6	23
36	Hexagon bolt	M10*70	1	90	Philips screw	ST3.5*30	9
37	Big flat washer	Φ10	2	91	Philips screw	M2.9*10	14
38	Hexagon bolt	M8*70	2	92	Left separation blade		1
39	Hexagon nut	M8	10	93	Right separation blade		1
40	Tension spring		2	94	Right shield		1
41	Spring plate		1	95	Wrench 1		1
42	Left bearing seat		1	96	Wrench 2		1
43	Right bearing seat		1	97	Push hand		1
44	Cover arm		2	98	Hexagon socket cylindrical head bolt	M8*30	2
45	Riving knife		1	99	Spring washers	Φ12	4
46	Left cover		1	100	Line card		1
47	Fence fastening component		1	101	Front Support plate against ruler		1
48	Half-round head low square neck bolt	M6*55	2	102	Back Support plate against ruler		1
49	Fence fasten plate		1	103	Push hand hook		1
50	Fence		1	104	Dust cover		1
51	Butterfly nut	M6	2	105	Push hand (short)		1
52	Screw	M6*30	2	106	Upper cover assembly		1
53	Lock handle retaining block		2	107	Rotating shaft of shield		1
54	Eccentric locking handle assembly		1	108	Rings		2



53 GARANTIEERKLÄRUNG (DE)

1.) Gewährleistung

HOLZMANN MASCHINEN GmbH gewährt für elektrische und mechanische Bauteile eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahren für den nicht gewerblichen Einsatz;

bei gewerblichem Einsatz besteht eine Gewährleistung von 1 Jahr, beginnend ab dem Erwerb des Endverbrauchers/Käufers. HOLZMANN MASCHINEN GmbH weist ausdrücklich darauf hin, dass nicht alle Artikel des Sortiments für den gewerblichen Einsatz bestimmt sind. Treten innerhalb der oben genannten Fristen/Mängel auf, welche nicht auf im Punkt „Bestimmungen“ angeführten Ausschlussdetails beruhen, so wird HOLZMANN MASCHINEN GmbH nach eigenem Ermessen das Gerät reparieren oder ersetzen.

2.) Meldung

Der Händler meldet schriftlich den aufgetretenen Mangel am Gerät an HOLZMANN MASCHINEN GmbH. Bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch wird das Gerät beim Händler von HOLZMANN MASCHINEN GmbH abgeholt oder vom Händler an HOLZMANN MASCHINEN GmbH gesandt. Retoursendungen ohne vorheriger Abstimmung mit HOLZMANN MASCHINEN GmbH werden nicht akzeptiert und können nicht angenommen werden. Jede Retoursendung muss mit einer von HOLZMANN MASCHINEN GmbH übermittelten RMA-Nummer versehen werden, da ansonsten eine Warenannahme und Reklamations- und Retourbearbeitung durch HOLZMANN MASCHINEN GmbH nicht möglich ist.

3.) Bestimmungen

- a) Gewährleistungsansprüche werden nur akzeptiert, wenn zusammen mit dem Gerät eine Kopie der Originalrechnung oder des Kassenbeleges vom Holzmann Handelspartner beigelegt ist. Es erlischt der Anspruch auf Gewährleistung, wenn das Gerät nicht komplett mit allen Zubehörteilen zur Abholung gemeldet wird.
- b) Die Gewährleistung schließt eine kostenlose Überprüfung, Wartung, Inspektion oder Servicearbeiten am Gerät aus. Defekte aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung durch den Endanwender oder dessen Händler werden ebenfalls nicht als Gewährleistungsanspruch akzeptiert.
- c) Ausgeschlossen sind Defekte an Verschleißteilen wie z. B. Kohlebürsten, Fangsäcke, Messer, Walzen, Schneideplatten, Schneideeinrichtungen, Führungen, Kupplungen, Dichtungen, Laufräder, Sageblätter, Hydrauliköle, Ölfiltern, Gleitbacken, Schalter, Riemen, usw.
- d) Ausgeschlossen sind Schäden an den Geräten, welche durch unsachgemäße Verwendung, durch Fehlgebrauch des Gerätes (nicht seinem normalen Verwendungszweck entsprechend) oder durch Nichtbeachtung der Betriebs- und Wartungsanleitungen, oder höhere Gewalt, durch unsachgemäße Reparaturen oder technische Änderungen durch nicht autorisierte Werkstätten oder den Geschäftspartnern selbst, durch die Verwendung von nicht originalen HOLZMANN Ersatz- oder Zubehörteilen, verursacht sind.
- e) Entstandene Kosten (Frachtkosten) und Aufwendungen (Prüfkosten) bei nichtberechtigten Gewährleistungsansprüchen werden nach Überprüfung unseres Fachpersonals dem Geschäftspartnern oder Händler in Rechnung gestellt.
- f) Geräte außerhalb der Gewährleistungsfrist: Reparatur erfolgt nur nach Vorauskasse oder Händlerrechnung gemäß des Kostenvoranschlages (inklusive Frachtkosten) der HOLZMANN MASCHINEN GmbH.
- g) Gewährleistungsansprüche werden nur für den Geschäftspartner eines HOLZMANN Händlers, welcher die Maschine direkt bei der HOLZMANN MASCHINEN GmbH erworben hat, gewährt. Diese Ansprüche sind bei mehrfacher Veräußerung der Maschine nicht übertragbar

4.) Schadensersatzansprüche und sonstige Haftungen

Die HOLZMANN MASCHINEN GmbH haftet in allen Fällen nur beschränkt auf den Warenwert des Gerätes. Schadensersatzansprüche aufgrund schlechter Leistung, Mängel, sowie Folgeschäden oder Verdienstausfälle wegen eines Defektes während der Gewährleistungsfrist werden nicht anerkannt. HOLZMANN MASCHINEN GmbH besteht auf das gesetzliche Nachbesserungsrecht eines Gerätes.

SERVICE

Nach Ablauf der Garantiezeit können Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten von entsprechend geeigneten Fachfirmen durchgeführt werden. Es steht Ihnen auch die HOLZMANN MASCHINEN GmbH weiterhin gerne mit Service und Reparatur zur Seite. Stellen Sie in diesem Fall eine unverbindliche Kostenanfrage

- per Mail an service@holzmann-maschinen.at,
- oder nutzen Sie das Online Reklamations- bzw. Ersatzteilbestellformular, zur Verfügung gestellt auf unserer Homepage-Kategorie SERVICE.



54 GUARANTEE TERMS (EN)

1.) Warranty

For mechanical and electrical components Company HOLZMANN MASCHINEN GmbH grants a warranty period of 2 years for DIY use and a warranty period of 1 year for professional/industrial use - starting with the purchase of the final consumer (invoice date).

In case of defects during this period which are not excluded by paragraph 3, Holzmann will repair or replace the machine at its own discretion.

2.) Report

In order to check the legitimacy of warranty claims, the final consumer must contact his dealer. The dealer has to report in written form the occurred defect to HOLZMANN MASCHINEN GmbH. If the warranty claim is legitimate, HOLZMANN MASCHINEN GmbH will pick up the defective machine from the dealer. Return shipments by dealers which have not been coordinated with HOLZMANN MASCHINEN GmbH will not be accepted. A RMA number is an absolute must-have for us - we won't accept returned goods without an RMA number!

3.) Regulations

- a) Warranty claims will only be accepted when a copy of the original invoice or cash voucher from the trading partner of HOLZMANN MASCHINEN GmbH is enclosed to the machine. The warranty claim expires if the accessories belonging to the machine are missing.
- b) The warranty does not include free checking, maintenance, inspection or service works on the machine. Defects due to incorrect usage through the final consumer or his dealer will not be accepted as warranty claims either.
- c) Excluded are defects on wearing parts such as carbon brushes, fangers, knives, rollers, cutting plates, cutting devices, guides, couplings, seals, impellers, blades, hydraulic oils, oil filters, sliding jaws, switches, belts, etc.
- d) Also excluded are damages on the machine caused by incorrect or inappropriate usage, if it was used for a purpose which the machine is not supposed to, ignoring the user manual, force majeure, repairs or technical manipulations by not authorized workshops or by the customer himself, usage of non-original Holzmann spare parts or accessories.
- e) After inspection by our qualified staff, resulted costs (like freight charges) and expenses for not legitimated warranty claims will be charged to the final customer or dealer.
- f) In case of defective machines outside the warranty period, we will only repair after advance payment or dealer's invoice according to the cost estimate (incl. freight costs) of HOLZMANN MASCHINEN GmbH.
- g) Warranty claims can only be granted for customers of an authorized HOLZMANN MASCHINEN GmbH dealer who directly purchased the machine from HOLZMANN MASCHINEN GmbH. These claims are not transferable in case of multiple sales of the machine.

4.) Claims for compensation and other liabilities

The liability of company HOLZMANN MASCHINEN GmbH is limited to the value of goods in all cases.

Claims for compensation because of poor performance, lacks, damages or loss of earnings due to defects during the warranty period will not be accepted.

HOLZMANN MASCHINEN GmbH insists on its right to subsequent improvement of the machine.

SERVICE

After Guarantee and warranty expiration specialist repair shops can perform maintenance and repair jobs. But we are still at your service as well with spare parts and/or product service. Place your spare part/repair service cost inquiry by

- mail to service@holzmann-maschinen.at,
- or use the online complaint order formula provided on our homepage-category service.



55 DECLARACIÓN DE GARANTÍA (ES)

1.) Garantía

Para los componentes eléctricos y mecánicos, HOLZMANN MASCHINEN GmbH concede una garantía de 2 años para el uso no comercial.

Para el uso comercial, hay un período de garantía de 1 año a partir de la fecha de compra del usuario final/comprador.

HOLZMANN MASCHINEN GmbH señala expresamente que no todos los artículos de la gama están destinados al uso comercial. Si durante este período se producen defectos que no estén excluidos en los detalles enumerados en el punto "Disposiciones", HOLZMANN MASCHINEN GmbH reparará o sustituirá el aparato a su discreción.

2.) Notificación

El distribuidor notificará por escrito a HOLZMANN MASCHINEN GmbH el defecto que se ha producido en el aparato. En caso de que la reclamación de garantía sea legítima, HOLZMANN MASCHINEN GmbH recogerá el aparato en el distribuidor o éste lo enviará a HOLZMANN MASCHINEN GmbH. No se aceptarán las devoluciones que no hayan sido coordinadas previamente con HOLZMANN MASCHINEN GmbH. Todas las devoluciones deberán llevar un número RMA proporcionado por HOLZMANN MASCHINEN GmbH. De lo contrario, HOLZMANN MASCHINEN GmbH no podrá aceptar la mercancía ni procesar la reclamación ni la devolución.

3.) Disposiciones

a) Sólo se aceptarán reclamaciones de garantía si se adjunta al aparato una copia de la factura original o del recibo de compra del socio comercial de Holzmann. La reclamación de garantía expirará si el aparato no se envía completo con todos los accesorios.

b) La garantía no incluye trabajos de comprobación, mantenimiento, inspección o de servicio gratuitos en el aparato. Los defectos ocasionados por un uso incorrecto por parte del usuario final o su distribuidor tampoco estarán cubiertos por la garantía.

c) Quedan excluidos los defectos en las piezas de desgaste, como p. ej., escobillas de carbón, bolsas colectoras, cuchillas, rodillos, placas de corte, dispositivos de corte, guías, acoplamientos, juntas, impulsores, hojas de sierra, aceites hidráulicos, filtros de aceite, mordazas deslizantes, interruptores, correas, etc.

d) Quedan excluidos los daños en los aparatos ocasionados por un uso inadecuado, un uso indebido del aparato (no conforme a su finalidad de uso normal) o por un incumplimiento de las instrucciones de uso y de mantenimiento, o por fuerza mayor, por reparaciones inadecuadas o modificaciones técnicas llevadas a cabo por talleres no autorizados o por los propios socios comerciales, por el uso de piezas de recambio o accesorios no originales de HOLZMANN.

e) Los gastos (gastos de transporte) y costes incurridos (gastos de inspección) en caso de reclamaciones de garantía no justificadas se facturarán al socio comercial o distribuidor después de que nuestro personal especializado haya realizado las comprobaciones.

f) Aparatos fuera del período de garantía: Las reparaciones sólo se llevarán a cabo tras el pago por adelantado o la factura del distribuidor con arreglo a la estimación de costes (incluidos los gastos de transporte) de la empresa HOLZMANN MASCHINEN GmbH.

g) Las reclamaciones de garantía sólo se concederán a los socios comerciales de un distribuidor de HOLZMANN que haya comprado la máquina directamente a la empresa HOLZMANN MASCHINEN GmbH. Estas reclamaciones no se podrán transferir en caso de que la máquina se venda varias veces.

4.) Reclamaciones por daños y perjuicios y otras responsabilidades

En todos los casos, la responsabilidad de la empresa HOLZMANN MASCHINEN GmbH se limita al valor del aparato. No se aceptarán reclamaciones por daños y perjuicios debido al mal funcionamiento, defectos, daños indirectos o pérdidas de ingresos ocasionados por un defecto durante el período de garantía. La empresa HOLZMANN MASCHINEN GmbH insiste en su derecho legal a una mejora posterior del aparato.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Una vez expirado el período de garantía, los trabajos de reacondicionamiento y de reparación sólo podrán ser llevados a cabo por empresas especializadas debidamente cualificadas. HOLZMANN MASCHINEN GmbH estará encantado de seguir apoyándole con su servicio de atención al cliente y de reparaciones. En este caso, envíe una solicitud no vinculante de presupuesto

- por correo electrónico a service@holzmann-maschinen.at
- utilice el formulario de reclamación o de pedido de piezas de recambio online que encontrará en nuestra página web – categoría SERVICIO.



56 DÉCLARATION DE GARANTIE (FR)

1.) Garantie

HOLZMANN MASCHINEN GmbH accorde une période de garantie de 2 ans pour les composants électriques et mécaniques destinés à un usage non-commercial ;

pour un usage commercial, la période de garantie est d'1 an, à compter de l'achat de l'utilisateur/acheteur final. HOLZMANN MASCHINEN GmbH souligne expressément que tous les articles de la gamme ne sont pas destinés à un usage commercial. Si des défauts surviennent dans les délais susmentionnés/défauts qui ne sont pas basés sur les détails d'exclusion énumérés dans les « Dispositions », HOLZMANN MASCHINEN GmbH réparera ou remplacera l'appareil à sa propre discrétion.

2.) Message

Le revendeur signale par écrit à HOLZMANN MASCHINEN GmbH le défaut qui s'est produit sur l'appareil. Si la demande de garantie est justifiée, l'appareil sera retiré chez le revendeur HOLZMANN MASCHINEN GmbH ou envoyé à HOLZMANN MASCHINEN GmbH par le revendeur. Les retours sans accord préalable avec HOLZMANN MASCHINEN GmbH ne seront pas acceptés. Chaque envoi retourné doit être muni d'un numéro RMA fourni par HOLZMANN MASCHINEN GmbH, sinon l'acceptation des marchandises et le traitement des réclamations et des retours par HOLZMANN MASCHINEN GmbH ne seront pas possibles.

3.) Dispositions

a) Les demandes de garantie ne seront acceptées que si l'appareil est accompagné d'une copie de la facture originale ou d'un reçu de caisse du partenaire commercial de la société Holzmann. La garantie est annulée si l'appareil n'est pas rapporté complet avec tous les accessoires pour la collecte.

b) La garantie exclut les travaux gratuits de contrôle, de maintenance, d'inspection ou d'entretien sur l'équipement. Les défauts dus à une mauvaise utilisation par l'utilisateur final ou son revendeur ne seront pas non plus acceptés comme réclamation au titre de la garantie.

c) Sont exclus les défauts des pièces d'usure telles que les balais de charbon, les sacs collecteurs, les couteaux, les rouleaux, les plaques de coupe, le matériel de coupe, les guides, les accouplements, les joints, les roues, les lames de scie, les huiles hydrauliques, les filtres à huile, les mâchoires coulissantes, les interrupteurs, les courroies, etc.

d) Sont exclus les dommages causés aux appareils par une utilisation incorrecte, par une mauvaise utilisation de l'appareil (non conforme à son utilisation normale) ou par le non-respect des instructions de service et de maintenance, ou par la force majeure, par des réparations ou des modifications techniques inappropriées effectuées par des ateliers non autorisés ou par les partenaires commerciaux eux-mêmes, par l'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires HOLZMANN non originaux.

e) Les frais occasionnés (frais de transport) et les dépenses (frais d'inspection) en cas de réclamations injustifiées au titre de la garantie seront facturés au partenaire commercial ou au revendeur après examen par notre personnel spécialisé.

f) Appareils en dehors de la période de garantie : La réparation n'est effectuée qu'après paiement anticipé ou facture du revendeur selon le devis (frais de transport inclus) de la société HOLZMANN MASCHINEN GmbH.

g) Les droits de garantie ne sont accordés que pour les partenaires commerciaux d'un revendeur HOLZMANN qui a acheté la machine directement auprès de HOLZMANN MASCHINEN GmbH. Ces droits ne sont pas transférables si la machine est vendue plusieurs fois

4.) Demandes de dommages-intérêts et autres responsabilités

La responsabilité de la société HOLZMANN MASCHINEN GmbH se limite dans tous les cas à la valeur marchande de l'appareil. Les droits à dommages-intérêts pour cause de mauvais fonctionnement, de défauts, ainsi que de dommages indirects ou de manque à gagner dus à un défaut pendant la période de garantie ne sont pas reconnus. La société HOLZMANN MASCHINEN GmbH insiste sur le droit légal de réparer un appareil.

SERVICE

Après l'expiration de la période de garantie, les travaux de réparation peuvent être effectués par des entreprises spécialisées appropriées. La société HOLZMANN MASCHINEN GmbH se tient à votre disposition pour vous aider en matière de service et de réparation. Dans ce cas, faites une demande de devis sans engagement

- par e-mail à l'adresse service@holzmann-maschinen.at
- ou utilisez le formulaire de réclamation ou de commande de pièces de rechange en ligne mis à disposition sur notre page d'accueil - Catégorie SERVICE.



57 TERMOS DE GARANTIA (PT)

1.) Garantia

A HOLZMANN MASCHINEN GmbH concede um período de garantia de 2 anos para componentes elétricos e mecânicos para uso não-comercial;

para uso comercial existe uma garantia de 1 ano, a partir da compra do utilizador/comprador final. A HOLZMANN MASCHINEN GmbH assinala expressamente que nem todos os artigos da gama se destinam a uso comercial. Se ocorrerem os defeitos acima mencionados dentro deste período que não se baseiem nos detalhes de exclusão enumerados no ponto «Disposições», a HOLZMANN MASCHINEN GmbH reparará ou substituirá o dispositivo à sua própria discrição.

2.) Mensagem

O revendedor deve notificar a HOLZMANN MASCHINEN GmbH por escrito do defeito que tenha ocorrido no dispositivo. Se a reclamação da garantia for justificada, o aparelho será recolhido junto do revendedor HOLZMANN MASCHINEN GmbH ou enviado do revendedor à HOLZMANN MASCHINEN GmbH. Envios de devolução sem acordo prévio com a HOLZMANN MASCHINEN GmbH não poem ser aceites. Cada envio de devolução deve ser fornecido com um número RMA transmitido pela HOLZMANN MASCHINEN GmbH, pois caso contrário não é possível a aceitação de mercadorias e o processamento de reclamações e devoluções pela HOLZMANN MASCHINEN GmbH.

3.) Disposições

a) As reclamações de garantia só serão aceites se uma cópia da fatura original ou recibo de venda do parceiro comercial Holzmann for anexada ao aparelho. A garantia expira se o aparelho não for comunicado completo com todos os acessórios para recolha.

b) A garantia não inclui uma verificação gratuita, manutenção, inspeção ou trabalhos de manutenção no aparelho. Defeitos devidos a utilização inadequada pelo utilizador final ou pelo seu revendedor também não serão aceites como reclamação de garantia.

c) Estão excluídos defeitos em peças de desgaste tais como escovas de carbono, sacos de captura, facas, rolos, placas de corte, dispositivos de corte, guias, engates, vedantes, impulsores, lâminas, óleos hidráulicos, filtros de óleo, maxilares deslizantes, interruptores, correias, etc.

d) Estão excluídos os danos aos dispositivos causados por utilização indevida, por utilização indevida do dispositivo (não de acordo com a sua finalidade normal) ou pela não observância das instruções de funcionamento e manutenção, ou por força maior, por reparações indevidas ou modificações técnicas por oficinas não autorizadas ou pelo próprio parceiro comercial, pela utilização de peças sobressalentes ou acessórios não originais HOLZMANN.

e) Os custos incorridos (custos de frete) e despesas (custos de inspeção) em caso de reclamações de garantia injustificadas serão faturados ao parceiro comercial ou ao concessionário após inspeção pelo nosso pessoal especializado.

f) Aparelhos fora do período de garantia: As reparações só serão efetuadas após pagamento adiantado ou fatura do concessionário, de acordo com a estimativa de custos (incluindo custos de frete) da HOLZMANN MASCHINEN GmbH.

g) As reclamações de garantia só são concedidas ao parceiro comercial de um revendedor HOLZMANN que tenha adquirido o aparelho diretamente da HOLZMANN MASCHINEN GmbH. Estas reivindicações não são transferíveis no caso de vendas múltiplas do aparelho.

4.) Pedidos de indemnização por danos e outras responsabilidades

Em todos os casos, a responsabilidade da HOLZMANN MASCHINEN GmbH será limitada ao valor dos bens. Não serão aceites reclamações por danos devidos a mau desempenho, defeitos, bem como danos consequentes ou perda de rendimentos devido a um defeito durante o período de garantia. A HOLZMANN MASCHINEN GmbH insiste no direito legal de retificar um aparelho.

SERVIÇO

Após o período de garantia ter expirado, os trabalhos de manutenção e reparação podem ser realizados por empresas especializadas devidamente qualificadas. A HOLZMANN MASCHINEN GmbH terá também o prazer de continuar a apoiá-lo com serviços e reparações. Neste caso, envie uma consulta de custos não vinculativa

- por correio eletrónico para service@holzmann-maschinen.at.
- ou utilize o formulário de reclamação em linha ou de encomenda de peças sobresselentes disponível na nossa página inicial - categoria SERVIÇO.



58 PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE (CZ)

1.) Poskytování záruky

Společnost HOLZMANN MASCHINEN GmbH poskytuje na elektrické a mechanické součásti pro nekomerční použití záruční dobu 2 roky;

pro komerční použití je poskytována záruka 1 rok od data zakoupení koncovým spotřebitelem/kupujícím. Společnost HOLZMANN MASCHINEN GmbH výslovně upozorňuje, že ne všechny položky sortimentu jsou určeny pro komerční použití. Pokud se ve výše uvedených lhůtách vyskytnou závady, které nejsou založeny na údajích o vyloučení uvedených v bodě „Ustanovení“, společnost HOLZMANN MASCHINEN GmbH přístroj podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

2.) Hlášení

Prodejce písemně oznámí vzniklou závadu na přístroji společnosti HOLZMANN MASCHINEN GmbH. V případě oprávněného nároku ze záruky si společnost HOLZMANN MASCHINEN GmbH přístroj vyzvedne u prodejce nebo ji prodejce zašle společnosti HOLZMANN MASCHINEN GmbH. Vrácené zásilky nebudou bez předchozí dohody se společností HOLZMANN MASCHINEN GmbH akceptovány a nemohou být přijaty. Každá vrácená zásilka musí být opatřena číslem RMA předaným společností HOLZMANN MASCHINEN GmbH, protože jinak společnost HOLZMANN MASCHINEN GmbH nebude moci přijmout zboží a zpracovat reklamací a vrácení.

3.) Ustanovení

a) Nároky ze záruky budou uznány pouze v případě, že k přístroji bude přiložena kopie originálu faktury nebo pokladního dokladu od obchodního partnera společnosti Holzmann. Nárok na záruku zanikne, pokud přístroj nebude nahlášena k vyzvednutí se všemi díly příslušenství.

b) Záruka se nevztahuje na bezplatnou kontrolu, údržbu, inspekci nebo servisní práce na přístroji. Závady způsobené nesprávným používáním koncovým uživatelem nebo prodejcem nebudou rovněž uznány jako nárok ze záruky.

c) Vyloučeny jsou závady na dílech podléhajících rychlému opotřebení, jako jsou uhlíkové kartáče, záhytné vaky, nože, válce, řezné desky, řezná zařízení, vodítka, spojky, těsnění, oběžná kola, lopatky, hydraulické oleje, olejové filtry, posuvné čelisti, spínače, remeny atd.

d) Vyloučeny jsou škody na přístrojích způsobené nesprávným používáním, nesprávným používáním přístroje (v rozporu s jeho obvyklým účelem) nebo nedodržením návodu k obsluze a údržbě, nebo vyšší mocí, neodbornými opravami či technickými úpravami, provedenými neautorizovanými servisy nebo samotným obchodním partnerem, použitím neoriginálních náhradních dílů nebo příslušenství HOLZMANN.

e) Vzniklé náklady (náklady na dopravu) a výdaje (náklady na prohlídku) budou v případě neoprávněných nároků ze záruky po kontrole našími odbornými pracovníky fakturovány obchodnímu partnerovi nebo prodejci.

f) Zařízení mimo záruční dobu: Oprava bude provedena pouze po zaplacení zálohy nebo faktury prodejce v souladu s odhadem nákladů (včetně nákladů na dopravu) společnosti HOLZMANN MASCHINEN GmbH.

g) Nároky ze záruky budou přiznány pouze obchodnímu partnerovi prodejce HOLZMANN, který zakoupil zařízení přímo od společnosti HOLZMANN MASCHINEN GmbH. Tyto nároky jsou v případě vícenásobného prodeje zařízení nepřenosné.

4.) Nároky na náhradu škody a jiná ručení

Odpovědnost společnosti HOLZMANN MASCHINEN GmbH je ve všech případech omezena jen na zbožní hodnotu přístroje. Nároky na náhradu škody způsobené špatným výkonem, vadami, jakož i následnými škodami nebo ušlým ziskem v důsledku vady během záruční doby se neuznávají. Společnost HOLZMANN MASCHINEN GmbH trvá na zákonnému právu na opravu přístroje.

SERVIS

Po uplynutí záruční doby mohou opravy a údržbu provádět odborně způsobilé firmy. Společnost HOLZMANN MASCHINEN GmbH vám také bude ráda nadále pomáhat se servisem a opravami. V takovém případě prosím zašlete nezávaznou poptávku na cenu

- e-mailem na service@holzmann-maschinen.at,
- nebo použijte online formulář pro reklamaci, resp. objednávku náhradních dílů, který naleznete na naší domovské stránce - kategorie SERVIS.



59 PRODUKTBEOBACHTUNG | PRODUCT MONITORING

Wir beobachten unsere Produkte auch nach der Auslieferung.

Um einen ständigen Verbesserungsprozess gewährleisten zu können, sind wir von Ihnen und Ihren Eindrücken beim Umgang mit unseren Produkten abhängig:

- Probleme, die beim Gebrauch des Produktes auftreten
- Fehlfunktionen, die in bestimmten Betriebssituationen auftreten
- Erfahrungen, die für andere Benutzer wichtig sein können

Wir bitten Sie, derartige Beobachtungen zu notieren und diese per E-Mail oder Post an uns zu senden

We monitor our products even after delivery. In order to be able to guarantee a continuous improvement process, we are dependent on you and your impressions when handling our products. Let us know about:

- Problems that occur when using the product
- Malfunctions that occur in certain operating situations
- Experiences that may be important for other users

Please note down such observations and send them to us by e-mail or letter post.

Meine Beobachtungen / My experiences:

Name / Name:

Produkt / Product:

Kaufdatum / Purchase date:

Erworben von / purchased from:

E-Mail/ e-mail:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! / Thank you for your cooperation!

KONTAKTADRESSE / CONTACT:

HOLZMANN MASCHINEN GmbH

4170 Haslach, Marktplatz 4 AUSTRIA

Tel : +43 7289 71562 0

info@holzmann-maschinen.at